

Vysoká škola: strojní a textilní  
Fakulta: strojní

Katedra: materiálu a tváření  
Školní rok: 1962/63

## DIPLOMNÍ ÚKOL

pro ..... s. Adámka Jiřího  
obor ..... Strojírenská technologie

Protože jste splnil požadavky učebního plánu, zadává Vám vedoucí katedry ve smyslu směrnic ministerstva školství a kultury o státních závěrečných zkouškách tento diplomní úkol:

Název thematu: Jakost povrchu a rozměrová přesnost přesných odliteků ze slitin hliníku vyrobených metodou odlévání do keramických skořepin a metodou tlakového lití.

- Pokyny pro vypracování:
- 1) Stručný rozbor technologických postupů výroby odliteků oběma metodami, podrobnejí rozvedete technologii v závodě Mikrotechna Uherské Hradiště, specifikujte výrobní problémy a vývoj.
  - 2) Shrňte poznatky o kriteriích volby technologie podle požadovaných vlastností, přesnosti a jakosti povrchu odliteků, sledujte tento problém během svých měření a pokuste se o zhodnocení dosavadní praxe.
  - 3) Sledujte metody měření rozměrové přesnosti, směrnice pro konstrukci forem pro výrobu voskových modelů i pro konstrukci forem pro tlakové lití, dále postupy závodních kontrol včetně přejímacích předpisů.
  - 4) Zhodnotte výsledky svých měření v závodě (vztah rozměrů formy, modelů a odliteků) u obou technologií a porovnejte s příslušnými rozměrovými normami.
  - 5) Prostudujte metody měření drsnosti odliteků v jednotlivých fázích výroby a provedte a zhodnotte příslušná vlastní měření - vztah jakosti povrchu formy a surového i upraveného odlitku.
  - 6) Proveďte kritické zhodnocení obou sledovaných technologií hlavně s ohledem na dodržování rozměrové přesnosti a dosažovanou jakost povrchu a dále s ohledem na výrobní náklady se pokusete stanovit hospodárný počet kusů pro každou technologii.

V 46/1963 S

Rozsah grafických laboratorních prací: těžiště v laboratorní práci

Rozsah průvodní zprávy: 50 - 60 stran včetně tabulek a diagramů

Seznam odborné literatury:

Doškář: Přesné lití do keramických forem.

Brabenec: Příručka pro slévače.

Ozerov: Litjo po vyplavljajemym modeljam.

Skleník - Ozerov: dtbo (Mašgiz 1961)

Guljajev: Točnost otlivok.

Kurčman: Točnoje litjo.

Mlčoch: Měřidla a měření ve strojírnách.

Schlesinger: Jakost povrchu.

Golovin: Osobyje vidy litja.

Sebl: Lití kovů pod tlakem.

Sebl: Formy pro lití kovů pod tlakem.

Casopisy: Slévárenství, Litejnoje proizvodstvo.

Referáty z konference o přesném lití z Gottwaldova a Uherského Brodu.

Vedoucí diplomní práce: Prof. Ing. Bohumil Odstrčil

Konsultanti: Ing. Jan Šír

Datum zahájení diplomní práce: 10. června 1963

Datum odevzdání diplomní práce: 20. července 1963

L. S.



Vedoucí katedry

Děkan

Prof. Ing. Bohumil Odstrčil

Doc. Ing. Jiří Mayer

VŠST LIBEREC		DP — STR.
DP-ST 136/63		20. ČERVENCE 1963
		Jiří Adámek

Autorské právo se řídí směrnicemi MŠK pro výrobou  
závárečného závazky č. p. 31-727/62-III/2 ze dne  
13. července 1962 Měření měřicího ústrojí č. 24 ze dne  
31. 8. 1962 § 19 autorského zákona č. 115/53 Sb.

Jakost povrchu a rozměrová přesnost přesných  
odlitků ze slitin hliníku vyrobených metodou  
odlévání do keramických skořepin a metodou tlako-  
vého lití.

O b s a h :

	str.
1. Úvod.	4.
2. Technologický postup výroby odlitků metodou vytavitelného modelu.	6.
2.1. Princip a význam metody.	6.
2.2. Formy na vytaviteelné modely.	7.
2.3. Výroba matečného modelu.	7.
2.4. Výroba forem.	8.
2.5. Materiály pro výrobu modelů.	8.
2.6. Používané modelové směsi a jejich příprava.	10.
2.7. Regenerace modelových směsí.	11.
2.8. Výroba vytaviteelných modelů.	11.
2.9. Sestavování modelů.	12.
2.10. Úprava povrchu modelů k formování.	13.
2.11. Výroba formovacích směsí.	14.
2.12. Příprava keramické krycí vrstvy.	15.
2.13. Nanášení keramické krycí vrstvy na licí útvary.	15.
2.14. Vytavování vosku.	16.
2.15. Zaformování.	16.
2.16. Vypalování forem.	17.
2.17. Tavení materiálu, odlevání a chladnutí forem.	17.
2.18. Zbavování odlitků keramického obalu.	18.
2.19. Oddělování odlitků od vtokové soustavy.	19.
2.20. Konečná úprava odlitků.	19.
2.21. Kontrola výroby a odlitků.	19.
2.22. Přejímací podmínky.	20.
2.23. Vzorový technologický postup.	22.
3. Technologie lití kovů pod tlakem.	23.
3.1. Princip a význam metody.	23.
3.2. Formy.	24.
3.2.1. Konstrukce forem.	24.

	str.
3.2.2. Vyhazování odlitků z forem.	25.
3.2.3. Odvzdušnění forem.	25.
3.2.4. Tepelná rovnováha forem a jejich chlazení.	26.
3.2.5. Určení rozměrů pracovní dutiny formy.	26.
3.2.6. Výroba forem, normalizace, typizace, skupinová výroba forem podle Mitrofanova.	27.
3.2.7. Tepelné zpracování.	28.
3.3. Stroje pro tlakové lití - rozdělení.	28.
3.4. Stroje s teplou komorou.	,29.
3.5. Stroje se studenou komorou vertikální.	29.
3.6. Stroje se studenou komorou horizontální.	30.
3.7. Dávkování materiálu do licího stroje.	31.
3.8. Tavení a udržování slitin na tavící teplotě.	31.
3.9. Udržování forem.	32.
3.10. Nastavení optimálních pracovních podmínek.	33.
3.11. Přejímací předpisy.	33.
3.12. Výrobní postup.	34.
4.1. Rozměrová přesnost odlitků, vyrobených metodou odlévání do keramických skořepin a metodou tlakového lití.	35.
4.2. Metody a sledování rozměrové přesnosti v n.p. Mikrotechna.	37.
4.3. Vlastní zkoušky rozměrové přesnosti.	37.
4.4. Výsledky měření.	38.
4.5. Statistické vyhodnocení měření.	78.
4.6. Návrh na provozní aplikaci získaných údajů.	81.
5. Posouzení vlastností odlitků, odlévaných oběma metodami.	96.
5.1. Posouzení podle hustoty odlitků.	96.
5.1.1. Hustota a metody jejího zjištění.	96.
5.1.2. Určení hustoty odlitku nepřímou metodou.	96.
5.1.3. Hustota odlitku, litého do keram. forem.	97.
5.1.4. Hustota odlitku, odlévaného metodou lití kovu pod tlakem.	97.

VŠST LIBEREC DP-ST 136/63	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 3. 20. ČERVENCE 1963 Jiří Adámek
		str.
5.1.5. Zhodnocení měření.		98.
5.2. Posouzení vlastností odlitrků podle makro a mikrovýbrusů.		98.
5.2.1. Příprava výbrusů.		98.
5.2.2. Makro a mikrovýbrusy odlitrků vyrobených litím do keram. forem a tlak. litím.		98.
5.2.3. Seznam fotografií.		103.
5.2.4. Vyhodnocení makro a mikrovýbrusů.		103.
6. Jakost povrchu odlitrků, vyrobených litím do keram. forem a tlakovým litím.		105.
6.1. Metody měření drsnosti povrchu.		105.
6.2. Vlastní zkoušky měření drsnosti povrchu.		105.
7. Volba technologie podle požadovaných vlast- ností, přesnosti a jakosti povrchu.		108.
8. Stanovení hospodárného počtu kusů pro technologii lití kovu do keram. forem a tlakového lití.		109.
9. Závěr.		112.
Seznam použité literatury.		113.

## 1. Úvod.

Při dobudování socialismu je nutné zvyšovat výrobnost ve všech odvětvích národního hospodářství. Klíčové postavení zde má strojírenství, které dodává stroje a zařízení pro všechna ostatní odvětví národního hospodářství a tak bezprostředně ovlivňuje jejich rozvoj.

Stoupající požadavky na produktivitu a kvalitu výroby vyžadují, aby všechny součásti strojů a různých zařízení byly vyrobeny předepsanou jakostí v předepsaných tvarech a rozměrech. Při tom všem je nutno prosazovat ve výrobě hospodárnost, bojovat za úspory paliv, energie, surovin a materiálů. Proto soudobé slévárenství hledá cesty, aby pomohlo omezit třískové obrábění, které splňuje podmínky přesnosti, tvarové dokonalosti a jakosti povrchu, ale které zároveň zvyšuje pracnost a výrobní náklady. Rovněž řeší otázku výroby součástí z materiálů nesnadno zpracovatelných třískovým obráběním.

Mezi novými výrobními postupy zaujímá důležité místo výroba přesných odlitků metodami lití kovu pod tlakem a lití do keramických forem. Proto pro jejich rozšíření ve slévárenství je nutné vědět o nynějších a konečných možnostech využití těchto způsobů výroby přesných odlitků. Jedná se hlavně o jejich rozměrovou přesnost a jakost povrchu. Ovšem současný stav technologií v těchto otázkách není zvláště uspokojivý, protože je založen na často nepřesných empirických zákonech a zkušenostech.

Úkolem mého diplomního zadání bylo zjistit rozměrovou přesnost a jakost povrchu odlitků ze slitin hliníku, vyrobených metodou lití do keramických forem a metodou tlakového lití. K tomu nutná měření a zkoušky jsem prováděl v n.p. Mikrotechna

VŠST LIBEREC DP-ST 136/63	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 5. 20. ČERVENCE 1963 Jiří Adámek
------------------------------	---------------------	--

v Uherském Hradišti a na katedře materiálu a tváření VŠST Liberec.

Za pomoc při provádění zkoušek a měření bych chtěl poděkovat kolektivu slévárny v n.p. Mikrotechna v čele s inž. Angrem. Dále bych chtěl poděkovat za rády při vyhodnocování svých výsledků měření odbornému asistentovi inž. Exnerovi a asistentu inž. Širlovi.

V Liberci, dne 20. července 1963.

Jiří Adámek

## 2. Technologický postup výroby odlitků metodou vytavitevního modelu.

### 2.1. Princip a význam metody.

Přesné lití vytavitevním modelem je starý slévárenský způsob, používaný moderní technikou. V současné době nabývá velkého rozmachu, způsobeného většími nároky na rozměrovou přesnost a jakost povrchu.

Velmi zkráceně podaný postup při výrobě odlitků touto metodou, je následující:

Modely s vtokovou soustavou, vyrobené ze snadno tavitelných materiálů se obalí několika vrstvami, nebo zalijí v rámech, samovolně tuhnoucí keramickou směsí. Po vysušení se model vytaví a vznikne keramická forma, do níž po zasypání křemenným pískem v krabici se naleje tekoucí kov.

Velkou předností této metody je lití kovů a slitin do nedělených forem s velmi hladkým povrchem, což má vliv na přesnost výrobku. Použitím horkých forem, jejichž vysoká teplota zvyšuje zabíhavost odlévaného kovu, umožňuje výrobu drobných tenkostěnných a dutých odlitků. Ani tvarově složité dutiny neznamenají ztížení výroby, neboť se snadno vytvoří na vytavitevním modelu jádry, u kterých výroba obráběním není složitá, protože jde o vnější tvary.

S výhodom této metody se používá pro výrobky ze spec. slitin, které se obráběním nedají opracovat. U drahých slitin se přesným předlitím tvaru s malými přídavky na opracování ušetří značné množství slitinových materiálů.

Metoda vytavitevního modelu je poměrně nákladný výrobní proces. Je to i přesto, že řadou výzkumných prací se odstraňují z výroby drahé modelní materiály, používá se suchých a sypkých vyplňovacích směsí a byly upřesněny podmínky, za kterých

VŠST LIBEREC DP-ST 136/63	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 7. 20. ČERVENCE 1963 Jiří Adámek
------------------------------	---------------------	--

probíhá hydrolyza etylsilikátu. Uplatnění této metody je jen u součástí, které lze vyrobit jinými způsoby jen s vysokými výrobními náklady. Proto je možné ji ekonomicky využít jen při větší výrobní serii.

V této práci bude popsána jenom technologie přesného lití metodou vytávitelného modelu, používaná v n.p. Mikrotechna Uherské Hradiště, protože v rozsahu práce není možné postihnout celý současný stav metody.

## 2.2. Formy na vytávitelné modely.

Zhotovení forem pro výrobu voskových modelů je důležitým stadiem procesu přesného lití. Volba druhu formy se řídí podle množství, přesnosti a tvarové náročnosti odlitku.

Na formu klademe tyto požadavky:

Musí být velmi pečlivá úprava vnitřní pracovní plochy formy, jednoduché složení formy, zajištěno snadné vyjmání modelu z formy, a dále zajištěn správný způsob odlévání modelní směsi, trvanlivost formy a její spolehlivost v provozu.

Na formy používáme materiálů kovových (ocel, nízkotavitelné slitiny) a nekovových (umělé hmoty, sádra). Většinou se používá formy kovových pro jejich dobrou přesnost, jakost povrchu a trvanlivost.

Výroba forem se provádí: 1, mech. opracováním,  
2, odléváním,  
3, komb. způsobem,  
4, galvanoplasticky,

## 2.3. Výroba matečného modelu.

Matečný model se vyrábí podle techn. výkresu dané součásti, který je doplněn o přidavky na smrštění a opracování, dělící roviny, umístění vtokové soustavy atd.

Přesnost rozměrů matečných modelů musí být o 2 stupně lic. soustavy ISA vyšší než požadovaná přesnost odlitků. Také drsnost povrchu opracovaných ploch obráběním je poloviční než u výkresu odlitku a navíc se tyto plochy leští. Ale při leštění nesmí být porušen geometrický tvar. Nejlepší vlastnosti pro výrobu matečného modelu má ocel ČSN 11.600, která se nejméně deformuje nízkotavitelnými slitinami.

#### 2.4. Výroba forem.

Způsob výroby forem je určen materiélem, ze kterého se bude forma vyrábět. Ocelové formy z jednoho kusu nebo s hrubě předlitým tvarem se vyrábějí běžným třískovým obráběním. Tato výroba je nákladná a vyžaduje mnoho času. Výhodou je jejich velká životnost (asi 200.000 modelů). Jejich použití je výhodné pro velké serie a velkou požadovanou přesnost. Formy z nízkotavitelných slitin s ocelovým pláštěm se vyrábějí zaléváním matečného modelu slitinou. Po odlití se dutina formy a dělící rovina doleští a dělící plochy se licují. Výrobní náklady jsou nižší, ale životnost je mnohem menší.

#### 2.5. Materiály pro výrobu modelů.

Jako modelových hmot se používá voskových směsí, zmrzlé rtuti, nízkotavitelných slitin, polystyrenu, anorg. i org. sloučenin. Nejvhodnější jsou voskové modelové směsi, protože nejlépe reprodukují podrobnosti kovových forem. Modely z plast.hmot mají několik něvýhod. Předně mají dosti vysokou teplotu tání, některé složité

tvaru, z nich nejde vůbec vyrobit a při jejich odstraňování se úplně vypálí, takže oproti voskové směsi se nazpět do výroby nevracejí.

Vosky jsou chemickým složením estery vyšších mastných kyselin s vyššími mastnými alkoholy. Jsou jednak přírodní - produkty živočišné nebo rostlinné (např. včelí vosk), ale i uhlovodíkové, směsi parafinických a isoparafinických uhlovodíků - parafín, ceresín.

Pro voskové modelové hmoty používáme těchto surovin:

**Parafín** - minerální vosk, bílé nebo nazelenalé barvy, výrobek z nafty. Chem. složením je směs parafinických sloučenin. Má nízký bod skápnutí, malé smrštění, vyhovující tvrdost, nízkou stabilitu a pevnost.

**Ceresín** - bílé až žlutohnědé barvy. Je měkčí než parafín a má větší smrštění.

**Stearín** - produkt vzniklý štěpením živočišných tuků, v podstatě kyselina stearová. Zvyšuje pevnost voskových směsí, značně prodlužuje interval tuhnutí.

**Montanní vosk** - vzniká extrakcí hnědého uhlí.

Chem. složením v podstatě kys. montanní s obsahem pryskyřice.

**Včelí vosk** - živočišný produkt barvy světložluté, je měkký, velmi tvárný.

**Syntetické tvrdé vosky** - nahrážka přírodních tvrdých vosků. Výhodou je jejich stálé chem. složení a čistota směsi. Jsou to estery vyšších mastných kyselin s vyššími mastnými alkoholy.

VŠST LIBEREC	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 10.
DP-ST 136/63		20. ČERVENCE 1963
		Jiří Adámek

Modelové materiály musí mít výhodné vlastnosti jako:

- 1, malé smrštění a nízkou tep. roztažnost,
- 2, malou objemovou změnu při tahnutí,
- 3, minimální lepivost na stěny forem,
- 4, dostatečnou tvrdost, pevnost, stabilitu,
- 5, nesmí korodovat formu,
- 6, nesmí zanechávat po vytavení žádný zbytek  
v keram. formě,
- 7, nesmí být porušován obalovými hmotami,
- 8, může být částečně regenerovatelná,
- 9, může být vyrobena z tuzem. surovin a levná,

Jednotlivé suroviny pro voskové modely nemají všechny výhodné vlastnosti, proto se dělají jejich složité směsi. Podle způsobu výroby voskových modelů můžeme rozdělit modelní směsi na:

- a, měkké voskové směsi pro grav. lití,
- b, měkké voskové směsi zpěněné vzduchem pro výrobu tlakem,
- c, tvrdší voskové směsi pro vstřikové lití,

#### 2.6. Používané modelové směsi a jejich příprava.

##### a, měkké voskové modelové směsi.

Měkké voskové směsi jsou v podstatě směsi parafínu, stearínu a ceresínu. V n.p.

Mikrotechna se používá směsi o složení:

50 % parafín  
35 % stearín  
15 % ceresín

Příprava směsi: odvážené suroviny se taví v kotli z nerezavějící oceli, nebo ve vhodné smaltované nádobě s míchadlem na olejové lázni s automatickou regulací teploty při maximální teplotě  $110^{\circ}$  C. Nejdříve se roztaví parafín při  $70 - 80^{\circ}$  C, po jeho rozpuštění se přidá stearín ( $90 - 100^{\circ}$ )

a nakonec ceresín. Roztavená hmota se zahřívá tak dlouho, až se odparí veškerá voda. Pak se nechá v klidu aby se mech. nečistoty usadily na dno. Nevýhodou směsi je velké smrštění. Pro snížení smrštění se směs v pastovacím lisu promíchá se vzduchem, čímž se vytvoří mazlavá modelová směs. Ta má proti normální směsi několik výhod:

1, má lepší molekulární soudržnost,

která omezuje prudký rozstřik na dně

formy při odstřiknutí

2, odstřiknutí se děje pod tlakem 1 - 1,5 atp.,

tím se dosáhne stlačení jemně rozptýleného

vzduchu ve vosku a po vyjmutí z formy tento

vzduch způsobuje snížení smrštění

3, vstřik. teplota mazlavé směsi je o něco

málo větší než teplota tuhnutí a tím se

sníží interval tuhnutí.

b, Modelové směsi na bázi polystyrenu:

V n.p. Mikrotechna se používá složení:

50 % kalafuny

30 % parafínu

20 % polystyrenu

Tato směs má poměrně vysokou pevnost, modely mají dobrou kvalitu povrchu, mají vysoký bod měknutí a vysokou rozměrovou stabilitu. Mezi jejich nevýhody patří malá tekutost, což má za následek vysoké lisovací tlaky a změny při přechodu z tuhého do tekutého stavu a tím i praskání skořepin při vytavování směsi.

## 2.7. Regenerace modelových směsí.

Výhodou voskových modelových směsí je znova-použití již použité směsi. Protože obsahují několik procent vody, je nutné je upravit.

VŠST LIBEREC DP-ST 136/63	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 12. 20. ČERVENCE 1963 Jiří Adámek
------------------------------	---------------------	---

Vosky se zahřejí několik hodin při teplotě  $110^{\circ}$  C tak dlouho, až se veškerá voda vypaří. Pak se k směsi přidá 20 % nové voskové směsi. Závod si provádí regeneraci sám a pouze ve větším množství se použitá směs zasílá do n.p. Svit v Otrokovicích.

#### 2.8. Výroba vytavitevních modelů.

Zhotovení voskových modelů je jednou z nejdůležitějších operací. Na ní ve velké míře závisí přesnost a čistota povrchu odlitku. Mazlavá modelová směs se prozatím připravovala ručně mícháním voskových směsí se vzduchem. Nyní se zavádí do provozu pastovací stroj, který sám směs připraví a tlačí ji do formy. V podstatě jde o dvě nádoby, z nichž v jedné se vosková směs taví a v druhé se ochlazuje na teplotu  $42 - 44^{\circ}$  C a mísi se se vzduchem. Z této nádoby se pak tlačí do formy.

Pracovní postup při ručním plnění:

Nejdříve se očištěná stl. vzduchem forma mírně nahřeje, rozevře a pracovní část se potře dělícím prostředkem. Forma se složí, vtokovou nálevkou se naplní směsí a zatíží se závažím a vtlačíme modelovou směs do dutiny formy. Naplněná forma se nechá pod tlakem do ztuhnutí modelové směsi. Po ztuhnutí se model opatrně vytáhne a očistí od přetoků, vzniklých netěsností dělících ploch formy.

#### 2.9. Sestavování modelů.

Pod tím rozumíme vhodné připojení modelů na vtokovou soustavu. Velké odlitky se zpravidla odlévají jednotlivě. Modely drobných součástí,

které se vyrábějí jednotlivě, ve skupinách, nebo v celých etážích se sestavují k hromadnému odlití co největšího počtu kusů najednou do stromečku.  
(obr. č. 1)



obr.č. 1

Tvar stromečku závisí na druhu materiálu a jeho metalurg. vlastnostech, obalování, vytvárování, plnění formy tekutým kovem.

Jednotlivé díly vtok. soustavy se zhotoví odlitím vosku do vtokových a nálitkových formiček. Do kuželové vtokové nálevky zalijeme pro lepší manipulaci se stromečkem trubku Ø 16 mm a necháme ji vyčnívat pro uchycení. Nyní následuje vlastní připevnění modelů na vtokovou soustavu.

- Děje se:
- a, zaléváním vtoků vyt. modelů ve svislé poloze model. hmotami v přípravku,
  - b, zaléváním vtoků vyt. modelů, umístěných v otvorech na obvodu licího přípravku,
  - c, zasunováním modelů do otvorů dopl. vtokového systému,
  - d, lepením modelů na dopl. vtokový systém,

## 2.10. Úprava povrchu formy k formování.

Aby se voskové modely nepřilepily ke stěně formy, musí se forma před vstřiknutím model.hmoty opatřit tenkým filmem dělícího prostředku. Používá se rostlinných a minerál. olejů.

VŠST LIBEREC DP-ST 136/63	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 14. 20. ČERVENCE 1963 Jiří Adámek
------------------------------	---------------------	---

Ale před nanášením obalové směsi je nutné tyto dělící prostředky odstranit, protože se snižuje smáčivost. Minerální oleje se odstraňují v trichloretylenu, rostlinné se rozpouštějí v metanolu.

## 2.11. Výroba formovacích směsí.

Formovací materiál, jeho volba a vlastnosti má rozhodující vliv na jakost budoucích odlitků. Form. materiál musí být nejen žáruvzdorný, ale musí být snadno zpracovatelný a musí umožňovat levnou výrobu. Je složen z vazné kapaliny, v níž jsou rozmíchány žáruvzdorné látky. Vazné kapaliny jsou vodné, vodné alkoholické, nebo jen alkoholické koloidní roztoky  $\text{SiO}_2$ . Ztuhnutí form. směsi je vyvoláno stavovou změnou těchto koloidních roztoků. Vazná kapalina se připravuje hydrolyzou etylsilikátu.

Příprava základního hydrolyzátu v n.p. Mikrotechna:

2000 ccm etylsilikátu

1600 ccm etylalkoholu denaturowaného éterem

400 ccm zředěného vodního roztoku HCl (0,7%)

Hydrolyza se provádí ve skleněné nádobě a postup je následující:

etyl silikát 40 se vlije do etylalkoholu, roztok se vlije do hydr. nádoby a za míchání se vpraví do roztoku odměrné množství zředěné HCl. Míchá se tak dlouho, dokud se směs nevyjasní. Roztok během míchání se nesmí zahřát na více než  $35^\circ\text{C}$ , jinak je nutno míchání přerušit. Potom se hydrolyzát zpracovává na vaznou kapalinu. Na 4 l hydrolyzátu se přidá:

3,2 l lihu

80 ml dibutylftalátu

100 ml konc. HCl

Vazná kapalina se uschovává v chladu a nechá se vyzrát 16 - 24 hodin.

Správně připravená vazná kapalina má hustotu odpovídající výtokové době, měřené Fordovým pohárkem, při teplotě 20° C 11 sec.

### 2.12. Příprava keramické krycí vrstvy.

Složení: pro stř. velikost dílců:

1800 g písku JM+200g mletého živce

425 g vazné kapaliny

drobné a členité součástky:

1800 g písku JM+200 g mletého živce

450 g vazné kapaliny

Obalové směs závisí na:

a, jemnosti tuhé látky obalové hmoty. Čím vyšší bude jemnost mletého křemene, tím bude pevnost do určité míry stoupat. Zvyšování nad určitou mez způsobuje praskání obalu.

b, na obsahu etylsilikátu ve vazné tekutině.

Čím je obsah vyšší, tím snadněji praskají obaly.

c, na způsobu přípravy vazné kapaliny a na složení obalové hmoty. Teplota se má pohybovat od 42 - 50° C. Rychlosť narůstání teploty i max. teplota roztoku je tím vyšší, čím vyšší je obsah HCl, SiO<sub>2</sub> a H<sub>2</sub>O v roztoku.

Čerstvě připravená směs se nechá ustát v klidu asi 24 hod., protože je prostoupena vzduch. bublinami. Před použitím je nutno směs promíchat, protože písek se usazuje na dně.

### 2.13. Nanášení keram. krycí vrstvy na licí útvary.

Stromeček se uchopí za horní část licí jamy a ponoří se do vazné kapaliny po dobu asi 10 sec. Po vyjmutí se pootáčí licím útvarem, aby přebytek keramiky mohl volně odkapat.

Potom se vloží útvar do střásacího stroje, ve kterém se zasype pískem T2S. Po nanešení obalu útvar schne asi 3 hodiny. Nedokonale usušené obaly, u nichž neproběhla dostatečně přeměna solu v gel, se při novém namočení v obalovací směsi rozleptávají a praskají. Obalování se provádí 4 x.

#### 2.14. Vytavování vosku.

Vytavování se musí provádět tepelným nárazem, aby se od keramického obalu odtavila vrstvička vosku dříve, než se předehřeje celý voskový model. Tím se vytvoří spára, která umožňuje roztavení vozku bez nebezpečí prasknutí keram. obalu. V n.p. Mikrotechna se vytavování provádí v horké vodě. Stromečky se dají do drátěného přípravku a ponoří se do horké vody na dobu 30 - 60 minut. Po vyjmutí, vytavené skořepiny se vypláchnou horkou vodou. Tím se odstraní zbytky vosku a nečistoty, které se při vyjmání skořepiny z vody mohou dostat dovnitř.


#### 2.15. Zaformování.

V n.p. Mikrotechna se používá převážně zasypané skořepiny a v malé míře též formování kašovitou výplní. K zasypání se používá křemenný písek. Zasypání se provádí ručně v krabicích ze žáruvzdorné oceli.

Pro formování kašovitou výplňovou směsi se používá těchto materiálů: 70 % křemenný písek  
15 % šamotová drt  
8 % mletý křemen  
7 % cement hlinity  
2 % kalcinované sody na 100 %  
směsi

## 2.16. Vypalování forem.

Formy se vkládají do komorové pece se slabou oxyd. atmosférou při teplotě  $200 - 250^{\circ}\text{C}$  a mírně ( $40 - 65^{\circ}\text{C}$  za hod.) se teplota zvyšuje do  $600^{\circ}\text{C}$ . Pak se teplota zvýší na  $950 - 1000^{\circ}\text{C}$ . Vypalování trvá 3 hod. Kysličník  $\text{SiO}_2$  mění při teplotě  $575^{\circ}\text{C}$  krystalografickou strukturu, spojenou se zvětšováním objemu a proto je nutné vyvolat tuto přeměnu pomalým stoupáním teploty, aby formy nepopraskaly. Podle sov. prací se skořepina zhotovená z křem. písku vázaného etylsilikátem při ohřevu roztahuje a při ochlazování smrštěuje podle grafu č. 1.

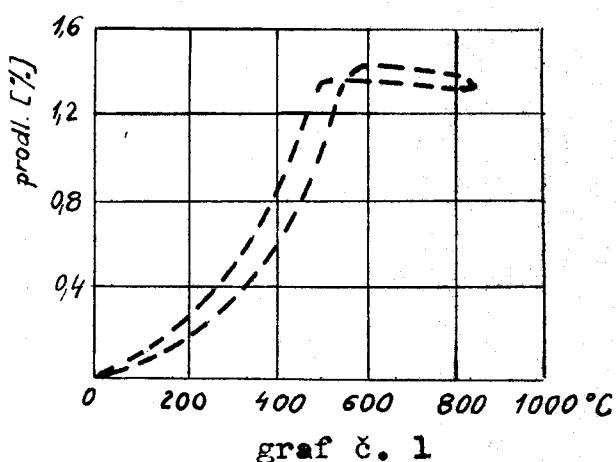

Z grafu je patrno, že rozměry formy jsou stálé při použití teplot mezi  $600 - 900^{\circ}\text{C}$ , to zn., že z hlediska rozměrové přesnosti použití těchto teplot je nejvhodnější. Z hlediska krystalizace je však použití vysokých teplot forem při lití nevhodné z důvodu hrubé krystalizace oceli.

## 2.17. Tavení materiálu, odlévání a chladnutí forem.

V n.p. Mikrotechna k tavení materiálu se

VŠST LIBEREC	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 18.
DP-ST 136/63		20. ČERVENCE 1963
		Jiří Adámek

používá dvou druhů pecí podle materiálů. Na tavení slitiny Al-Si se používá dvou koksových pecí. Ocel a mosaz se taví v indukční bezjaderné peci.

Pro dosažení dobré rozměrové přesnosti a jaskosti povrchu musí mít skořepina před litím určitou teplotu podle druhu odlévaného materiálu. Pro slitinu Al-Si se používá 300 - 350° C. Odlévání se provádí ručně z předeheřaté pánve. Po odlití a ztuhnutí materiálu se skořepina vyjmé z krabice a nechá se volně chladnout na vzduchu.

#### 2.18. Zbavování odlitků keram. obalu.

Po odlití lpí na stromečku keramický obal, který se musí odstranit. V závodě se nejprve keram. obal odstraňuje ručně oklepáním. Viz obr. č. 2.



obr.č. 2.

Dále se čistí otryskáním v pneumatickém otryskavači. Pro otryskavání se používá litinové drtě. Z hlediska jakosti povrchu je mnohem lepší použít loužení v hydr. sodném. Loužení se provádí buď v roztoku 10 % NaOH v H<sub>2</sub>O při teplotě 150° Celsia nebo v tavenině čistého NaOH při teplotě 500° C. Protože v závodě není pro toto zařízení, tento proces se zde neprovádí.

VŠST LIBEREC	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 19. 20. ČERVENCE 1963 Jiří Adámek
DP-ST 136/63		
<b>2.19. Oddělování odlitrků od vtokové soustavy.</b>		
<p>Provádí se nejrozmanitějšími způsoby třískového i beztřískového obrábění podle druhu materiálu odlitrků, způsobu sestavení a možnosti upínání stromečku.</p>		
<p>V n.p. Mikrotechna se odstraňují řezáním na pásové pile a rozbrušováním na brusce s rozbrušovacím kotoučem. Stromeček se v obou případech upíná do zvláštního přípravku.</p>		
<b>2.20. Konečná úprava odlitrků.</b>		
<p>Jedná se o úpravu délky vtoku, zabroušení ostrých hran dělící plochy vtoku, vzniklých řezem nebo brusem, odstranění jemných náruštek kuliček kovu, vyrovnání nahodilých deformací. Konečnou úpravou je nakonservování v kapalině 5 - 10 % roztoku benzinového mýdla v těch. benzину.</p>		
<b>2.21. Kontrola výroby a odlitrků.</b>		
<p>Důležitou funkci při složité výrobě odlitrků má kontrola. Ta je jednak vstupní, mezioperační a výstupní. Při vstupní kontrole se kontroluje složení všech materiálů při výrobě používaných a také licí materiál. Mezioperační kontroluje všechny operace při výrobě. Provádí se u všech namátkově.</p>		
<p>U výroby modelu se kontroluje příprava hmot na vyt. modely, správná příprava a teplota mazlavé směsi, rozměrové úchytky, způsob sestavení do stromečku, velikost vtoku, vzdálenost umístění modelů na stromečku. Při obalování je prováděna namátková</p>		

kontrola přípravy vazné a obalovací směsi, doba sušení, správného vytavování modelů. Při formování se musí dbát, aby licí otvor skořepiny byl zakryt víčkem. Při vypalování se musí dbát na to, aby byla dodržena teplota a doba vypalování. Při tavení a odlevání je nutné správné vsázkování a dodržení tavicí a licí teploty kovu a skořepiny. Při konečné úpravě se kontroluje správné oddělování odlitků od vtokové soustavy.

Výstupní kontrola kontroluje chem. složení materiálů, tep. zpracování, rozměry, vnitřní jakost, vnější vzhled odlitku.

Vady odlitků se rozdělují do těchto skupin:

- 1, dutiny,
- 2, přerušená souvislost,
- 3, vady povrchu,
- 4, vady tvarové, rozměrové a váhové,
- 5, vady mikrostruktury,
- 6, vady zjištěné laboratorně,

Rozměrově se odlitky kontrolují namátkově.

Pouze odlitky s požadovanou vysokou přesností se kontrolují všechny pomocí běžných dotykových měřidel. Jakost povrchu se kontroluje kus po kuse. Povrch odlitků může vykazovat určité vzhledové vady, které ovšem z funkčního hlediska nesmějí snižovat životnost součástí.

## 2.22. Přejímací podmínky.

U nás pevné přejímací podmínky neexistují. Kdyňské strojírny vypracovaly návrh na technické podmínky pro přejímání odlitků, zhotovených přesným litím metodou vytav. modelu. Těchto podmínek je používáno v n.p. Mikrotechna.

V návrhu jsou obsažena tato důležitá ustanovení:

- 1, tvar odlitku - průřezy odlitku mají mít rovnoměrnou tloušťku max. 10 mm bez náhlých přechodů,
- 2, funkční plochy, kde je požadována zvýšená čistota a hladkost, mají přídavek na opracování,
- 3, tolerance - dovolené úchytky určuje norma ČSN 014470, přímo se zákazníkem se může sjednat jiná úchytná.

Tolerance:	funkční	rozměr (mm)	tolerance (mm)
		0-25	$\pm 0,125$
		nad 25	$\pm 0,5 \% \text{ jm.roz.}$
	všeobecná	0-30	$\pm 0,2$
		nad 30	$\pm 0,7 \% \text{ jm.roz.}$

Úhly: mezní úchytky kotovaných úhlů  $\pm 0^{\circ}30'$ .

- 4, pro tolerance odlitku nutno dodržovat tolerance výroby modelů v jedné desetině mezních odchylek odlišek,
- 5, v případě spec. požadavku mohou být dodrženy tolerance uzší za cenu zvýšení nákladu na odlišek,
- 6, povrchová drsnost - mimo dovolené povrchové vadu je stř. kvadr. úchytku nerovnosti pro hrubé ocelové odlitky 6,3 ,
- 7, stav odlitku - vnější a vnitřní vadu,
- 8, zavaření drobných povrchových vad po dohodě se spotřebitelem,
- 9, tep. zpracování,
- 10, chem. složení uvedeno v mat. listech.

K tomuto návrhu se mají všechny slévárny přes. lití vyjádřit. V současné době je praxe taková, že se přejímací podmínky sjednávají přímo s odběratelem. Musí však obsahovat všechny základní údaje: materiál, stav a rozměry odlitku, povrch.úprava, jakost povrchu, max. převýšení zbytku po vtoku, max. hl. odůhličení, velikost licitého zrna.

### 2.23. Vzorový technologický postup.

Tato výrobní dokumentace slouží nejen k výrobě a samotné kontrole, ale i k výrobě opakovane a možnosti účinných zásahů do výroby na základě získaných zkušeností. Rovněž musí zachycovat údaje ekonomické.

Vzorový technol. postup, používaný v n.p.

Mikrotechna:

- 1, příprava modelního materiálu
- 2, zhotovit model - kontrola 100 %
- 3, zhotovit a sestavit vtokový kůl, nalepit modely na stromeček  
kontrola: kontrolovat hladkost, nepraskavost, vzhled, spájená místa-100%
- 4, sušit křemenný písek při teplotě 500°C po dobu 4 hod.
- 5, připravit obalovou směs a obalit modelové útvary  
kontrola: 10 %, nesmí vykazovat žádné trhliny
- 6, obalovat modelové útvary podle operace 5  
kontrola: 10 %, druhá vrstva nesmí vykazovat žádné trhliny
- 7, obalovat modelové útvary podle operace 5  
kontrola: 10 %, třetí vrstva nesmí vykazovat žádné trhliny
- 8, obalovat model. útvary podle operace 5  
kontrola: 10 %, čtvrtá vrstva nesmí vykazovat žádné trhliny.
- 9, vytavit modelovou směs
- 10, po vytavení žíhat
- 11, připravit odlévací materiál
- 12, vytáhnout z pece formy nebo krabice se skořepinami a odlévat
- 13, po vychladnutí vyjmout odlité útvary z krabic, oklepat skořepiny

VŠST LIBEREC DP-ST 136/63	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 23. 20. ČERVENCE 1963 Jiří Adámek
------------------------------	---------------------	---

- 14, opískovat odlité útvary  
 15, odříznout odlité útvary od vtokového kůlu  
 kontrola: 100 % vzhledu

### 3. Technologie lití kovů pod tlakem.

#### 3.1. Princip a význam metody.

Tlakové lití je metodou přesného lití. Podstatou procesu lití kovů pod tlakem je v tom, že roztavený kov se vstřikne vysokým tlakem do ocelové formy, jejíž dutiny do podrobnosti vyplní a během tuhnutí zůstává pod tlakem.

Výrobky tlakového lití mají velké upotřebení v elektrotechnice (kryty el.motorů, rotory, statory) ve výrobě jemných přístrojů (fotopřístroje, psací stroje), v motocyklovém průmyslu (chladicí, válce).

Odlitky se vyznačují přesností, hladkým povrchem, je možno získat tenké stěny, vyžadují velmi málo dodatečné opracování a nízká váha odlitku zajišťuje úspory na materiálu. Mezi nedostatky tohoto způsobu můžeme zahrnout to, že odlitky lité pod tlakem mají menší tažnost, nesmí se používat při vyšších teplotách než  $350^{\circ}$  C a mají značnou póravitost.

U materiálů, které chceme odlévat tímto způsobem, je rozhodující jejich teplota, tlak jakým je nutno kov vstříknout do formy a účinky kovu na materiál součástí stroje a formy.

VŠST LIBEREC	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 24.
DP-ST 136/63		20. ČERVENCE 1963
		Jiří Adámek

Slitiny používané v nynější době pro lití pod tlakem můžeme rozdělit na tři základní skupiny podle výšky bodu tavení. Jsou to:

- 1, slitiny cínu, olova nebo zinku o teplotě tavení do  $450^{\circ}$  C,
- 2, lehké slitiny hliníku nebo hořčíku o teplotě tavení do  $660^{\circ}$  C,
- 3, slitiny mědi o teplotě tavení do  $1000^{\circ}$  C.

### 3.2. Formy.

Při lití odlitků se používá přesně vyrobených ocelových forem. Na jejich konstrukci a výrobě závisí z větší části kvalita odlitku a bezporuchový provoz při lití. V provozu jsou vystaveny vysokému mechanickému a tepelnému namáhání. Proto je nutné použít na výrobu forem materiálů, které mají tyto vlastnosti: dobrou pevnost za tepla a odolnost proti popouštění, vys. mez průtažnosti za vysokých teplot, dobrou tep. vodivost, malý souč. tep. roztažnosti, odolnost proti tep. nárazům, dobrou opracovatelnost.

Na výrobu forem se používá těchto leg. ocelí:

pro slitiny Al, Zn, Mg ČSN 17027 F

Zn, Sn, Pb ČSN 19430

Cu, ČSN 19720

Na výrobu částí forem, které nepřicházejí do přímého styku s odlévanou slitinou se používá ocel třídy 10, 11, 12 a šedé litiny.

#### 3.2.1. Konstrukce forem.

Konstrukce závisí na charakteru odlitku a na jeho množství. Musíme brát v úvahu nejen technologií vlastního lití, ale i technologii vlastní

VŠST LIBEREC	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 25.
DP-ST 136/63		20. ČERVENCE 1963
		Jiří Adámek

výroby. Formy jsou buď z jednoho kusu spec. oceli, nebo vložkové - dutina ze spec. oceli, vložená do ocelové vložky.

Forma je složena z části pohyblivé (na ní jsou licovací kolíky) a pevné, která je připevněna na třmenu vstřik. ústrojí licího stroje.

Vtoková soustava má umožnit dokonalé plnění dutiny formy kovem, při čemž proudící kov nesmí bezprostředně narážet na jádra, nesmí vyvolávat místní přehřání a nesmí bránit unikání vzduchu z dutiny formy. Snažíme se umístit vtok do nejtlustšího místa odlitku. Dělící rovina formy má být souvislá.

### 3.2.2. Vyhazování odliatků z forem.

Je nutné, aby odlitek po lití zůstal v pohyblivé části formy, kde je vestavěno vyhazovací ústrojí. Odlitek zaformujeme tak, aby pokud možno všechna jádra tvořící dutiny odliatku byla uložena v pohyblivém dílu formy.

U zařízení k vyhazování odliatků se používá těchto uspořádání:

- 1, ruční vyhazování ozubenou tyčí a pastorkem s ruční pákou,
- 2, automatické vyhazování vyrážecími tyčemi, při čemž se využije zpětnéhochodu stroje,
- 3, automatické vyhazování stírací deskou,
- 4, hydraulické vyhazování hydr. výstrkováky.

### 3.2.3. Odvzdušnění forem.

U forem je potíž s vytlačením vzduchu nejen z dutiny formy, ale i množství vzduchu z plnicího válce stroje a vtokového systému. Špatné odvzdušnění

VŠST LIBEREC DP-ST 136/63	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 26. 20. ČERVENCE 1963 Jiří Adámek
------------------------------	---------------------	---

má za následek pórovitost odlitku.

Vzduch se odvádí odvzdušňovacími kanály, položenými obvykle v dělící rovině formy. Rovněž se odstraňuje vířením kovu v dutině, nepřerušovaným tokem materiálu, správným tvarem a položením naříznutí do dutiny formy. Aby odvzd. kanály plnily správně svou funkci, zaplňují se kovem až naposled.

### 3.2.4. Tepelná rovnováha forem a jejich chlazení.

Stále se opakující teplotní cykly vyvolávají tepelná napětí. Výkyv teplot je do hloubky 5 mm dutiny formy značný.

Tep. spád závisí na tep. vodivosti materiálu, teplotě formy před litím a poměru hmot vlastní formy k hmotě odlitku. Větší poměr hmoty materiálu formy k hmotě odlitku usnadňuje předávání tepla z vrchních vrstev formy do celého objemu.

Odvod tepla přivedeného kovem, je do tělesa stroje, do okolního vzduchu a upínacích zařízení. U tlustostěnných odlitků nebo slitin s vysokou teplotou tání by doba chladnutí byla dlouhá a proto se teplo odvádí pomocí chlazení. Chladicí prostředky jsou voda, nebo stlačený vzduch. Při chlazení je důležité, aby voda nevnikala do dutiny formy. Část odlitku, která musí být naprosto bez pórů musí rychle ztuhnout a proto se chladi měděnnými vložkami.

### 3.2.5. Určení rozměru pracovní dutiny formy.

Rozměry pracovní dutiny mají velký význam na rozměrovou přesnost odlitku. Při jejich určování se musí pamatovat na smrštění plnicího kovu. Celkové smrštění kovu je:

- 1, vlivem objemové změny tek.kovu až k počátku tuhnutí,
- 2, při tuhnutí odlitku před jeho vyjmutím z formy,
- 3, po vyjmutí odlitku z formy a jeho vychladnutí na normální teplotu prac. okolí.

Smrštění závisí na použitém materiálu, velikosti obj.součinitele, licí teplotě, teplotě odlitku, vyjmávaného z formy a intenzitě chlazení.

Na konečné rozměry odlitku mají vliv kromě smrštění plnicího kovu i zvětšování formy při jejím ohřátí na provozní teplotu.

### 3.2.6. Výroba forem, normalizace, typizace, skupinová výroba forem podle Mitrofanova.

Formy mají mnoho shodných nebo podobných součástí. Jejich uspořádání má být vypracováno se zřetelem na co největší použití normalizovaných a typizovaných dílů.

Výroba forem se provádí:

- 1, třískovým obráběním,
- 2, lisováním tvaru za tepla,
- 3, lisováním tvaru za studena,
- 4, elektrojiskrovým obráběním,
- 5, přesným litím.

Při skupinové metodě výroby forem se formy třídí do skupin podle těchto zásad:

- a, dělící roviny formy odliatku,
- b, systému vyhazování odliatku z formy,
- c, rozměru odliatků,
- d, materiálu odliatků,
- e, počtu jader,
- f, způsobu tlak. lití - s vodorov. nebo svislou tl. komorou.

Pro každou skupinu se vytvoří technologický postup výroby a podle něho se vyrábějí vložky. Při změně programu výroby se pak mění místo formy jen vložka.

### 3.2.7. Tepelné zpracování.

Formy se nejdříve žihají k odstranění vnitřního povrchu při teplotě 600 - 650° C. Ochlazení probíhá v peci. Dále následuje klení při teplotách podle druhu použitého materiálu. Ochlazování je v solních lázních. Nakonec se popouštějí na teplotu 500 až 650° C. Tím se získá pevnost 120 - 150 kg/mm<sup>2</sup>.

### 3.3. Stroje pro tlakové lití - rozdělení.

Stroje pro lití kovů pod tlakem jsou v zásadě hydraulické. K pohonu se používá vysokotlaké čerpadlo. Pro vyrovnaní poklesu tlaku při velkém a rychlém odběru tlakové kapaliny musí být instalován hydropneumatický akumulátor. Nositelem tlaku je emulze vody s olejem nebo minerální oleje. U strojů na pohon olejem je čerpadlo ve stroji. Nádrž oleje ve frému stroje. Čerpadla jsou lopatková, radiálně pístová nebo šroubová. Při použití emulze vody s olejem je čerpadlo umístěno vedle stroje a je spojeno potrubím s akumulátorem. Stroje lze bez obtíží zapojit na centrální vysokotlaké potrubí. Uzavírací systém forem je plnohydraulický nebo hydraulickomechanický.

Podle uspořádání vstřikovacího ústrojí rozděláme stroje:

- 1, stroje s teplou komorou, u nichž vstřikování komoru je buď pístem nebo vzduchem,
- 2, stroje se studenou komorou se vstřík. ústrojím vertikálním nebo horizontálním.

### 3.4. Stroje s teplou komorou.

Vyznačují se tím, že pracovní pec je součástí stroje. Tlaková komora je vytvořena buď přímo v kelímku, nebo je do kelímku vložena a její teplota je stejná s teplotou roztaveného kovu. Součásti komory jsou proto značně tepelně namáhaný a používá se jich hlavně pro lití nízkotavitelných slitin, jako slitiny cínu, zinku, olova.

### 3.5. Stroje se studenou komorou vertikální.

#### Popis stroje:

Stroj se skládá ze dvou hydr. částí, vzájemně spojených vodicími sloupy. Jedna je v poloze horizontální a umožňuje otevírání a zavírání forem a druhá je v poloze vertikální a slouží k vstřiknutí roztaveného kovu do formy. Tyto části jsou upevněny na základové desce. Na vodicích sloupech se pohybuje nosič forem, který je pevně spojen s uzavíracím pístem. Na třmen vert. části lisu se upíná pevná polovina formy a na nosič forem se upíná pohyblivá část formy. Operace prac. cyklu jsou řízeny soustavou ventilů, šoupátek a hydr. pístů. Ve třmenu vert. části lisu je zabudována vert. studená komora, vytvořená plnicím válcem, do které se slévající vlévá roztavený kov.

Dno plnicího válce tvoří spodní píst, jenž je pohyblivý. Jeho počáteční poloha je taková, že zakrývá otvor trysky, takže nálitý kov nemůže natékat do dutiny formy. Teprve před dosednutím vstřík. pistu na kov otevře spodní píst trysku a kov je vstřiknut vysokým tlakem do dutiny formy. Po dokončení vyjede vstřík. píst nahoru, spodní píst ustříhne zbytek kovu v plnicím válci od vtoku a pohybem nahoru jej vysune z plnicího válce.

VŠST LIBEREC	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 30.
DP-ST 136/63		20. ČERVENCE 1963
		Jiří Adámek

Československo je největším výrobcem těchto strojů značky "Polák". Původní koncepce z roku 1930 se pro svou spolehlivost a jednoduchost, až na určitá zlepšení, udržela až do dnešních dnů. Naše slévárny jsou z největší části vybaveny těmito stroji: CLP 40/8, CLP 68/16, CLP 116/28, CLP 220/55, CLP 500/70 a nové typy CLP 85/16, CLP 180/30 a CLP 400/55.

První číslo typového označení znamená uzavírací sílu v tunách a druhé sílu vstřikovací, také v tunách.

V n.p. Mikrotechna používají dvou strojů typu CLP 40/8 a jeden typ CLP 85/15.

### 3.6. Stroje se studenou komorou horizontální.

V porovnání se stroji s vert.komorou mají větší výkon a spolehlivější provoz v důsledku jednodužšího vstřik. ústrojí.

Komora je tvořena horiz. válcem, ve kterém se pohybuje vstřik. píst. Při nalévání kovu je vstřik. píst v zadní poloze. Při pohybu dopředu je kov vtlačován do dutiny formy. Po ukončení vstřiku se počne forma otevírat a vstřik. píst vysune zbytek kovu z plnicího válce. Po dokončení otevření formy se vstřik. píst vrátí do zadní polohy.

Vstřikovací část je přestavitelná směrem dolů pod osu uzav. válce. Toto přestavení umožňuje umístit odlitek ve formě vždy tak, aby těžistě průmětu plochy v dělící rovině bylo pokud možno vždy v ose uzav. válce, čímž je zajištěna dobrá funkce uzavíracího mechanizmu.

### 3.7. Dávkování materiálu do lícího stroje.

Provádí se ručně slévačskou lžicí. Velikost těchto dávkovacích lžic se volí podle množství kovu, které je nutno do stroje dopravit pro odlití dobrého odlitku. Při lití hliníkových slitin je vhodné natírat povrch lžice ochranným nátěrem z kaolinového prášku, rozředěného vodou, nebo vodním sklem.

Tím se prodlouží jejich životnost.

Již je také zkonstruováno automatické dávkování dávkovací pecí zn. Ajaxomatic. V podstatě jde o indukční pec s aut. dávkováním pomocí stlačeného vzduchu.

### 3.8. Tavení a udržování slitin na tavici teplotě.

Při volbě tavicího zařízení nutno pamatovat na množství kovu, jež bude nutno roztavit při každé směně, způsobu odlévání, řízení tavících teplot a nutno rovněž pamatovat na zdravotně hygienické podmínky v tavírně. Způsob vytápění tavících pecí se zpravidla volí podle místních poměrů tak, aby tavení bylo co nejhospodárnější. Tavící pece mohou být vytápěny koksem, olejem, plynem nebo elektřinou. Nejlepší jakosti taveniny a nejpřesnější řízení teplot se dosáhne u indukčních pecí. Použití těchto pecí vede ke snížení nákladů na údržbu a ztrátu kovu při tavení k lepší jakosti a stejnorodosti taveniny a dochází k víření taveniny, vyvolané indukovanými proudy.

K udržování slitin na lící teplotě se používá udržovacích pecí kelímkových stacionárních. Jsou vytápěny plynem, olejem, nebo elektricky. Nejlepší udržování taveniny na kontrolované teplotě zaručuje udržovací el. odporové pece kruhového průřezu. K peci přísluší el. rozváděč, na jehož panelu jsou

VŠST LIBEREC	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 32.
DP-ST 136/63		20. ČERVENCE 1963
Jiří Adámek		

umístěny všechny vypínače a stupnice měř. přístrojů. V rozváděči je zamontován padáckový regulátor k měření a udržování topných spirál, ukazatel teploty pro měření teploty taveniny v kelímku, voltmetr pro měření sdruženého napětí za hlavními pojistkami a ampérmetr pro měření proudu topného obvodu.

Dlouhým pobytom kovu v udržovací peci dochází k jeho znehodnocení. U hliníkových slitin nastává zvýšené okysličení atmosf. kyslíkem, což má za následek zvýšení ztrát kovů.

V závodě se k tavení používají dvě koksové pece, které mají být nahrazeny pecemi, vytápěnými plynem. Udržovací pece (2) jsou el. obloukové.

### 3.9. Udržování forem.

Před začátkem lití je na formu předebehřát na teplotu podle druhu odlévané slitiny. Předebehřívá se plynovým hořákem při pootevřené formě. Při nahřívání musí být vyhazováky zataženy do formy, aby se nevyžíhaly. Nahřátí formy se kontroluje dotykovým pyrometrem, nebo teplotními křídami.

Během provozu je třeba před každou operací očistit dělící rovinu formy a odstranit zbytky kovu, nejčastěji stlačeným vzduchem, nebo drátěným kartáčem. Aby se kov ve formě neleplil a odlitek snadno vyjímal, činné plochy formy se nanáší dělícím prostředkem, který má mít dobré mazací a dělící vlastnosti, nesmí vytvořit mnoho plynu při spálení, nesmí zanechávat žádné stopy na odlitcích. Pro slitiny hliníku se používá roztoku grafitu ve vodě, nebo Alukol (kapalná nebo tuhá suspenze pigmentového Al v ropných produktech). Nanášení se provádí štětcem nebo rozprašovací pistoli. Pro mazání ostatních částí formy, které nepřicházejí do přímého styku s taveninou, se používá hustšího minerálního oleje.

nebo směsi oleje s grafitem.

Po skončení lití, kdy je forma sejmota z licího stroje, před uložením do skladu se musí důkladně očistit petrolejem a nakonservovat.

### 3.10. Nastavení optimálních pracovních podmínek.

Nová forma při předávání do provozu se musí řádně vyzkoušet a jestliže zkušební provoz splnil všechny předpoklady, vyhotoví se technologická karta. Do ní se nanesou všechny údaje, potřebné pro provoz formy i pro seřízení stroje při opakovém lití.

Odlitky lité z počátku do chladné formy, jsou zpravidla zmetkovité. Za určitou dobu forma dosáhne optimální teploty a kvalita se zlepší. Optimální teploty formy pro lití různých slitin jsou:

slitiny Zn . . . . . 150 - 200° C

Al, Mg . . . . . 200 - 250° C

Cu . . . . . 250 - 300° C

### 3.11. Přejímací předpisy.

Přejímací předpisy pro slitiny hliníku jsou uvedeny v technických dodacích předpisech ČSN 421431. Tyto dodací předpisy obsahují:

I. Názvosloví

II. Všeobecně - čís. označování slitin  
značení odlitků

III. Technické požadavky - výkres odlitku

materiál odlitku, jeho  
mech. vlastnosti

Rozměrová přesnost: netolerované rozměry mají dov. úchyty j 13. Jedná-li se o tolerované rozměry, musí se spotřebitel dohodnout se

VŠST LIBEREC DP-ST 136/63	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 34. 20. ČERVENCE 1963 Jiří Adámek
------------------------------	---------------------	---

slévárnou.

Minimální úkos 1°.

Doporučená délka 2-3 mm.

Nejvhodnější průměr 2,5 mm.

Pórovitost odlitku - je možno použít stupnice

roentgenových snímků.

#### IV. Pokyny pro konstrukci a výrobu odliků.

#### V. Zkoušení mech. vlastností.

#### VI. Způsob přejímání a dodávání.

Přejímání seriových odliků.

Spotřebitel kontroluje odlitky na jakost povrchu a rozměry podle normy ČSN 421431. Provádí namátkovou kontrolu u 15ti ks na každých 100 kusů předložených odliků. Jsou-li 2 kusy špatné, kontroluje dalších 35 kusů. Jsou-li z nich 3 špatné, t.j. z kontrolovaných 50 kusů 5 kusů špatných, kontroluje celou zásilku.

Odlity, které neodpovídají normě ČSN 421431, případně doplň. předpisům, má spotřebitel právo vrátit.

#### 3.12. Výrobní postup.

- Výrobní postup, používaný v n.p. Mikrotechna:
- 1, příprava stroje,
  - 2, příprava formy,
  - 3, upnutí formy,
  - 4, příprava materiálu,
  - 5, ohřev formy,
  - 6, lití, kontrola 10 % rozměrově i vzhledově,
  - 7, demontáž formy,
  - 8, odstranit vtoky, přetoky,
  - 9, kontrola 100 % vzhledově.

**4.1. Rozměrová přesnost odliatků, vyrobených  
metodou odlévání do keramických skořepin  
a metodou tlakového lití.**

Při hodnocení metody výroby odliatků jedním z nejdůležitějších kryterií je jejich rozměrová přesnost. Otázka rozměrové přesnosti není dnes ještě tak docela objasněna, jako jiné problémy slévárenských procesů a jako přesnost součástí, opracovaných třískovým obráběním. Příčinou toho je velké množství faktorů, které na rozměrovou přesnost odliatků působí. Při řešení otázky rozměrové přesnosti je nutné sledovat vliv všech působících technol. faktorů na přesnost a vytvořit všeobecné matematické závislosti odchylek rozměrů.

Obecně lze říci, že hlavní vliv na přesnost odliatků, vyjádřenou velikostí odchylky od jm. rozměru má

- a, jakost povrchu odliatků,
- b, kolisání dél. smrštění, souvisící s druhem a kvalitou kovu a odporem formy proti smrštění,
- c, deformace odliatků během tuhnutí, chladnutí a tep. zpracování.

Hlavními příčinami rozměrových odchylek odliatků, vyrobených metodou lití pod tlakem jsou nepřesnosti při výrobě vstřík. formy, nízkou teplotou nahrávání formy, přehřátém nebo studeném materiélem, smrštěním kovu ve formě.

U metody lití do keramických forem jsou odchylky způsobeny nepřesností formy pro výrobu modelů, vlastnostmi modelových hmot a přesností výroby modelů, rozměrovými změnami skořepiny, licí teplotou kovu a smrštěním kovu. Rozdílnou přesnost mají i různé obměny technologie.

Pro hodnocení celkové odchyly skutečného rozměru odlitku od jmenovitého, navrhuje Berg vzorec, v němž zahrnuje vlivy druhu technologie smrštění formy a výrobní přesnosti:

$$\sigma = a_1 + a_2 D + a_3 (0,001 D + 0,45\sqrt[3]{D})$$

$\sigma$  = odchylka

D = jmenovitý rozměr

$a_1$  = koeficient technologie

$a_2$  = koeficient charakterizující kolisání  
smrštění a deformace forem

$a_3$  = koeficient charakterizující třídu výrobní  
přesnosti

Pro jednotkovou odchylku Berg použil vztah

$$i = 0,001 D + 0,45\sqrt[3]{D}$$

Tímto vztahem vyjadřuje závislost rozměrových odchylek na jm. rozměru podle kubické paraboly, jak jej užívá ISA. Výsledky měření však ukazují, že je u odlitrů závislost lineární a nikoliv parabolická. Lépe tyto závislosti vyjadřují francouzská a anglická norma. Naše norma ČSN 014470 pro přesnost odlitrů, vyrobených metodou vytavitevních modelů je rovněž založena na kubické závislosti.

Nevýhodou této závislosti je to, že pro malé rozměry je norma poměrně dosti volná a pro velké rozměry při hospodárné výrobě značně přísná.

Rozměrové tolerance u odlitrů litých tlakovým litím mají podle normy ČSN 421431 dovolené úchyly j 13. I tato norma je založena na kubické závislosti a nevystihuje skutečnost jaká je. Pro velké rozměry je při hospodárné výrobě přísná a na malé rozměry dosti volná.

V sovětské literatuře je uváděna pro porovnání rozměrová přesnost získaná oběma metodami, kvalifikovaná třídami roz. přesnosti u třískového obrábění:

Třída přesnosti podle OST  
1013, 1014

3      4      5      7

Tlakové lití            x      x      x

Lití do ker. forem     x      x      x

**4.2. Metody a sledování rozměrové přesnosti  
v n.p. Mikrotechna.**

Podobně jako u ostatních sléváren, ani v n.p. Mikrotechna se neprovádí systematická kontrola rozměrové přesnosti kus po kuse. Je to proto, že výsledky při současném stavu výroby se pohybují v dovolených tolerancích, uvedených v normách ČSN 014470 a ČSN 421431.

**4.3. Vlastní zkoušky rozměrové přesnosti.**

Výsledky těchto zkoušek má být alespoň částečně získán názor na úroveň výroby přesných odlitků těmito metodami, především v úseku výroby forem (otázka přídavku jm. rozměru odlitku) a velikost toler. pole.

**Postup a měřicí metody:**

Rozměrová přesnost je určována u odlitků vyrobených ze slitiny hliníku ČSN 424331.

K měření rozměrové přesnosti u metody vyt.mode-  
lů byla vybrána základna č. H 132 C-18 D (obr.č. 3)

U metody lití kovu pod tlakem byly vybrány dílce:

můstek č. H 434 - 61 B 1 (obr.č. 4)

základna č. 111 - 1 D 8 (obr.č. 5)

rámeček č. 430 BP (obr.č. 6)

konzola č. H 215 - 68 D 2 (obr.č. 7)

U každé technologie bylo změřeno 50 ks. Měření bylo prováděno posuvným měřítkem s přesností 0,02 mm, mikrometrem s přesností 0,01 mm a mikrometrickým hloubkoměrem s přesností 0,01 mm.

Rozměr na formě byl přeměřen 5 x a stanoven jeho aritmetický průměr. Rozměry na odlitcích jsou rozdeleny na rozměry s omezeným smrštováním a volným smrštováním.

#### 4.4. Výsledky měření.

Všechny naměřené hodnoty formy a odlitku jsou sestaveny v tabulkách:

Přesné lití - volné rozměry . . . . . 2 - 8  
omezené rozměry . . . . . 9 - 12




Tlakové lití - volné rozměry . . . . . 13 - 18  
omezené rozměry . . . . . 19 - 23

Naměřené hodnoty odchylek odlitrků proti rozměru formy byly seřazeny podle četnosti do tabulek takto:

Přesné lití - volné rozměry . . . . . 24 - 30  
omezené rozměry . . . . . 31 - 34


Tlakové lití - volné rozměry . . . . . 35 - 40  
omezené rozměry . . . . . 41 - 45

Základna č. H 132 C-18 D:

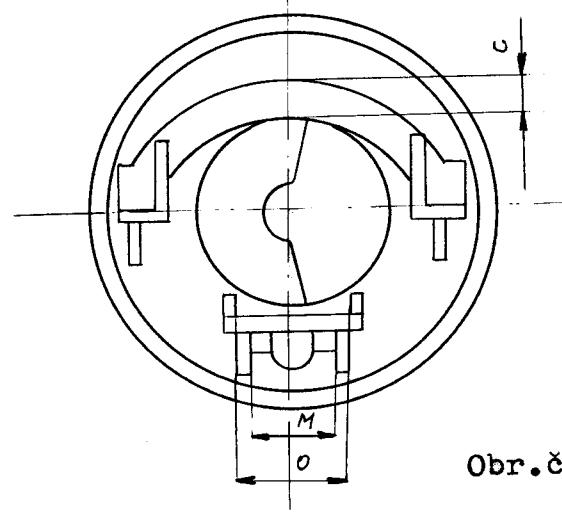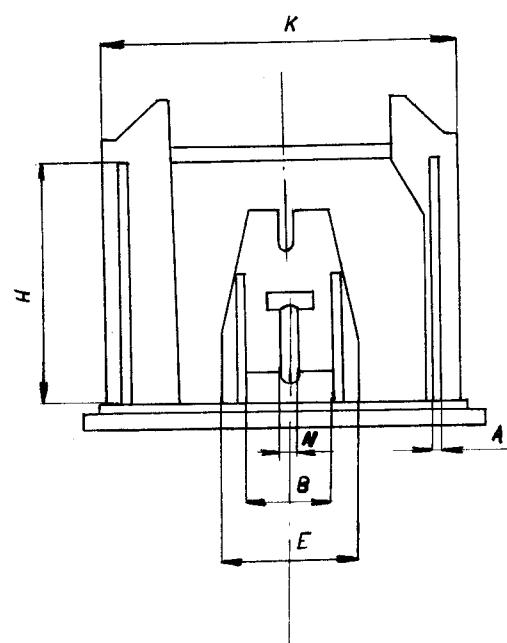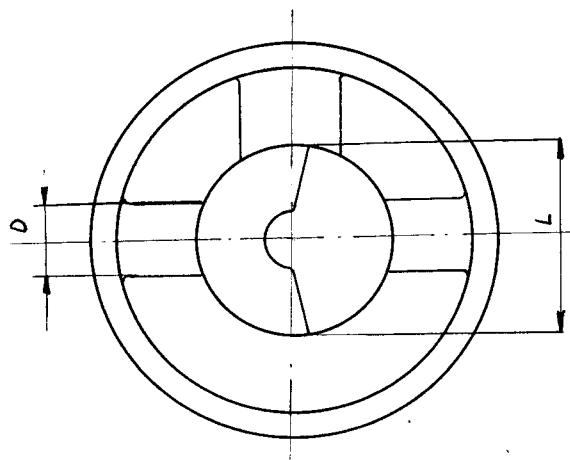


Obr.č. 3

Můstek č. H 434 - 61 B 1:

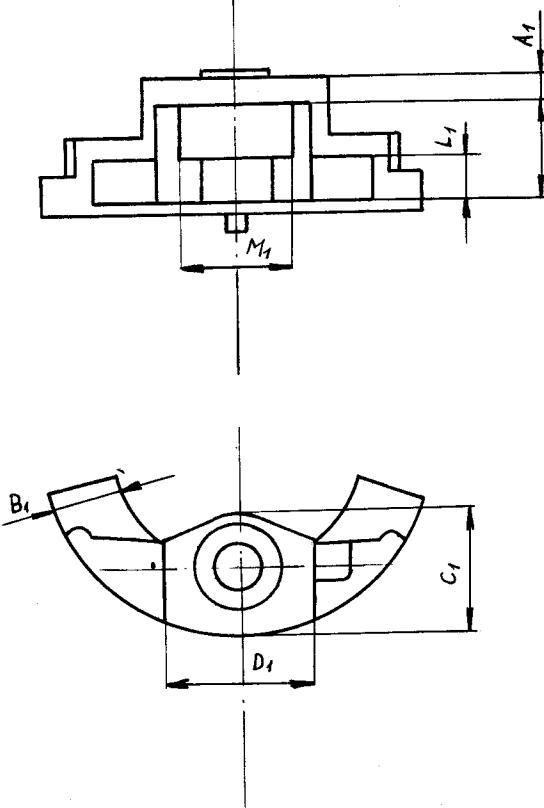


Obr.č. 4

Základna č. III - 1 D 8 :

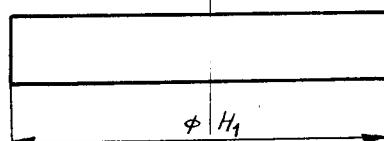


Obr.č. 5

Rámeček č. 430 BP:

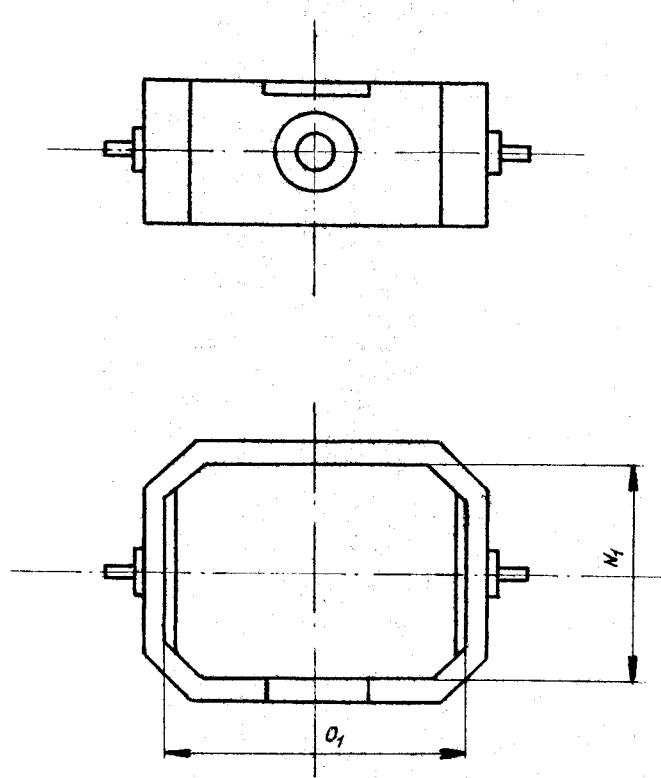

Obr.č. 6

Konzola č. H 215 - 68 D 2:

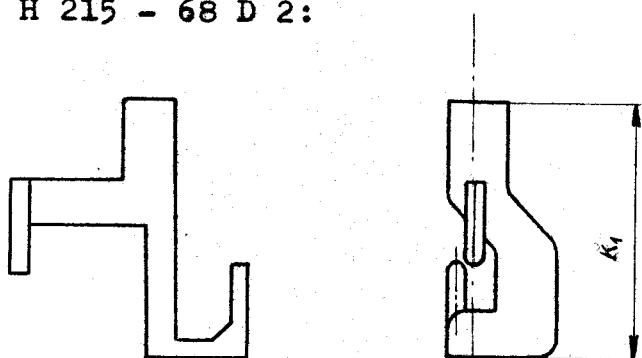

Obr.č. 7

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 42.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 2

Rozměr "A".

(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	2,28	18	2,20	35	2,26
2	2,22	19	2,28	36	2,26
3	2,20	20	2,22	37	2,24
4	2,26	21	2,26	38	2,26
5	2,22	22	2,26	39	2,26
6	2,26	23	2,24	40	2,26
7	2,26	24	2,26	41	2,24
8	2,26	25	2,24	42	2,24
9	2,28	26	2,24	43	2,26
10	2,28	27	2,28	44	2,26
11	2,26	28	2,26	45	2,24
12	2,28	29	2,26	46	2,26
13	2,28	30	2,26	47	2,26
14	2,22	31	2,26	48	2,24
15	2,26	32	2,26	49	2,24
16	2,28	33	2,26	50	2,26
17	2,28	34	2,24		

VŠST LIBEREC

DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 43.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

## Tabulka č. 3

Rozměr "B".

(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	7,78	18	7,76	35	7,72
2	7,78	19	7,76	36	7,72
3	7,90	20	7,82	37	7,76
4	7,82	21	7,72	38	7,72
5	7,66	22	7,90	39	7,76
6	7,82	23	7,70	40	7,76
7	7,84	24	7,82	41	7,84
8	7,70	25	7,72	42	7,74
9	7,70	26	7,72	43	7,70
10	7,84	27	7,76	44	7,84
11	7,76	28	7,82	45	7,82
12	7,82	29	7,82	46	7,78
13	7,70	30	7,72	47	7,84
14	7,82	31	7,68	48	7,74
15	7,84	32	7,72	49	7,92
16	7,72	33	7,68	50	7,70
17	7,80	34	7,72		

## Tabulka č. 4

Rozměr "C".

(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	10,96	18	10,88	35	10,98
2	10,90	19	10,96	36	11,04
3	11,04	20	10,92	37	10,84
4	10,94	21	10,90	38	10,82
5	10,84	22	10,94	39	10,90
6	10,96	23	10,92	40	10,92
7	10,96	24	11,00	41	10,88
8	10,88	25	10,90	42	10,96
9	10,88	26	10,92	43	10,86
10	10,96	27	11,04	44	10,88
11	10,96	28	11,02	45	10,90
12	11,08	29	10,96	46	10,94
13	10,90	30	10,90	47	10,90
14	10,92	31	11,06	48	10,84
15	10,94	32	10,88	49	11,00
16	11,00	33	11,02	50	10,96
17	10,92	34	10,88		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 45.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 5

Rozměr "D".

(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	16,68	18	16,58	35	16,74
2	16,54	19	16,68	36	16,72
3	16,60	20	16,78	37	16,76
4	16,60	21	16,68	38	16,74
5	16,66	22	16,70	39	16,74
6	16,68	23	16,68	40	16,68
7	16,58	24	16,78	41	16,72
8	16,68	25	16,60	42	16,74
9	16,60	26	16,72	43	16,62
10	16,72	27	16,76	44	16,72
11	16,44	28	16,80	45	16,74
12	16,68	29	16,64	46	16,78
13	10,56	30	16,74	47	16,72
14	16,62	31	16,76	48	16,50
15	16,68	32	16,74	49	16,68
16	16,70	33	16,68	50	16,68
17	16,68	34	16,76		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 46.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 6

Rozměr "E".

(mm)

čís. vzorku	náměř. rozměr	čís. vzorku	náměř. rozměr	čís. vzorku	náměř. rozměr
1	25,28	18	25,28	35	25,36
2	25,20	19	25,26	36	25,36
3	25,32	20	25,32	37	25,24
4	25,30	21	25,08	38	25,30
5	25,20	22	25,32	39	25,36
6	25,30	23	25,32	40	25,26
7	25,24	24	25,36	41	25,30
8	25,24	25	25,20	42	25,32
9	25,24	26	25,30	43	25,18
10	25,24	27	25,34	44	25,30
11	25,28	28	25,30	45	25,26
12	25,34	29	25,16	46	25,20
13	25,16	30	25,30	47	25,34
14	25,20	31	25,14	48	25,22
15	25,16	32	25,20	49	25,38
16	25,16	33	25,28	50	25,28
17	25,24	34	25,34		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 47.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 7

Rozměr "H".  
(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	38,30	18	38,32	35	38,18
2	38,10	19	38,26	36	38,22
3	38,20	20	38,16	37	38,28
4	38,22	21	38,14	38	38,26
5	38,16	22	38,34	39	38,20
6	38,24	23	38,26	40	38,28
7	38,20	24	38,38	41	38,22
8	38,30	25	38,14	42	38,10
9	38,14	26	38,10	43	38,08
10	38,16	27	38,10	44	38,22
11	38,32	28	38,16	45	38,18
12	38,20	29	38,08	46	38,18
13	38,08	30	38,24	47	38,30
14	38,08	31	38,26	48	38,08
15	38,20	32	38,54	49	38,26
16	38,24	33	38,40	50	38,12
17	38,26	34	38,28		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 48.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 8

Rozměr "K".

(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	65,98	18	65,19	35	65,90
2	65,60	19	65,98	36	66,00
3	65,50	20	66,08	37	65,94
4	65,96	21	65,80	38	65,96
5	65,52	22	65,82	39	65,82
6	65,96	23	65,78	40	65,84
7	55,86	24	65,72	41	65,96
8	66,08	25	65,70	42	65,84
9	65,64	26	65,78	43	65,70
10	66,06	27	65,88	44	66,00
11	66,16	28	65,94	45	65,58
12	66,06	29	65,68	46	65,86
13	65,48	30	65,72	47	65,76
14	65,62	31	65,86	48	65,52
15	65,64	32	65,50	49	66,12
16	65,96	33	65,54	50	65,76
17	65,90	34	66,00		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 49.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 9

Rozměr "L".  
(mm)

čís. vzorku	na měř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	6,09	18	6,06	35	6,06
2	6,04	19	6,08	36	6,07
3	6,08	20	6,06	37	6,09
4	6,08	21	6,05	38	6,10
5	6,03	22	6,07	39	6,07
6	6,06	23	6,10	40	6,08
7	6,05	24	6,08	41	6,05
8	6,06	25	6,02	42	6,11
9	6,08	26	6,03	43	5,74
10	6,07	27	6,09	44	6,10
11	6,11	28	6,10	45	6,07
12	6,07	29	6,06	46	6,05
13	6,04	30	5,63	47	6,06
14	6,06	31	6,07	48	6,10
15	6,09	32	6,11	49	6,09
16	6,09	33	6,04	50	6,07
17	6,08	34	6,10		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 50.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 10

Rozměr "M".

(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	na měř. rozměr
1	15,00	18	14,98	35	14,98
2	14,92	19	14,96	36	14,98
3	14,92	20	15,00	37	14,96
4	14,94	21	14,84	38	14,96
5	14,92	22	14,86	39	14,96
6	14,98	23	14,98	40	14,94
7	14,88	24	14,98	41	14,94
8	14,94	25	14,88	42	14,88
9	14,86	26	14,88	43	14,84
10	14,94	27	14,98	44	14,96
11	14,64	28	15,00	45	14,94
12	14,88	29	14,96	46	14,98
13	14,84	30	14,94	47	14,88
14	14,96	31	14,98	48	14,96
15	15,00	32	14,86	49	14,96
16	14,98	33	14,90	50	14,94
17	14,96	34	14,94		

VŠST LIBEREC

DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 51.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 11

Rozměr "N".  
(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	36,24	18	36,20	35	36,24
2	36,16	19	36,12	36	36,20
3	36,18	20	36,26	37	36,28
4	36,16	21	36,26	38	36,28
5	36,24	22	36,22	39	36,28
6	36,12	23	36,18	40	36,28
7	36,28	24	36,20	41	36,28
8	36,20	25	36,12	42	36,18
9	36,22	26	36,12	43	36,20
10	36,36	27	36,18	44	36,20
11	36,28	28	36,28	45	36,14
12	36,02	29	36,16	46	36,28
13	36,16	30	36,18	47	36,14
14	36,16	31	36,38	48	36,24
15	36,14	32	36,22	49	36,26
16	36,18	33	36,28	50	36,16
17	36,24	34	36,14		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 52.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 12

Rozměr "0".  
(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	44,20	18	44,18	35	44,12
2	44,02	19	44,16	36	44,22
3	44,10	20	44,36	37	44,06
4	43,90	21	44,20	38	44,20
5	43,92	22	44,22	39	44,30
6	44,08	23	44,16	40	44,00
7	44,06	24	44,16	41	44,34
8	44,36	25	44,16	42	44,08
9	43,86	26	44,02	43	44,16
10	44,22	27	44,12	44	44,02
11	44,32	28	43,94	45	44,04
12	44,12	29	43,98	46	44,12
13	43,94	30	43,94	47	44,20
14	44,00	31	44,02	48	43,84
15	44,02	32	44,04	49	44,34
16	44,10	33	44,08	50	44,10
17	44,08	34	44,22		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 53.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 13

Rozměr "A<sub>1</sub>".  
(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	4,46	18	4,46	35	4,44
2	4,46	19	4,46	36	4,46
3	4,46	20	4,46	37	4,44
4	4,46	21	4,44	38	4,44
5	4,46	22	4,44	39	4,42
6	4,46	23	4,44	40	4,44
7	4,46	24	4,46	41	4,44
8	4,44	25	4,44	42	4,46
9	4,46	26	4,46	43	4,44
10	4,46	27	4,46	44	4,42
11	4,46	28	4,42	45	4,44
12	4,44	29	4,44	46	4,44
13	4,46	30	4,44	47	4,46
14	4,46	31	4,44	48	4,44
15	4,44	32	4,44	49	4,44
16	4,44	33	4,42	50	4,44
17	4,46	34	4,44		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 54.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 14

Rozměr "B<sub>1</sub>".  
(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	na měř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	8,22	18	8,20	35	8,21
2	8,22	19	8,21	36	8,21
3	8,22	20	8,22	37	8,21
4	8,23	21	8,21	38	8,21
5	8,22	22	8,22	39	8,20
6	8,22	23	8,20	40	8,22
7	8,22	24	8,21	41	8,21
8	8,20	25	8,20	42	8,22
9	8,21	26	8,21	43	8,21
10	8,21	27	8,22	44	8,21
11	8,21	28	8,21	45	2,20
12	8,22	29	8,20	46	2,22
13	8,21	30	8,21	47	2,21
14	8,21	31	8,22	48	2,22
15	8,21	32	8,21	49	2,22
16	8,20	33	8,22	50	2,22
17	8,21	34	8,21		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 55.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 15

Rozměr "C<sub>1</sub>".  
(mm)

čís. vzorku	na měř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	16,34	18	16,34	35	16,34
2	16,34	19	16,34	36	16,33
3	16,34	20	16,33	37	16,32
4	16,34	21	16,34	38	16,33
5	16,34	22	16,34	39	16,32
6	16,34	23	16,34	40	16,34
7	16,33	24	16,34	41	16,33
8	16,33	25	16,34	42	16,33
9	16,33	26	16,33	43	16,33
10	16,34	27	16,34	44	16,34
11	16,34	28	16,33	45	16,32
12	16,33	29	16,33	46	16,33
13	16,34	30	16,34	47	16,34
14	16,34	31	16,34	48	16,34
15	16,34	32	16,33	49	16,33
16	16,34	33	16,34	50	16,34
17	16,34	34	16,34		

Tabulka č. 16

Rozměr "D<sub>1</sub>".  
(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	na měř rozměr
1	21,78	18	21,79	35	21,78
2	21,78	19	21,79	36	21,79
3	21,78	20	21,78	37	21,78
4	21,78	21	21,78	38	21,78
5	21,78	22	21,79	39	21,79
6	21,78	23	21,79	40	21,78
7	21,79	24	21,80	41	21,78
8	21,79	25	21,78	42	21,78
9	21,78	26	21,78	43	21,78
10	21,78	27	21,79	44	21,79
11	21,79	28	21,79	45	21,77
12	21,78	29	21,78	46	21,78
13	21,79	30	21,78	47	21,78
14	21,78	31	21,78	48	21,78
15	21,78	32	21,79	49	21,78
16	21,78	33	21,78	50	21,78
17	21,78	34	21,78		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 57.  
20. ČERVENCE 1963  
Jiří Adámek

Tabulka č. 17

Rozměr "E<sub>1</sub>".  
(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	34,94	18	34,94	35	34,96
2	34,98	19	34,96	36	34,94
3	34,94	20	34,96	37	34,96
4	34,94	21	34,92	38	34,96
5	34,96	22	34,96	39	34,92
6	34,94	23	34,96	40	34,90
7	34,96	24	34,98	41	34,96
8	34,92	25	34,96	42	34,94
9	34,92	26	34,94	43	34,94
10	34,92	27	34,98	44	34,94
11	34,94	28	34,96	45	34,92
12	34,90	29	34,96	46	34,92
13	34,92	30	34,96	47	34,92
14	34,92	31	34,98	48	34,90
15	34,94	32	34,98	49	34,92
16	34,96	33	34,92	50	34,90
17	34,96	34	34,98		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 58.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 18

Rozměr "H<sub>1</sub>".  
(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	58,51	18	58,50	35	58,53
2	58,52	19	58,50	36	58,46
3	58,50	20	58,50	37	58,51
4	58,49	21	58,51	38	58,52
5	58,51	22	58,52	39	58,52
6	58,50	23	58,49	40	58,52
7	58,51	24	58,51	41	58,50
8	58,52	25	58,51	42	58,46
9	58,52	26	58,53	43	58,48
10	58,54	27	58,50	44	58,52
11	58,53	28	58,48	45	58,51
12	58,49	29	58,49	46	58,46
13	58,53	30	58,48	47	58,49
14	58,53	31	58,48	48	58,48
15	58,46	32	58,52	49	58,47
16	58,51	33	58,44	50	58,50
17	58,45	34	58,53		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 59.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 19

Rozměr "K<sub>1</sub>".  
(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	6,09	18	6,10	35	6,10
2	6,09	19	6,09	36	6,10
3	6,09	20	6,09	37	6,10
4	6,09	21	6,10	38	6,10
5	6,10	22	6,08	39	6,10
6	6,09	23	6,10	40	6,10
7	6,09	24	6,08	41	6,10
8	6,09	25	6,09	42	6,09
9	6,10	26	6,10	43	6,01
10	6,09	27	6,09	44	6,09
11	6,09	28	6,09	45	6,04
12	6,09	29	6,09	46	6,09
13	6,09	30	6,08	47	6,10
14	6,07	31	6,10	48	6,08
15	6,09	32	6,09	49	6,09
16	6,09	33	6,10	50	6,10
17	6,07	34	6,09		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 60.  
20. ČERVENCE 1963  
Jiří Adámek

Tabulka č. 20

Rozměr "L<sub>1</sub>".  
(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	14,04	18	14,06	35	14,06
2	14,06	19	14,06	36	14,06
3	14,06	20	14,06	37	14,06
4	14,06	21	14,06	38	14,04
5	14,06	22	14,06	39	14,04
6	14,06	23	14,06	40	14,06
7	14,06	24	14,06	41	14,06
8	14,06	25	14,06	42	14,06
9	14,06	26	14,06	43	14,06
10	14,06	27	14,06	44	14,08
11	14,06	28	14,06	45	14,06
12	14,06	29	14,06	46	14,06
13	14,06	30	14,06	47	14,04
14	14,06	31	14,04	48	14,08
15	14,06	32	14,06	49	14,04
16	14,06	33	14,08	50	14,08
17	14,06	34	14,04		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 61.  
20. ČERVENCE 1963  
Jiří Adámek

Tabuľka č. 21

Rozměr "M<sub>1</sub>".  
(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	18,98	18	19,98	35	19,02
2	19,00	19	19,00	36	19,04
3	19,00	20	19,00	37	19,02
4	19,00	21	19,98	38	19,00
5	18,98	22	19,00	39	19,02
6	19,00	23	19,00	40	19,02
7	19,00	24	19,00	41	19,02
8	19,02	25	19,00	42	19,02
9	19,00	26	19,00	43	19,02
10	19,02	27	19,00	44	19,02
11	19,00	28	19,00	45	19,00
12	19,00	29	19,00	46	19,00
13	19,00	30	19,02	47	19,00
14	19,00	31	19,02	48	19,00
15	19,02	32	19,02	49	19,02
16	19,00	33	19,00	50	19,00
17	19,00	34	19,02		

VŠST LIBEREC

DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 62.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 22

Rozměr "N<sub>1</sub>".  
(mm)

čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	31,02	18	31,00	35	31,04
2	31,02	19	31,02	36	31,02
3	31,02	20	30,98	37	31,04
4	31,02	21	31,00	38	31,02
5	31,02	22	31,00	39	31,02
6	31,02	23	31,02	40	30,98
7	31,02	24	30,98	41	31,02
8	31,00	25	31,02	42	31,00
9	31,00	26	31,02	43	31,00
10	31,02	27	31,00	44	31,04
11	31,02	28	31,02	45	31,02
12	31,04	29	31,04	46	31,02
13	31,02	30	31,04	47	31,00
14	31,00	31	31,00	48	31,00
15	31,00	32	30,98	49	30,98
16	31,00	33	31,00	50	31,00
17	31,00	34	31,02		

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 63.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 23

Rozměr "O<sub>1</sub>".  
(mm)

čís. vzorku	na měř rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr	čís. vzorku	naměř. rozměr
1	38,20	18	38,20	35	38,18
2	38,20	19	38,18	36	38,18
3	38,16	20	38,16	37	38,10
4	38,18	21	38,20	38	38,16
5	38,18	22	38,16	39	38,14
6	38,20	23	38,16	40	38,14
7	38,20	24	38,12	41	38,18
8	38,18	25	38,12	42	38,20
9	38,18	26	38,18	43	38,18
10	38,20	27	38,18	44	38,16
11	38,22	28	38,16	45	38,16
12	38,08	29	38,14	46	38,16
13	38,16	30	38,14	47	38,20
14	38,18	31	38,14	48	39,16
15	38,16	32	38,10	49	38,18
16	38,18	33	38,18	50	38,18
17	38,20	34	38,12		

VŠST LIBEREC

DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 64.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Rozměr "A"

Tabulka č. 24

Rozměr formy: 2,32 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,3$  mm

rozměr	$x_i$	$n_i$	$x_i \cdot n_i$	$x_i^2$	$x_i^2 \cdot n_i$
2,20	- 0,12	2	- 0,24	0,0144	0,0288
2,22	- 0,10	4	- 0,40	0,0100	0,0400
2,24	- 0,08	10	- 0,80	0,0064	0,0640
2,26	- 0,06	25	- 1,50	0,0036	0,0800
2,28	- 0,04	9	- 0,36	0,0016	0,0144
		50	- 3,30		0,2272

$\bar{x}=0,0660$

$\bar{x}^2=0,0045$

$s=0,0141$

$\alpha=0,0423$

$\beta=0,0094$

Rozměr "B"

Tabulka č. 25

Rozměr formy: 7,86 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,3$  mm

rozměr	$x_i$	$n_i$	$x_i \cdot n_i$	$x_i^2$	$x_i^2 \cdot n_i$
7,66	- 0,20	1	- 0,20	0,0400	0,0400
7,68	- 0,18	2	- 0,36	0,0324	0,0648
7,70	- 0,16	6	- 0,96	0,0256	0,1536
7,72	- 0,14	10	- 1,40	0,0196	0,1960
7,74	- 0,12	2	- 0,24	0,0144	0,0288
7,76	- 0,10	7	- 0,70	0,0100	0,0700
7,78	- 0,08	4	- 0,32	0,0064	0,0256
7,80	- 0,06	1	- 0,06	0,0036	0,0036
7,82	- 0,04	8	- 0,24	0,0016	0,0128
7,84	- 0,02	6	- 0,12	0,0004	0,0024
7,90	+ 0,04	2	+ 0,08	0,0016	0,0032
7,92	+ 0,06	1	+ 0,06	0,0036	0,0036
		50	- 4,46		0,6034

$\bar{x}=-0,0892$

$\bar{x}^2=0,0120$

$s=0,0642$

$\alpha=0,1926$

$\beta=0,0428$

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 65.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Rozměr "C"

Tabulka č. 26

Rozměr formy: 11,126 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,3$  mm

rozměr	$x_i$	$n_i$	$x_i \cdot n_i$	$x_i^2$	$x_i^2 \cdot n_i$
10,82	- 0,306	1	-0,306	0,0936	0,0936
10,84	-0,286	3	-0,858	0,0818	0,2454
10,86	-0,266	1	-0,226	0,0708	0,0708
10,88	-0,246	7	-1,722	0,0605	0,4235
10,90	-0,226	8	-1,808	0,0511	0,4088
10,92	-0,206	6	-1,236	0,0424	0,2544
10,94	-0,186	4	-0,744	0,0346	0,1384
10,96	-0,166	9	-1,494	0,0276	0,2484
10,98	-0,146	1	-0,146	0,0213	0,0213
11,00	-0,126	3	-0,378	0,0159	0,0477
11,02	-0,106	2	-0,212	0,0112	0,0224
11,04	-0,086	3	-0,258	0,0074	0,0222
11,06	-0,066	1	-0,066	0,0044	0,0044
11,08	-0,046	1	-0,046	0,0021	0,0021
		50	-9,500		2,0034

$$\bar{x} = -0,1900$$

$$x^2 = 0,0401$$

$$\sigma = 0,0630$$

$$\alpha = 0,1890$$

$$\beta = 0,0420$$

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 66.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Rozměr "D"

Tabulka č. 27

Rozměr formy: 16,873 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,5$  mm

rozměr	$x_i$	$n_i$	$x_i \cdot n_i$	$x_i^2$	$x_i^2 \cdot n_i$
16,50	-0,373	1	-0,373	0,1391	0,1391
16,54	-0,333	1	-0,333	0,1109	0,1109
16,56	-0,313	1	-0,313	0,0980	0,0980
16,58	-0,293	2	-0,586	0,0858	0,1716
16,60	-0,273	4	-1,092	0,0745	0,2980
16,62	-0,253	2	-0,506	0,0640	0,1280
16,64	-0,233	1	-0,233	0,0533	0,0533
16,66	-0,213	1	-0,213	0,0454	0,0454
16,68	-0,193	13	-2,509	0,0372	0,4836
16,70	-0,173	3	-0,519	0,0299	0,0897
16,72	-0,153	6	-0,918	0,0234	0,1404
16,74	-0,133	7	-0,931	0,0177	0,1239
16,76	-0,113	4	-0,452	0,0128	0,0512
16,78	-0,093	3	-0,279	0,0086	0,0258
	49		-9,257		1,9589

$$\bar{x} = -0,1888$$

$$x^2 = 0,0399$$

$$\sigma = 0,0648$$

$$\alpha = 0,1944$$

$$\beta = 0,0432$$

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 67.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Rozměr "E"

Tabulka č. 28

Rozměr formy: 25,473 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,5$  mm

rozměr	$x_i$	$n_i$	$x_i \cdot n_i$	$x_i^2$	$x_i^2 \cdot n_i$
25,08	-0,393	1	-0,393	0,1544	0,1544
25,14	-0,333	1	-0,333	0,1109	0,1109
25,16	-0,313	4	-1,252	0,0980	0,3920
25,18	-0,293	1	-0,293	0,0858	0,0858
25,20	-0,273	6	-1,638	0,0745	0,4470
25,22	-0,253	1	-0,253	0,0640	0,0640
25,24	-0,233	6	-1,398	0,0533	0,3198
25,26	-0,213	3	-0,639	0,0454	0,1362
25,28	-0,193	5	-0,965	0,0372	0,1860
25,30	-0,173	8	-1,384	0,0299	0,2392
25,32	-0,153	5	-0,765	0,0234	0,1170
25,34	-0,133	4	-0,532	0,0177	0,0708
25,36	-0,113	4	-0,452	0,0128	0,0512
25,38	-0,093	1	-0,093	0,0086	0,0086

50 -10,390 2,3829

$$\bar{x} = -0,2078$$

$$x^2 = 0,0477$$

$$\sigma = 0,0671$$

$$\alpha = 0,2013$$

$$\beta = 0,0447$$

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 68.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Rozměr "H"

Tabulka č. 29

Rozměr formy: 38,593 mm

Dovolená úchylka: + 1,00 mm

rozměr	$x_i$	$n_i$	$x_i \cdot n_i$	$x_i^2$	$x_i^2 \cdot n_i$	
38,08	-0,513	5	-2,565	0,2616	1,3080	$\bar{x} = -0,3856$
38,10	-0,493	4	-1,972	0,2416	0,9664	$s^2 = 0,1550$
38,12	-0,473	1	-0,473	0,2223	0,2223	$s = 0,0825$
38,14	-0,453	3	-1,359	0,2039	0,6117	$\lambda = 0,2475$
38,16	-0,433	4	-1,732	0,1862	0,7688	$\lambda' = 0,0550$
38,18	-0,413	3	-1,239	0,1695	0,5085	
38,20	-0,393	5	-1,965	0,1544	0,7720	
38,22	-0,373	4	-1,492	0,1380	0,5520	
38,24	-0,353	3	-1,059	0,1236	0,3708	
38,26	-0,333	6	-1,998	0,1109	0,6654	
38,28	-0,313	3	-0,939	0,0980	0,2940	
38,30	-0,293	3	-0,879	0,0858	0,2574	
38,32	-0,273	2	-0,546	0,0745	0,1490	
38,34	-0,253	1	-0,253	0,0640	0,0640	
38,38	-0,213	1	-0,213	0,0454	0,0454	
38,40	-0,193	1	-0,193	0,0372	0,0372	
	49		-18,877		7,5929	

Rozměr "K"

Tabulka č. 30

Rozměr formy: 66,38 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,8$  mm

rozměr	$x_i$	$n_i$	$x_i \cdot n_i$	$x_i^2$	$x_i^2 \cdot n_i$	$\bar{x} = -0,5840$
65,48	-0,90	1	-0,90	0,8100	0,8100	$\bar{x}^2 = 0,3575$
65,50	-0,88	2	-1,76	0,7744	1,5488	$\sigma^2 = 0,1284$
65,52	-0,86	2	-1,72	0,7396	1,4792	$\alpha = 0,3852$
65,54	-0,84	1	-0,84	0,7056	0,7056	$\beta = 0,0856$
65,58	-0,80	1	-0,80	0,6400	0,6400	
65,60	-0,78	1	-0,78	0,6084	0,6084	
65,62	-0,76	1	-0,76	0,5776	0,5776	
65,64	-0,74	2	-1,48	0,5476	1,0952	
65,68	-0,72	2	-1,44	0,5184	1,0368	
65,70	-0,70	2	-1,40	0,4900	0,9800	
65,72	-0,68	1	-0,68	0,4624	0,4624	
65,76	-0,64	2	-1,28	0,4096	0,8192	
65,78	-0,62	2	-1,24	0,3844	0,7688	
65,80	-0,60	1	-1,20	0,3600	0,3600	
65,82	-0,58	2	-1,16	0,3364	0,6728	
65,84	-0,56	2	-1,12	0,3136	0,6272	
65,86	-0,54	3	-1,62	0,2916	0,8748	
65,88	-0,52	1	-0,52	0,2704	0,2704	
65,90	-0,50	3	-1,50	0,2500	0,7500	
65,94	-0,46	2	-0,92	0,2116	0,4232	
65,96	-0,44	5	-2,22	0,1936	0,9680	
65,98	-0,42	2	-0,84	0,1764	0,3528	
66,00	-0,40	3	-1,20	0,1600	0,4800	
66,06	-0,32	2	-0,64	0,1156	0,2312	
66,08	-0,30	2	-0,60	0,0900	0,1800	
66,12	-0,26	1	-0,26	0,0676	0,0676	
66,16	-0,22	1	-0,22	0,0484	0,0484	

50

-29,88

17,8832

VŠST LIBEREC  
DP - ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 70.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Rozměr "L"

Tabulka č. 31

Rozměr formy: 6,207 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,3$  mm

rozměr	$x_i$	$n_i$	$x_i \cdot n_i$	$x_i^2$	$x_i^2 \cdot n_i$
6,03	- 0,177	2	-0,354	0,0313	0,0626
6,04	- 0,167	3	-0,501	0,0278	0,0834
6,05	- 0,157	6	-0,942	0,0246	0,1476
6,06	- 0,147	4	-0,588	0,0216	0,0864
6,07	- 0,137	10	-1,370	0,0192	0,1920
6,08	- 0,127	8	-1,016	0,0153	0,1224
6,09	- 0,117	6	-0,702	0,0138	0,0828
6,10	- 0,107	6	-0,642	0,0114	0,0684
6,11	- 0,097	3	-0,291	0,0094	0,0284
		48	-6,406		0,8738

Rozměr "M"

Tabulka č. 32

Rozměr formy: 15,12 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,5$  mm

rozměr	$x_i$	$n_i$	$x_i \cdot n_i$	$x_i^2$	$x_i^2 \cdot n_i$
14,86	-0,26	3	-0,78	0,0676	0,2028
14,88	-0,24	3	-0,72	0,0576	0,1728
14,90	-0,22	6	-1,32	0,0484	0,2904
14,92	-0,20	1	-0,20	0,0400	0,0400
14,94	-0,18	3	-0,54	0,0324	0,0972
14,96	-0,16	8	-1,28	0,0256	0,2088
14,98	-0,14	10	-1,40	0,0196	0,1960
15,00	-0,12	10	-1,20	0,0144	0,1440
15,02	-0,10	4	-0,40	0,0100	0,0400
		48	-7,84		1,3820

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 71.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Rozměr "N"

Tabulka č. 33

Rozměr formy: 36,48 mm

Dovolená úchylka: + 0,6 mm

rozměr	$x_i$	$n_i$	$x_i \cdot n_i$	$x_i^2$	$x_i^2 \cdot n_i$
36,12	-0,36	4	-1,44	0,1296	0,5184
36,14	-0,34	4	-1,36	0,1156	0,4624
36,16	-0,32	5	-1,60	0,1024	0,5120
36,18	-0,30	6	-1,80	0,0900	0,5400
36,20	-0,28	6	-1,68	0,0784	0,4704
36,22	-0,26	3	-0,78	0,0676	0,2028
36,24	-0,24	5	-1,20	0,0576	0,2880
36,26	-0,22	3	-0,66	0,0484	0,1452
36,28	-0,20	10	-2,00	0,0400	0,4000
36,36	-0,12	1	-0,12	0,0144	0,0144
36,38	-0,10	1	-0,10	0,0100	0,0100
	48		-12,74		3,5636

$$\bar{x} = -0,2654$$

$$x^2 = 0,0742$$

$$\sigma = 0,0617$$

$$\delta = 0,1851$$

$$\lambda = 0,0411$$

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 72.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Rozměr "0"

Tabulka č. 34

Rozměr formy: 44,53 mm

Dovolená úchytká:  $\pm 0,5$  mm

rozměr	$x_i$	$n_i$	$x_i \cdot n_i$	$x_i^2$	$x_i^2 \cdot n_i$	$\bar{x} = -0,4100$
43,94	-0,59	3	-1,77	0,3481	1,0443	$s^2 = 0,1585$
43,98	-0,55	1	-0,55	0,3025	0,3025	$s' = 0,1082$
44,00	-0,53	3	-1,59	0,2809	0,8427	$\alpha = 0,3246$
44,02	-0,51	5	-2,55	0,2601	1,3005	$\beta = 0,0721$
44,04	-0,49	2	-0,98	0,2401	0,4802	
44,06	-0,47	2	-0,94	0,2209	0,4418	
44,08	-0,45	4	-1,70	0,2025,	0,8060	
44,10	-0,43	3	-1,29	0,1849	0,5547	
44,12	-0,41	4	-1,64	0,1681	0,6724	
44,16	-0,37	5	-1,85	0,1369	0,6845	
44,18	-0,35	1	-0,35	0,1225	0,1225	
44,20	-0,33	4	-1,32	0,1089	0,4276	
44,22	-0,31	4	-1,24	0,0961	0,3844	
44,30	-0,29	1	-0,29	0,0841	0,0841	
44,32	-0,27	1	-0,27	0,0729	0,0729	
44,34	-0,25	2	-0,50	0,0625	0,1250	
44,36	-0,23	2	-0,46	0,0529	0,1058	
	47		-19,29		8,4719	

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 73.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Rozměr "A<sub>1</sub>"

Rozměr formy: 4,467 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,1$  mm

Tabulka č. 35

rozměr	x <sub>i</sub>	n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> ·n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup> ·n <sub>i</sub>
4,42	-0,047	2	-0,094	0,0022	0,0044
4,44	-0,027	26	-0,602	0,0007	0,0182
4,46	-0,007	22	-0,154	0,00004	0,0009
50		-0,850		0,0235	

$$\bar{x} = -0,0170$$

$$\bar{x}^2 = 0,0005$$

$$\sigma = 0,0136$$

$$\alpha = 0,0408$$

$$\beta = 0,0092$$

Rozměr "B<sub>1</sub>"

Rozměr formy: 8,24 mm

Dovolená úchylka: - 0,2 mm

Tabulka č. 36

rozměr	x <sub>i</sub>	n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> ·n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup> ·n <sub>i</sub>
8,20	-0,04	8	-0,32	0,0016	0,0128
8,21	-0,03	23	-0,69	0,0009	0,0207
8,22	-0,02	18	-0,36	0,0004	0,0072
8,23	-0,01	1	-0,01	0,0001	0,0001
50		-1,38		0,0408	

$$\bar{x} = 0,0276$$

$$\bar{x}^2 = 0,0008$$

$$\sigma = 0,0022$$

$$\alpha = 0,0066$$

$$\beta = 0,0014$$

Rozměr "C<sub>1</sub>"

Rozměr formy: 16,427 mm

Dovolená odchylka:  $\pm 0,3$  mm

Tabulka č. 37

rozměr	x <sub>i</sub>	n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> ·n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup> ·n <sub>i</sub>
16,32	-0,107	3	-0,321	0,0114	0,0342
16,33	-0,097	16	-1,552	0,0094	0,1504
16,34	-0,087	31	-2,697	0,0076	0,2356
50		-4,570		0,4202	

$$\bar{x} = -0,0914$$

$$\bar{x}^2 = 0,0084$$

$$\sigma = 0,0120$$

$$\alpha = 0,0360$$

$$\beta = 0,0080$$

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 74.  
20. ČERVENCE 1963  
Jiří Adámek

Rozměr "D<sub>1</sub>"

Tabulka č. 38

Rozměr formy: 21,893 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,3$  mm

rozměr	x <sub>i</sub>	n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> •n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup> •n <sub>i</sub>
21,77	-0,123	1	-0,123	0,0151	0,0151
21,78	-0,113	34	-3,842	0,0128	0,4352
21,79	-0,103	14	-1,442	0,0106	0,1484
21,80	-0,093	1	-0,093	0,0086	0,0086
	50		-5,500		0,6073

$$\begin{aligned}\bar{x} &= -0,1100 \\ \bar{x}^2 &= 0,0123 \\ \sigma &= 0,0141 \\ \delta &= 0,0423 \\ \vartheta &= 0,0094\end{aligned}$$

Rozměr "E<sub>1</sub>"

Tabulka č. 39

Rozměr formy: 35,155 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,3$  mm

rozměr	x <sub>i</sub>	n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> •n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup> •n <sub>i</sub>
34,88	-0,275	1	-0,275	0,0756	0,0756
34,90	-0,255	11	-2,805	0,0650	0,7150
34,92	-0,235	15	-3,525	0,0552	0,8280
34,94	-0,215	17	-3,655	0,0462	0,7854
34,96	-0,195	6	-1,170	0,0380	0,2280
	50		-11,430		2,6320

$$\begin{aligned}\bar{x} &= -0,2286 \\ \bar{x}^2 &= 0,0526 \\ \sigma &= 0,0200 \\ \delta &= 0,0600 \\ \vartheta &= 0,0133\end{aligned}$$

Rozměr "H<sub>1</sub>"

Rozměr formy: 58,98 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,5$  mm

Tabulka č. 40

rozměr	x <sub>i</sub>	n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> · n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup> · n <sub>i</sub>
58,44	-0,54	1	-0,54	0,2916	0,2916
58,45	-0,53	1	-0,53	0,2809	0,2809
58,46	-0,52	4	-2,08	0,2704	1,0816
58,47	-0,51	1	-0,51	0,2601	0,2601
58,48	-0,50	5	-2,50	0,2500	1,2500
58,49	-0,49	5	-2,45	0,2401	1,2005
58,50	-0,48	8	-3,84	0,2304	1,8432
58,51	-0,47	9	-4,23	0,2209	1,9881
58,52	-0,46	9	-4,14	0,2116	1,9044
58,53	-0,45	6	-2,70	0,2025	1,2150
58,54	-0,44	1	-0,44	0,1936	0,1936
	50		-23,90		11,5090

Rozměr "K<sub>1</sub>"

Rozměr formy: 6,105 mm

Dovolená úchylka: + 0,1 mm

Tabulka č. 41

rozměr	x <sub>i</sub>	n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> · n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup> · n <sub>i</sub>
6,01	-0,095	1	-0,095	0,0090	0,0090
6,04	-0,065	1	-0,065	0,0042	0,0042
6,07	-0,035	2	-0,070	0,0012	0,0024
6,08	-0,025	4	-0,100	0,0006	0,0024
6,09	-0,015	25	-0,375	0,0002	0,0050
6,10	-0,005	18	-0,090	0,00003	0,0004
	50		-0,795		0,0234

$\bar{x} = -0,4780$

$s^2 = 0,2302$

$s = 0,0424$

$\lambda = 0,1272$

$\vartheta = 0,0263$

$\bar{x} = -0,0159$

$s^2 = 0,00046$

$s = 0,0143$

$\lambda = 0,0429$

$\vartheta = 0,0095$

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 76.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Rozměr "L<sub>1</sub>"

Rozměr formy: 14,095 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,2$  mm

Tabulka č. 42

rozměr	x <sub>i</sub>	n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> •n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup> •n <sub>i</sub>
14,04	-0,055	7	-0,385	0,0030	0,0210
14,06	-0,035	38	-1,330	0,0012	0,0468
14,08	-0,015	4	-0,060	0,0002	0,0008
		49	-1,775		0,0686

$$\begin{aligned}\bar{x} &= -0,0362 \\ \bar{x}^2 &= 0,0014 \\ \sigma &= 0,0138 \\ \lambda &= 0,0414 \\ \vartheta &= 0,0092\end{aligned}$$

Rozměr "M<sub>1</sub>"

Rozměr formy: 19,08 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,2$  mm

Tabulka č. 43

rozměr	x <sub>i</sub>	n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> •n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup> •n <sub>i</sub>
18,98	-0,10	4	- 0,40	0,0100	0,0400
19,00	-0,08	29	- 2,32	0,0064	0,1852
19,02	-0,06	14	- 0,84	0,0036	0,0504
19,04	-0,04	2	- 0,08	0,0016	0,0032
		49	- 3,64		0,2788

$$\begin{aligned}\bar{x} &= -0,0743 \\ \bar{x}^2 &= 0,0057 \\ \sigma &= 0,0133 \\ \lambda &= 0,0399 \\ \vartheta &= 0,0088\end{aligned}$$

Rozměr "N<sub>1</sub>"

Rozměr formy: 31,108 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,3$  mm

Tabulka č. 44

rozměr	x <sub>i</sub>	n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> ·n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup> ·n <sub>i</sub>
30,98	-0,128	5	-0,640	0,0164	0,0820
31,00	-0,108	17	-1,836	0,0117	0,1989
31,02	-0,098	22	-2,156	0,0096	0,2112
31,04	-0,078	6	-0,468	0,0061	0,0366
		50	-5,100		0,5287

$$\begin{aligned}\bar{x} &= -0,1020 \\ \bar{x}^2 &= 0,0106 \\ \sigma &= 0,0134 \\ \lambda &= 0,0402 \\ \vartheta &= 0,0089\end{aligned}$$

Rozměr "O<sub>1</sub>"

Rozměr formy: 38,35 mm

Dovolená úchylka:  $\pm 0,3$  mm

Tabulka č. 45

rozměr	x <sub>i</sub>	n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> ·n <sub>i</sub>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup>	x <sub>i</sub> <sup>2</sup> ·n <sub>i</sub>
38,08	-0,27	1	-0,27	0,0729	0,0729
38,10	-0,25	2	-0,50	0,0625	0,1250
38,12	-0,23	3	-0,69	0,0529	0,1589
38,14	-0,21	5	-1,05	0,0441	0,2205
38,16	-0,19	12	-2,28	0,0361	0,4332
38,18	-0,17	16	-2,72	0,0289	0,4624
38,20	-0,15	10	-1,50	0,0225	0,2250
38,22	-0,13	1	-0,13	0,0169	0,0169
		50	-9,14		1,7146

$$\begin{aligned}\bar{x} &= -0,1828 \\ \bar{x}^2 &= 0,0343 \\ \sigma &= 0,0284 \\ \lambda &= 0,0752 \\ \vartheta &= 0,0189\end{aligned}$$

#### 4.5. Statistické vyhodnocení měření.

Úkolem statistiky je v podstatě popisování daných statistických souborů a odhalování pravidelností, které se v nich projevují.

Podkladem pro řešení těchto úkolů je statistická kontrola, která tvoří souhrné sledování, zaznamenávání výsledků a jejich konfrontace s předpokládanými výsledky.

Pro účely stat. kontroly byla vypracována norma ČSN 2240-1940.

Výsledkem stat. kontroly odlitků je určení změny výrobní odchylky a získání zákonitosti některých parametrů ve výrobě.

Při určování stat. kontroly vycházíme z průměrné odchylky  $\bar{x} = \frac{\sum x_i \cdot n_i}{n_i}$ .

Její význam tkví v tom, že určuje osu souměrnosti Gaussovy křivky četnosti. Průběh Gaussovy křivky nám osvětluje vlastnosti a rozdělení náhodilých odchylek rozměrů - odlitků a formy.

K odvození požadovaných zákonitostí z měření všech rozměrů musíme použít vyrovnávacího výpočtu. Charakteristickou hodnotou je směrodatná odchylika

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum x_i^2 \cdot n_i}{n_i} - \bar{x}^2}.$$

Dalšími důležitými hodnotami jsou pravděpodobná odchylika

$$\sigma' = \frac{2}{3} \sigma$$

a krajní odchylika  $\sigma'' = 3\sigma$

Geometrický význam těchto odchylek je ten, že každá vytíná na Gaussově křivce část plochy pod křivkou, která procentuálně určuje pravděpodobnost výskytu odchylek.

Vytkneme-li na Gaussově křivce rozsah tolerančního pole, udává poměr plochy pod křivkou vně tohoto pole ku celé ploše pod Gaussovou křivkou pravděpodobné procento zmetků.

Z počtu pravděpodobnosti je určeno, že:

$\pm 2/3 \sigma$  odpovídá 50 % zmetků

$\pm \sigma$  odpovídá 32 % "

$\pm 2\sigma$  odpovídá 5 % "

$\pm 3\sigma$  odpovídá 0,27 % "

Z toho plyne, že zvyšování přesnosti má za následek větší procento zmetků. V praxi se většinou počítá s t.zv. normální přesností  $\pm 3\sigma$  t.j. rozptylu  $6\sigma$ . Odchylky mimo tyto meze jsou považovány za hrubou nedbalost a nepřipouštějí se.

Závislost rozptylu odchylek na jm. rozměru se určí vyrovnávacím výpočtem.

Při určování lineárního vyrovnávacího výpočtu určujeme rovnici regresivní přímky tvaru

$$y = a \cdot x + b$$

a pro výpočet jednodužšího tvaru

$$y = \bar{y} + b_{yx} (x - \bar{x})$$

y - odchylka nebo rozptyl

x - jmenovitý rozměr

$\bar{x}$ ;  $\bar{y}$  - aritmetické průměry

$b_{yx}$  - regresivní koef., udávající přiměřenou změnu proměnné y, odpovídající zvýšení proměnné x o jednotku.

$$\text{Regresivní koef. se určí: } b_{yx} = \frac{\bar{xy} - \bar{x}\bar{y}}{\sigma_x^2}$$

$\sigma_x^2$  - rozptyl hodnot jm. rozměru

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum x_i^2 \cdot n_i}{n_i} - \bar{x}^2$$

Stejným způsobem se určí reg. koef.  $b_{xy}$ .

$S_y^2$  - rozptyl hodnot odchylek y.

Utvořením geom. průměru z reg. koeficientu dostaneme vyrovnávací koeficient:

$$r_{yx} = r_{xy} = \sqrt{b_{xy} \cdot b_{yx}}$$

Jeho význam spočívá v tom, že určuje míru lineární vyrovnávací závislosti.

Tento koeficient se pohybuje v rozmezí od - 1 do + 1. Jestliže se vyr. koef. rovná + 1, vyrovnání je úplně přímo závislé. Při rovnosti - 1 představuje vyrovnání úplně nepřímo závislé. Hodnoty mezi - 1; + 1 značí větší či menší těsnost k lineární závislosti. Když je roven 0, je závislost nelineární.

Touto metodou byly vypočteny velikosti průměrných odchylek rozměrů a rozptyly odlitků proti formě. Jsou sestaveny tabelárně a graficky.

#### Průměrné odchylky:

Přesné lití - volné rozměry . . . tab. č. 46

omezené rozměry . . . " 47

Tlakové lití - volné rozměry . . . " 50

omezené rozměry . . . " 51

#### Rozptyly:

Přesné lití - volné rozměry . . . " 48

omezené rozměry . . . " 49

Tlakové lití - volné rozměry . . . " 52

omezené rozměry . . . " 53

#### Graficky:

##### Průměrné odchylky:

Přesné lití - volné rozměry . . . graf č. 2

omezené rozměry . . . " 3

Tlakové lití - volné rozměry . . . " 4

omezené rozměry . . . " 5

Rozptyly:

Přesné lití - volné rozměry . . . . graf.č. 6

omezené rozměry . . . " 7

Tlakové lití - volné rozměry . . . " 8

omezené rozměry . . . " 9

4.6. Návrh na provozní aplikaci získaných údajů.

Měřením a stat. vyhodnocením byly určeny průměrné odchylky rozměrů odliatků proti formě. Zpětným přepočtem ze získaných průměrných odchylek byl určen průměrný procentuální přídavek k jm. rozměru odliatku pro výrobu forem. Hodnoty jsou sestaveny graficky:

Přesné lití . . . . . graf č. 10

Tlakové lití . . . . . " 11

Tabulka č. 46

x	y	$x^2$	$y^2$	x . y
2,32	0,0660	5,3824	0,000435	0,1541
7,86	0,0892	63,0436	0,000795	1,0401
11,126	0,1900	123,7879	0,036000	2,1139
16,873	0,1888	284,5886	0,035663	3,1884
25,473	0,2078	648,7973	0,043180	5,2977
38,593	0,3856	1489,3039	0,148687	14,2957
66,38	0,5840	4406,3044	0,341056	38,7659
168,705	1,7430	7021,2081	0,605916	64,8558

$\bar{x} = 24,1000$

$\bar{x} \cdot \bar{y} = 6,0009$

$\bar{x}^2 = 1003,0298$

$G_y^2 = 0,0274$

$\bar{y} = 0,2490$

$\bar{xy} = 9,2651$

$\bar{x}^2 = 580,8100$

$b_{yx} = 0,0077$

$\bar{y}^2 = 0,0591$

$y^2 = 0,0865$

$G_x^2 = 422,2198$

$b_{xy} = 118,8742$

$y = 0,0634 + 0,0077 x \quad r_{xy} = 0,95$

Tabulka č. 47

x	y	$x^2$	$y^2$	x . y
6,207	0,1334	38,5024	0,017742	0,8271
15,12	0,1633	228,6164	0,026518	2,4192
36,48	0,2654	1330,7904	0,070531	9,6818
44,53	0,4100	1981,1209	0,168100	19,2573
102,337	0,9721	3589,7301	0,281991	32,1854

$\bar{x} = 25,3342$

$\bar{x} \cdot \bar{y} = 6,1562$

$\bar{x}^2 = 891,4325$

$G_y^2 = 0,0117$

$\bar{y} = 0,2430$

$\bar{xy} = 8,0463$

$\bar{x}^2 = 646,9182$

$b_{yx} = 0,0076$

$\bar{y}^2 = 0,0590$

$y^2 = 0,0707$

$G_x^2 = 244,5143$

$b_{xy} = 93,4221$

$y = 0,0505 + 0,0076 x \quad r_{xy} = 0,89$

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 83.  
20. ČERVENCE 1963  
Jiří Adámek

Tabulka č. 48

x	y	$x^2$	$y^2$	x . y
2,32	0,0840	5,3824	0,007056	0,1392
7,86	0,3825	63,0436	0,148324	3,0586
11,126	0,3780	123,7879	0,142884	4,2056
16,873	0,3888	284,5886	0,151124	6,5624
25,473	0,4026	648,7973	0,162086	10,2659
38,593	0,4950	1489,3039	0,245025	19,0020
66,38	0,7704	4406,3044	0,593516	51,1126
168,705	2,7432	7021,2081	1,448015	95,2791

$$\bar{x} = 24,1000 \quad \bar{y} = 0,3919 \quad \bar{y}^2 = 0,1535$$

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = 9,4433 \quad \bar{xy} = 13,6113 \quad \bar{y}^2 = 0,2069$$

$$\bar{x}^2 = 1003,0298 \quad \bar{x}^2 = 580,8100 \quad \sigma_x^2 = 422,2198$$

$$\sigma_y^2 = 0,0534 \quad b_{yx} = 0,0098 \quad b_{xy} = 78,3465$$

$$y = 0,1549 + 0,0098 x \quad r_{xy} = 0,87$$

Tabulka č. 49

x	y	$x^2$	$y^2$	x . y
6,207	0,1374	38,5024	0,018823	0,8518
15,12	0,2766	228,6164	0,076341	4,1766
36,48	0,3702	1330,7904	0,136974	13,4976
44,53	0,6492	1981,1209	0,421381	28,8999
102,337	1,4334	3569,0301	0,653520	47,4259

$$\bar{x} = 25,3342 \quad \bar{y} = 0,3583 \quad \bar{y}^2 = 0,1282$$

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = 9,0686 \quad \bar{xy} = 11,8564 \quad \bar{y}^2 = 0,1633$$

$$\bar{x}^2 = 891,4325 \quad \bar{x}^2 = 646,9182 \quad \sigma_x^2 = 244,5143$$

$$\sigma_y^2 = 0,0350 \quad b_{yx} = 0,0114 \quad b_{xy} = 79,4946$$

$$y = 0,0773 + 0,0114 x \quad r_{xy} = 0,91$$

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 84.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 50

x	y	$x^2$	$y^2$	x . y
4,467	0,0170	19,9603	0,000289	0,0759
8,24	0,0276	67,8976	0,000761	0,2274
16,427	0,0914	268,9698	0,008357	1,4456
21,893	0,1100	479,3925	0,012100	2,4082
35,155	0,2286	1238,4721	0,052121	5,2732
58,98	0,4780	3480,3297	0,228484	28,3104
145,162	0,9526	5555,0215	0,312112	37,7407

$$\bar{x} = 24,1937$$

$$\bar{y} = 0,1588$$

$$\bar{y}^2 = 0,0252$$

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = 3,8710$$

$$\bar{x}\bar{y} = 6,2901$$

$$\bar{y}^2 = 0,0520$$

$$\bar{x}^2 = 925,8369$$

$$\bar{x}^2 = 585,2529$$

$$G_x^2 = 340,5840$$

$$G_y^2 = 0,0252$$

$$b_{yx} = 0,0080$$

$$b_{xy} = 97,5444$$

$$y = -0,0214 + 0,0080 \cdot x$$

$$r_{xy} = 0,88$$

Tabulka č. 51

x	y	$x^2$	$y^2$	x . y
6,105	0,0159	37,2125	0,000252	0,0970
14,095	0,0362	198,7835	0,001310	0,5104
19,08	0,0743	364,8034	0,005520	1,4291
31,108	0,1020	967,2098	0,010404	3,1722
38,35	0,1828	1467,1241	0,033110	7,0181
108,738	0,4112	3035,1333	0,050896	12,2268

$$\bar{x} = 21,5470$$

$$\bar{y} = 0,0822$$

$$\bar{y}^2 = 0,0067$$

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = 1,7238$$

$$\bar{x}\bar{y} = 2,4453$$

$$\bar{y}^2 = 0,0101$$

$$\bar{x}^2 = 607,0266$$

$$\bar{x}^2 = 464,2896$$

$$G_x^2 = 142,7370$$

$$G_y^2 = 0,0033$$

$$b_{yx} = 0,0046$$

$$b_{xy} = 206,1429$$

$$y = -0,0178 + 0,0046 \cdot x$$

$$r_{xy} = 0,96$$

Tabulka č. 52

x	y	$x^2$	$y^2$	x . y
4,467	0,0816	19,9603	0,006609	0,3574
8,24	0,0132	67,8976	0,000174	0,1071
16,427	0,0720	268,9693	0,005184	2,6283
21,893	0,0846	479,3925	0,007157	1,8606
35,155	0,1200	1238,4721	0,014400	4,2186
58,98	0,2544	3480,3297	0,064719	14,9809
145,162	0,7124	5555,0215	0,098243	24,1529

$$\bar{x} = 24,1937$$

$$\bar{y} = 0,1187$$

$$\bar{y}^2 = 0,0140$$

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = 2,8786$$

$$\bar{x}\bar{y} = 4,0254$$

$$\bar{y}^2 = 0,0163$$

$$\bar{x}^2 = 925,8369$$

$$\bar{x}^2 = 585,2529$$

$$\bar{G}_x^2 = 340,5840$$

$$G_y^2 = 0,0023$$

$$b_{yx} = 0,0033$$

$$b_{xy} = 262,2741$$

$$y = 0,0462 + 0,0033x$$

$$r_{xy} = 0,92$$

Tabulka č. 53

x	y	$x^2$	$y^2$	x . y
6,105	0,0858	37,2125	0,007361	0,5234
14,095	0,0828	198,7835	0,006855	1,1675
19,08	0,0798	364,8034	0,006368	1,5264
31,108	0,0798	967,2098	0,006368	2,4886
38,35	0,1704	1467,1241	0,029036	6,5195
108,738	0,4986	3035,1333	0,055988	12,2254

$$\bar{x} = 21,5470$$

$$\bar{y} = 0,0997$$

$$\bar{y}^2 = 0,0099$$

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = 2,1494$$

$$\bar{x}\bar{y} = 2,4451$$

$$\bar{y}^2 = 0,0112$$

$$\bar{x}^2 = 607,0266$$

$$\bar{x}^2 = 464,2896$$

$$\bar{G}_x^2 = 142,7370$$

$$G_y^2 = 0,0012$$


$$b_{yx} = 0,0024$$

$$b_{xy} = 338,0834$$


$$y = 0,0446 + 0,0024x$$

$$r_{xy} = 0,89$$


Graf č. 2

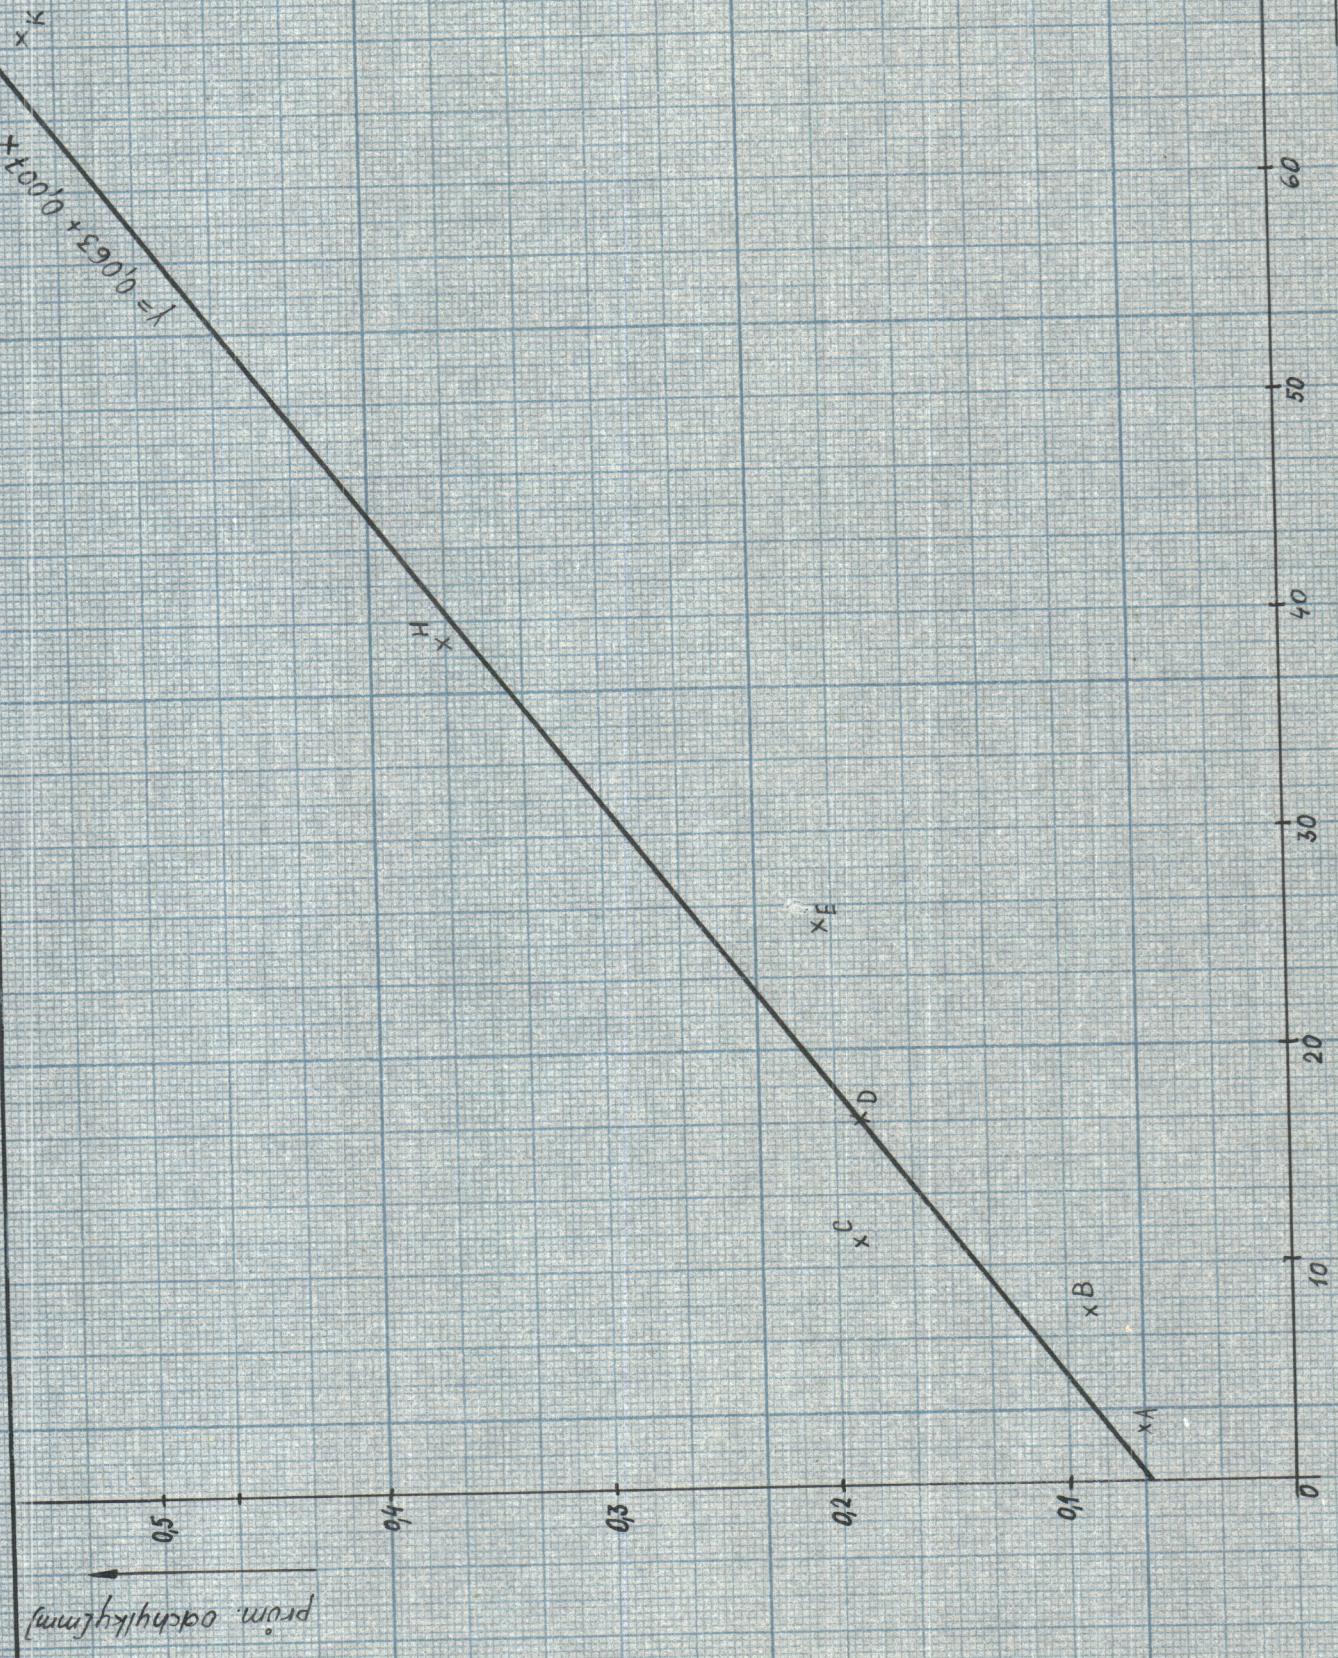


Graf č. 3

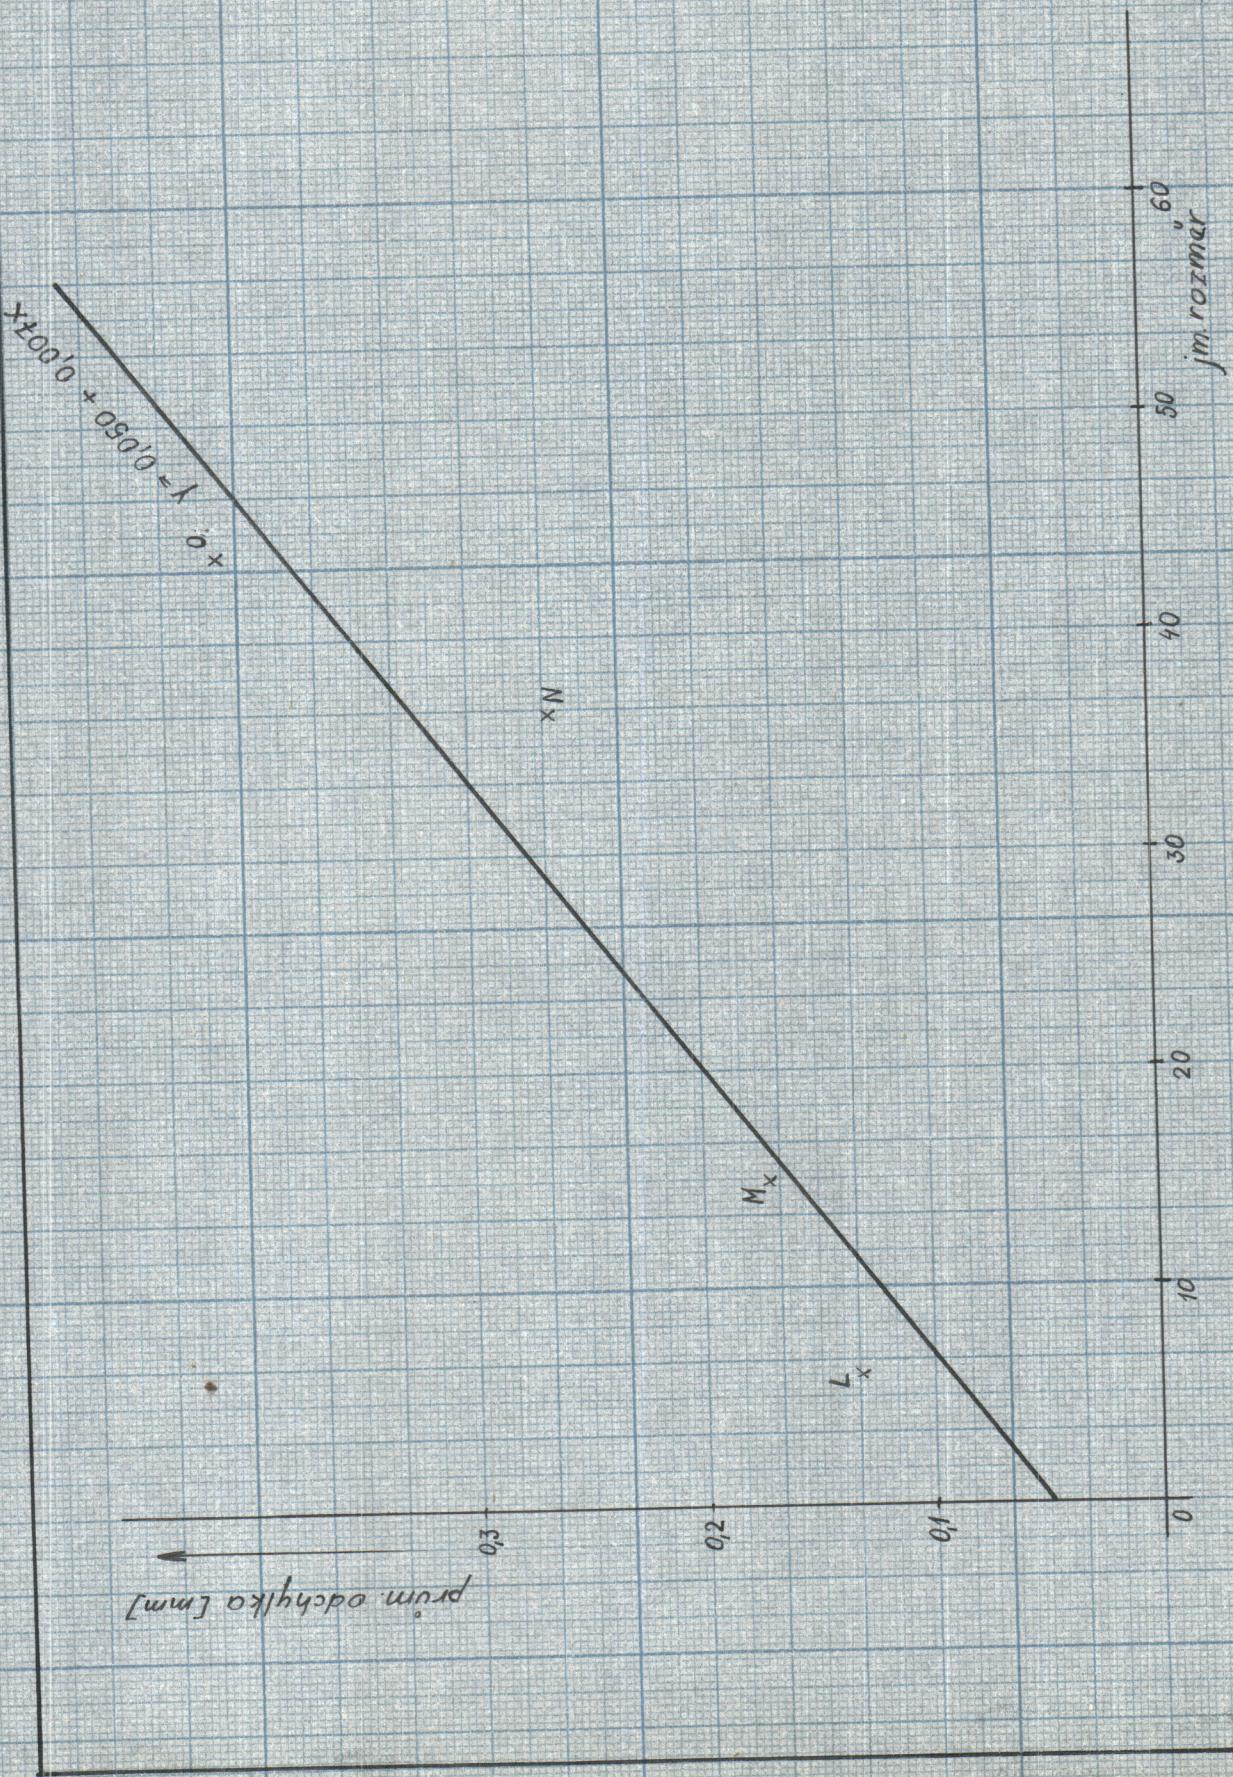


Graf č. 4

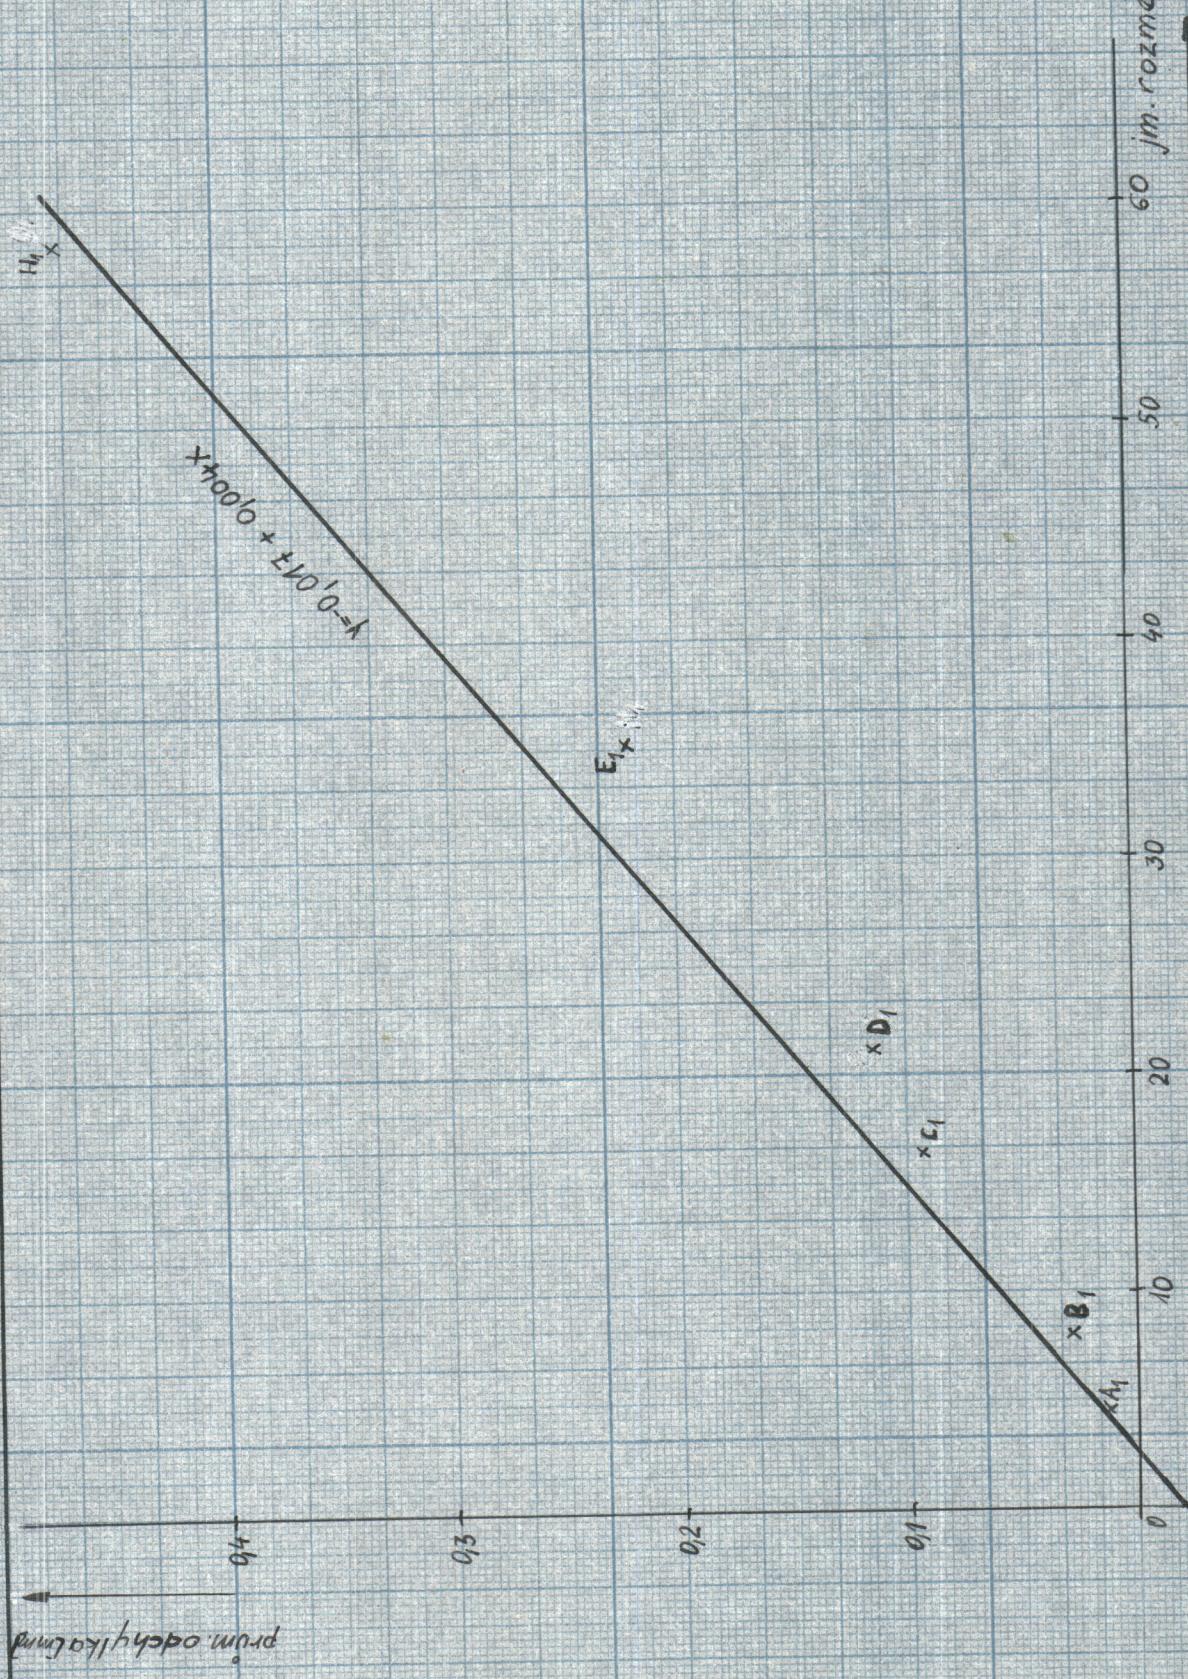


Graf č. 5

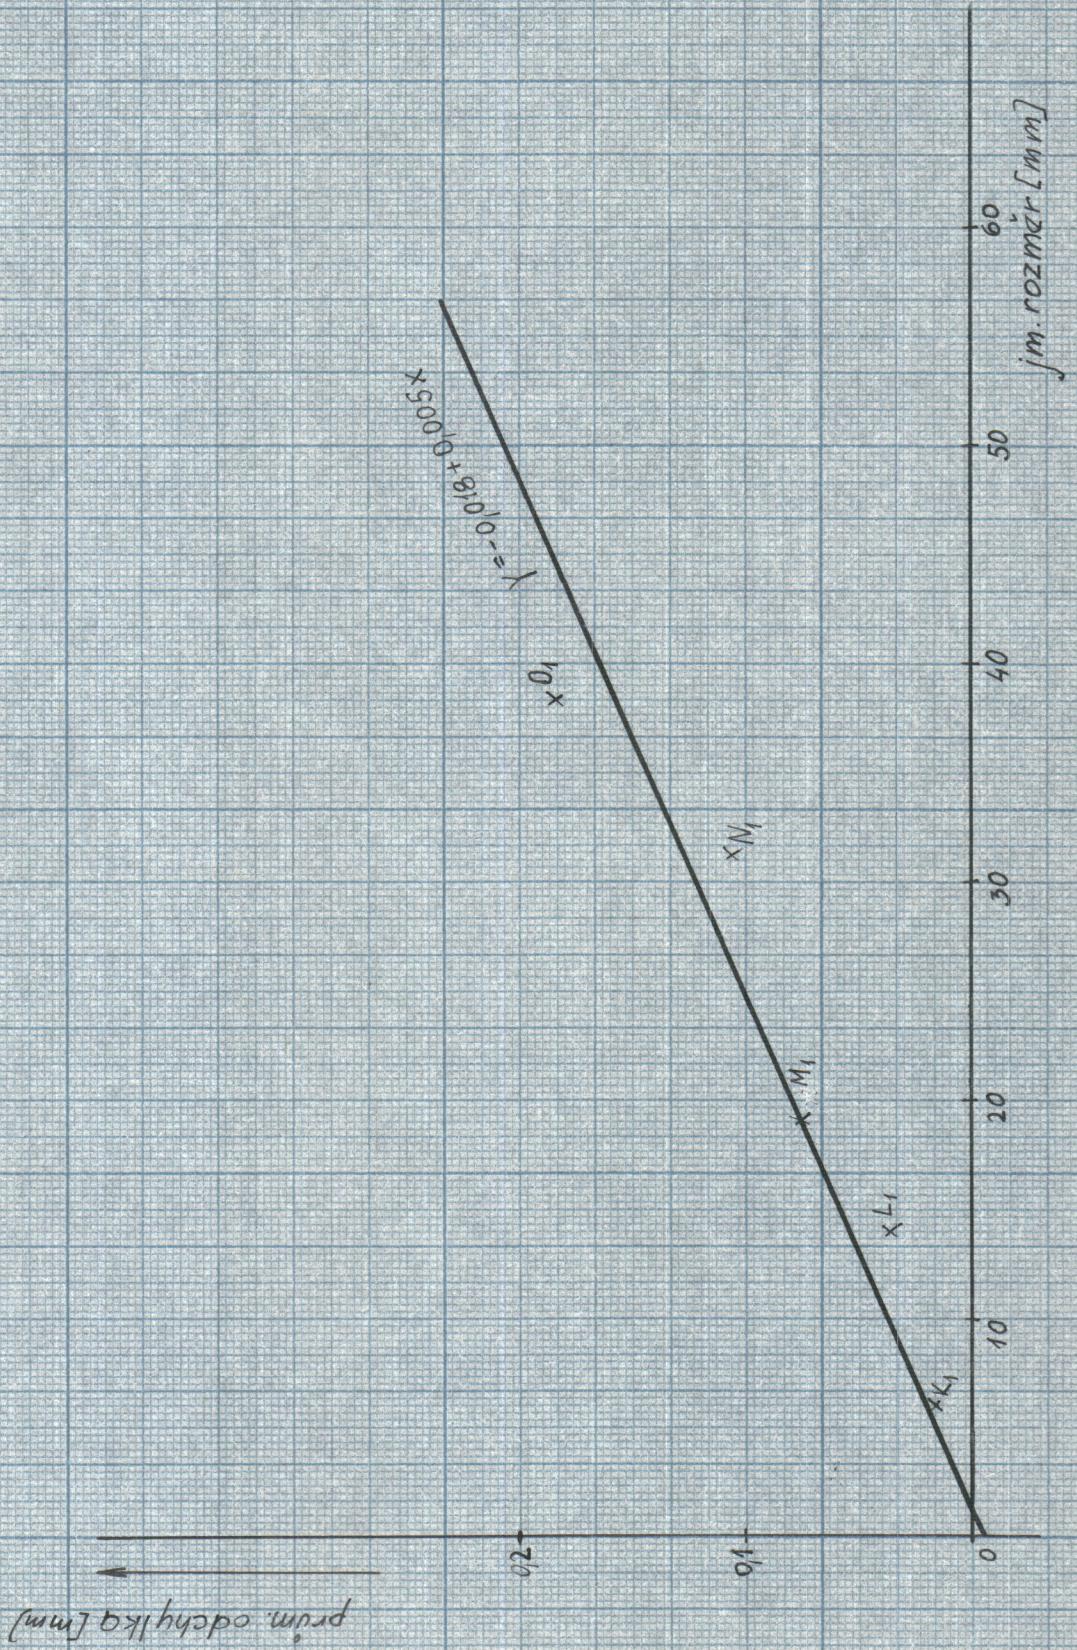


Graf č. 6

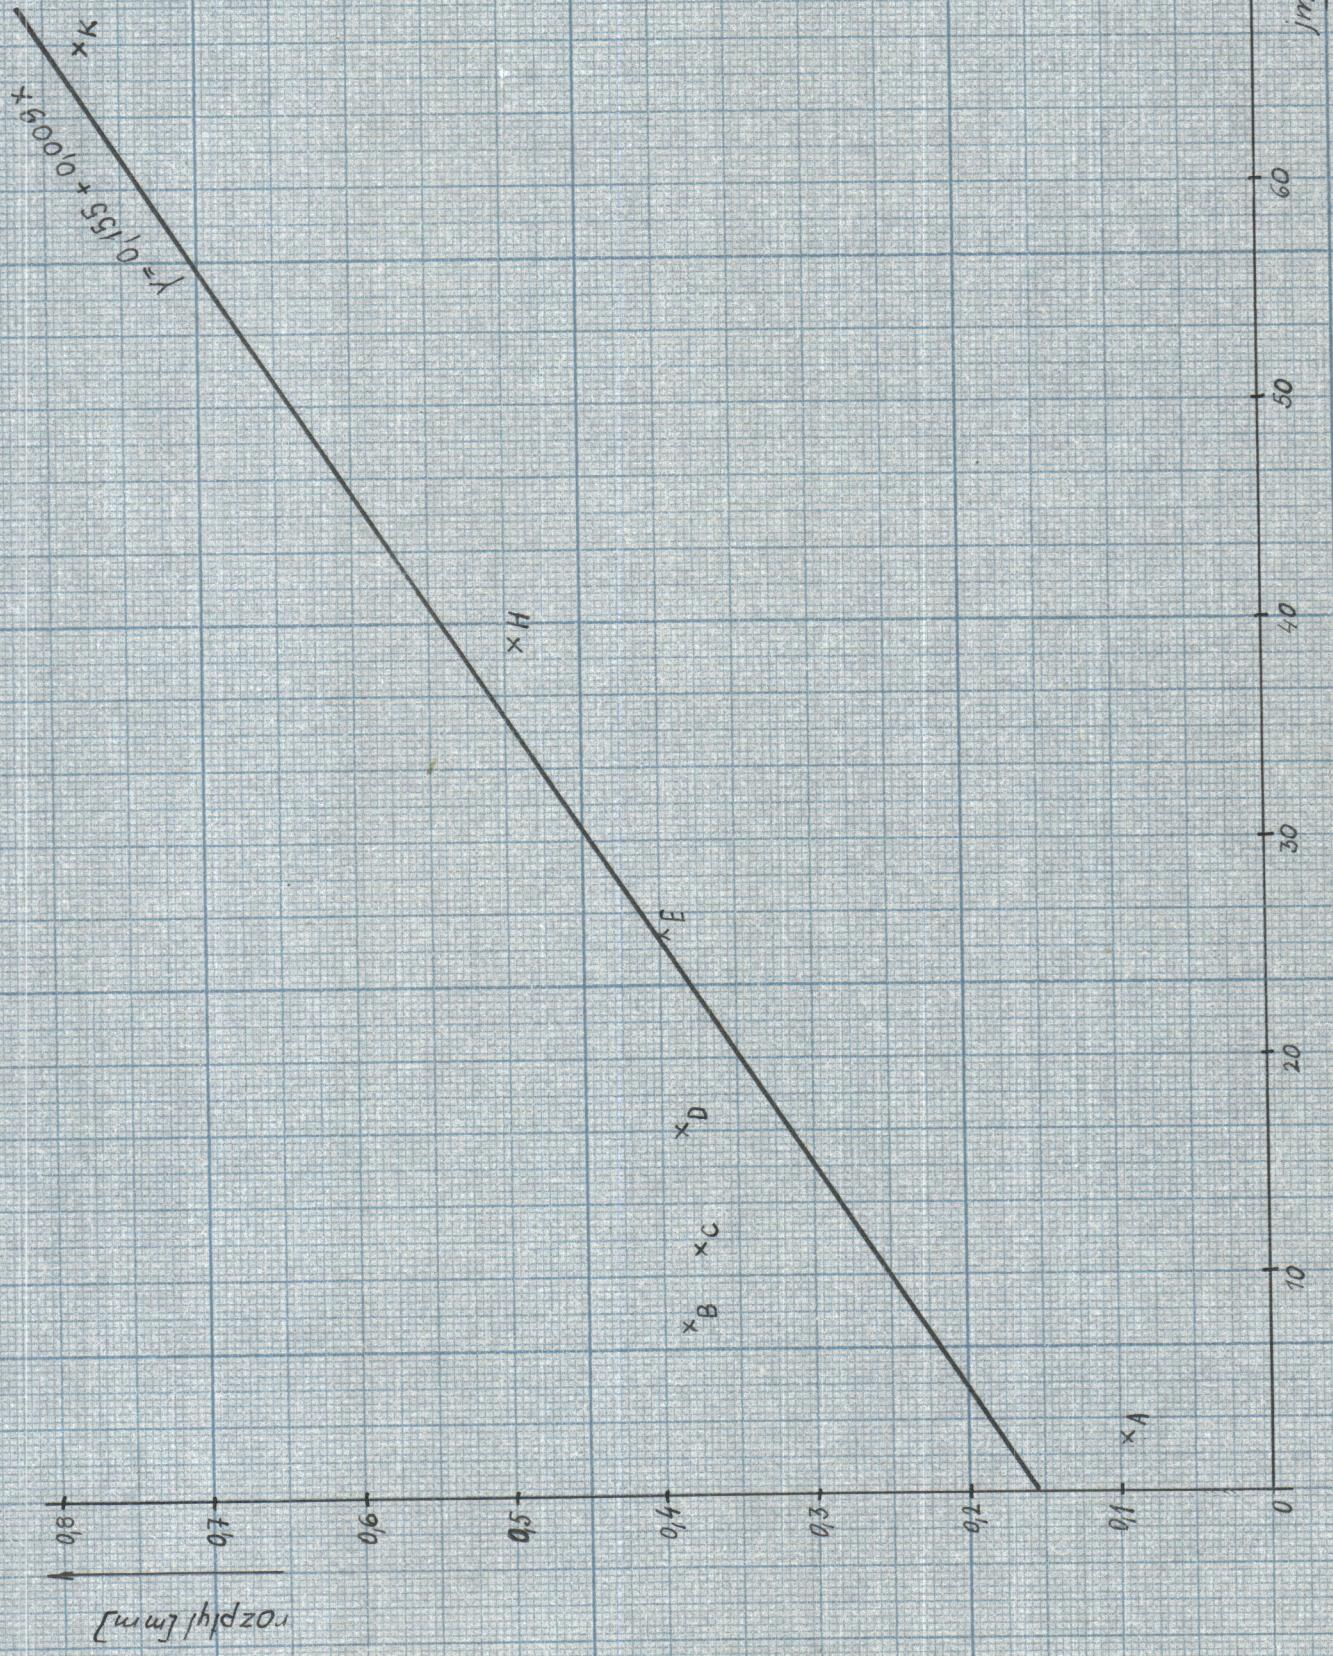


Graf č. 7

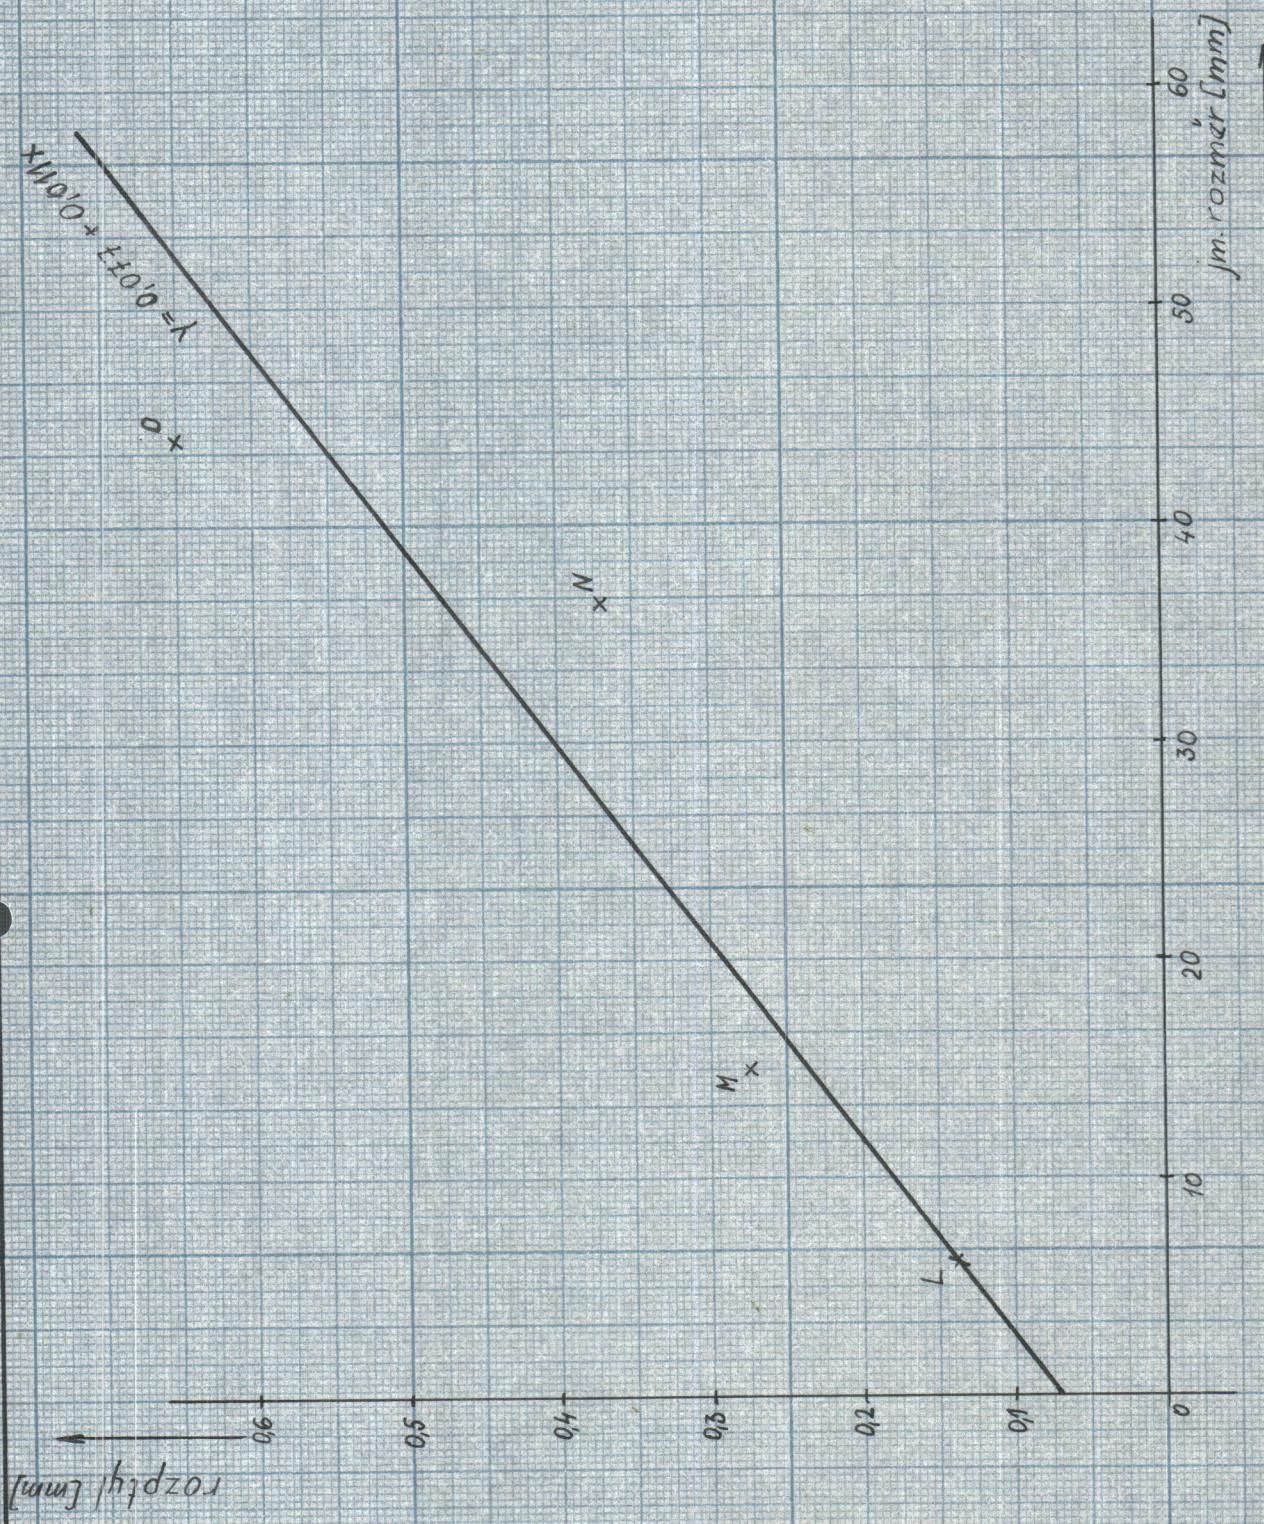


Graf č. 8

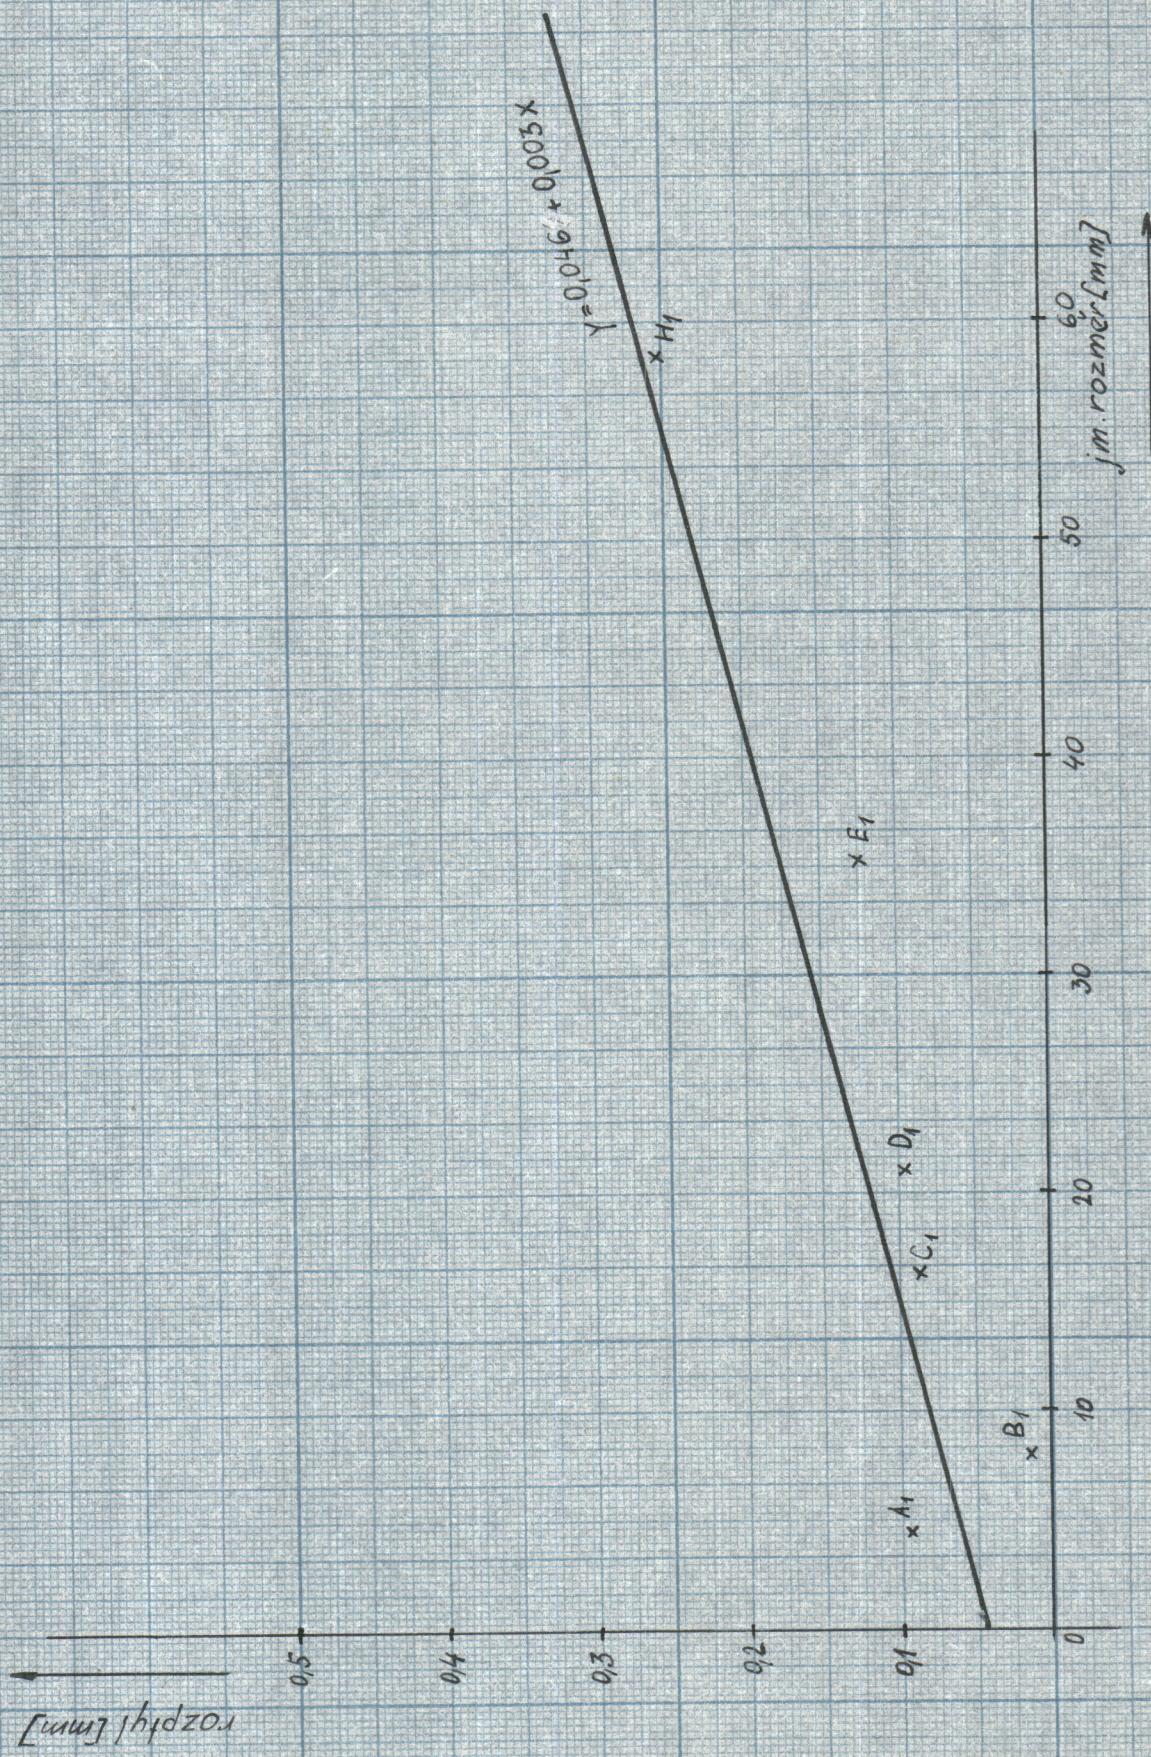


Graf č. 9

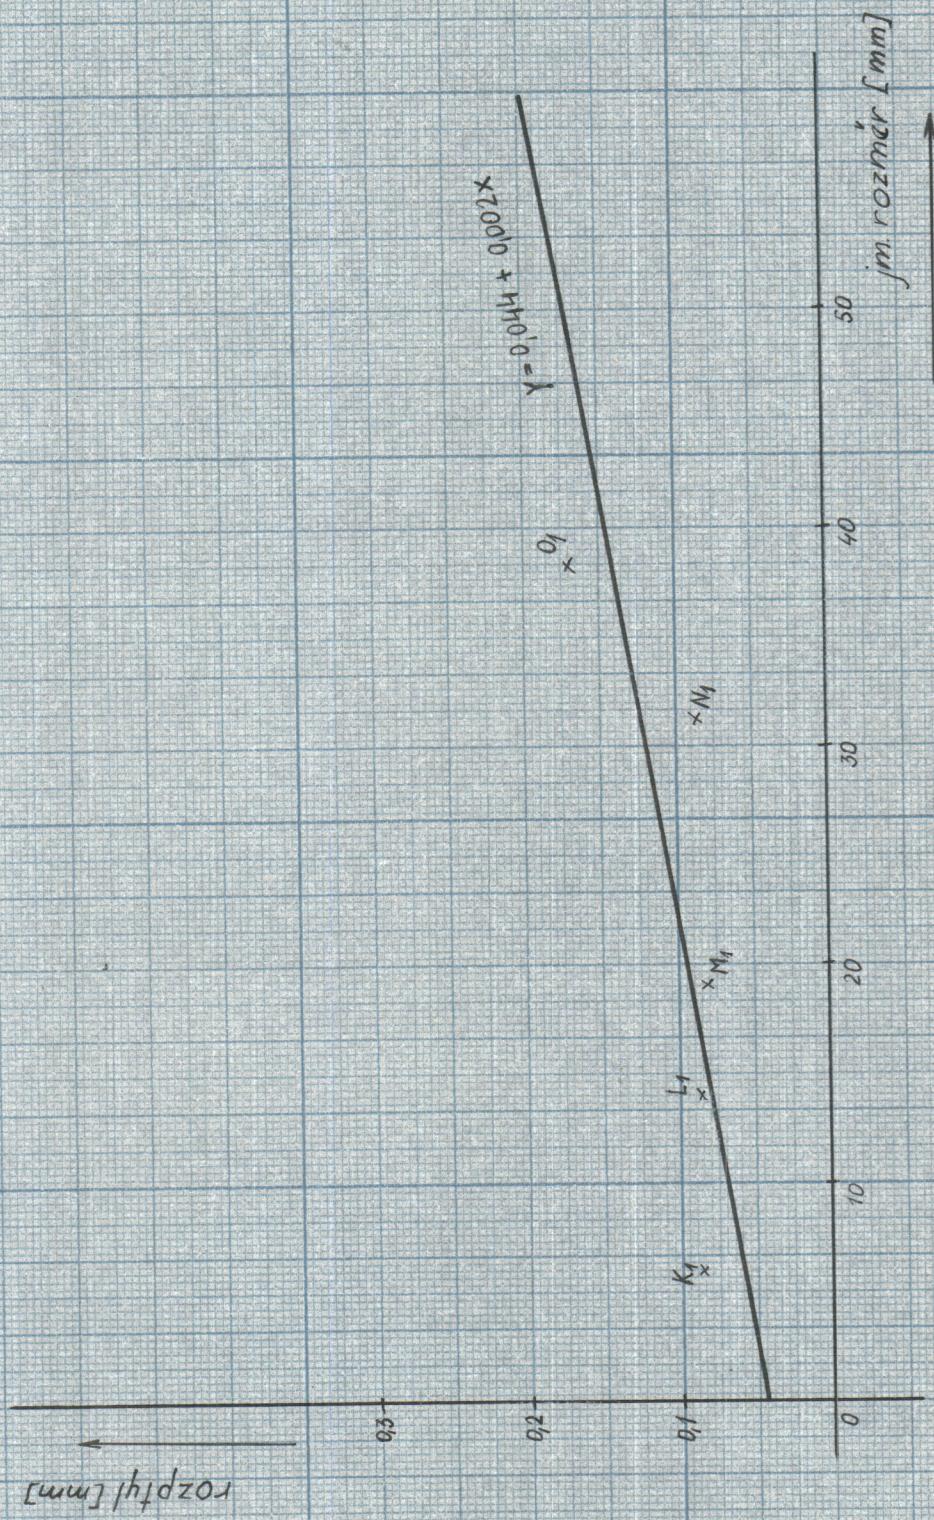

Graf č. 10

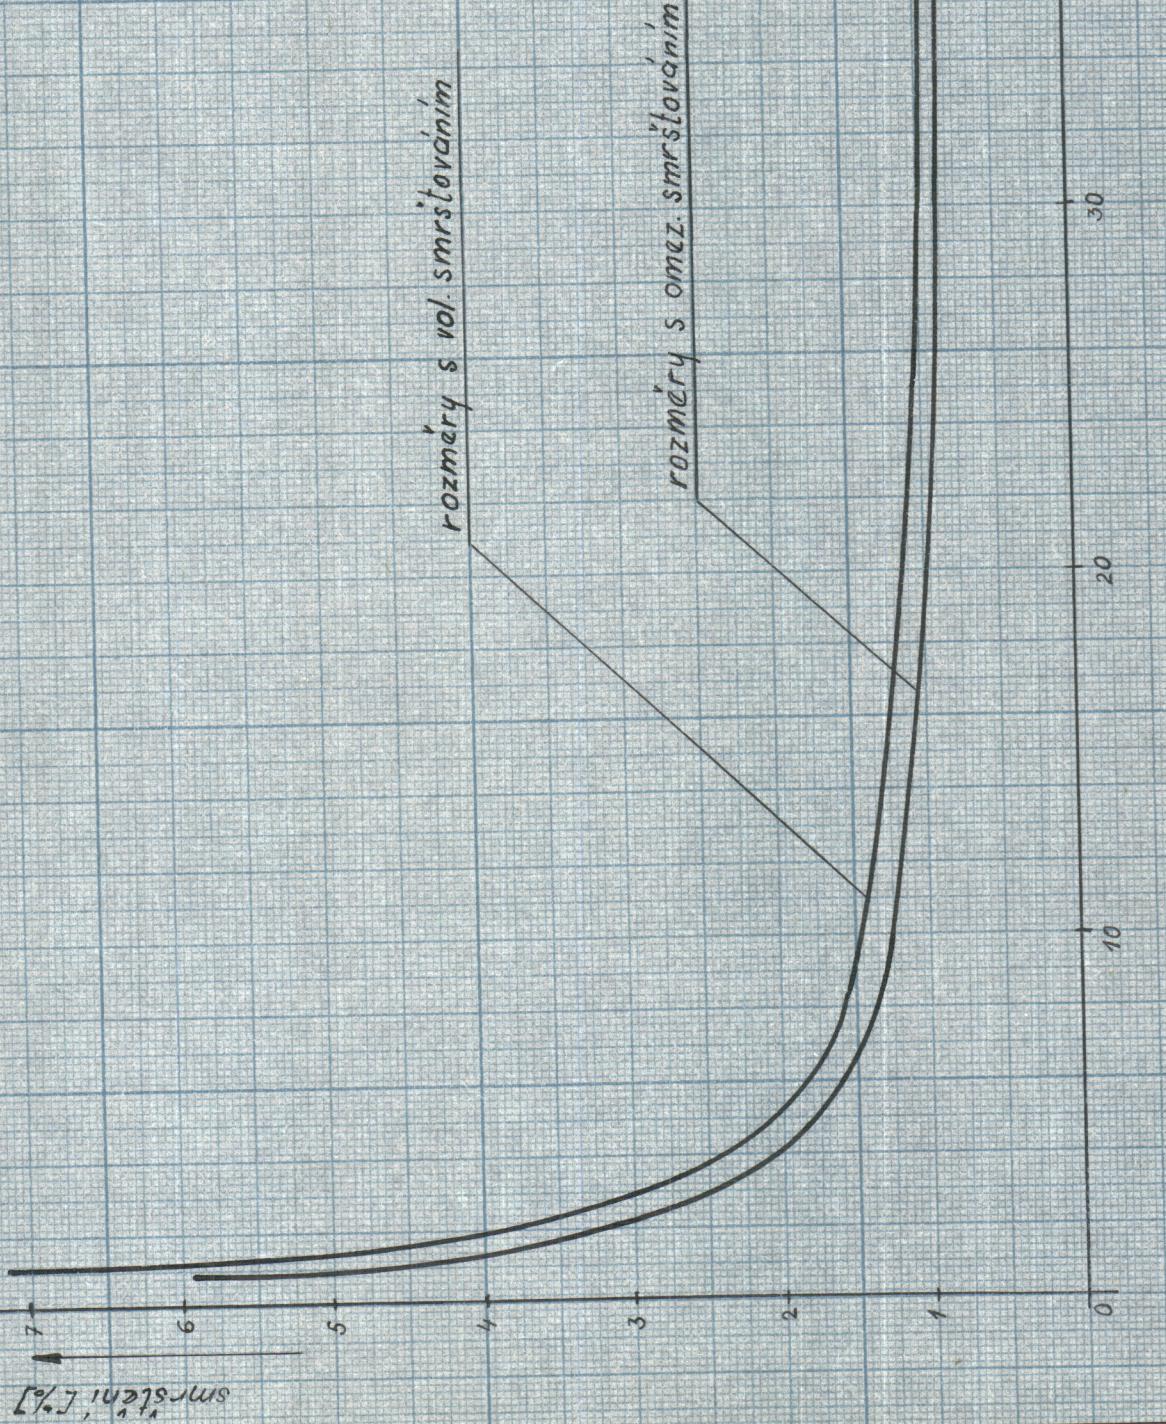

Graf č. 11

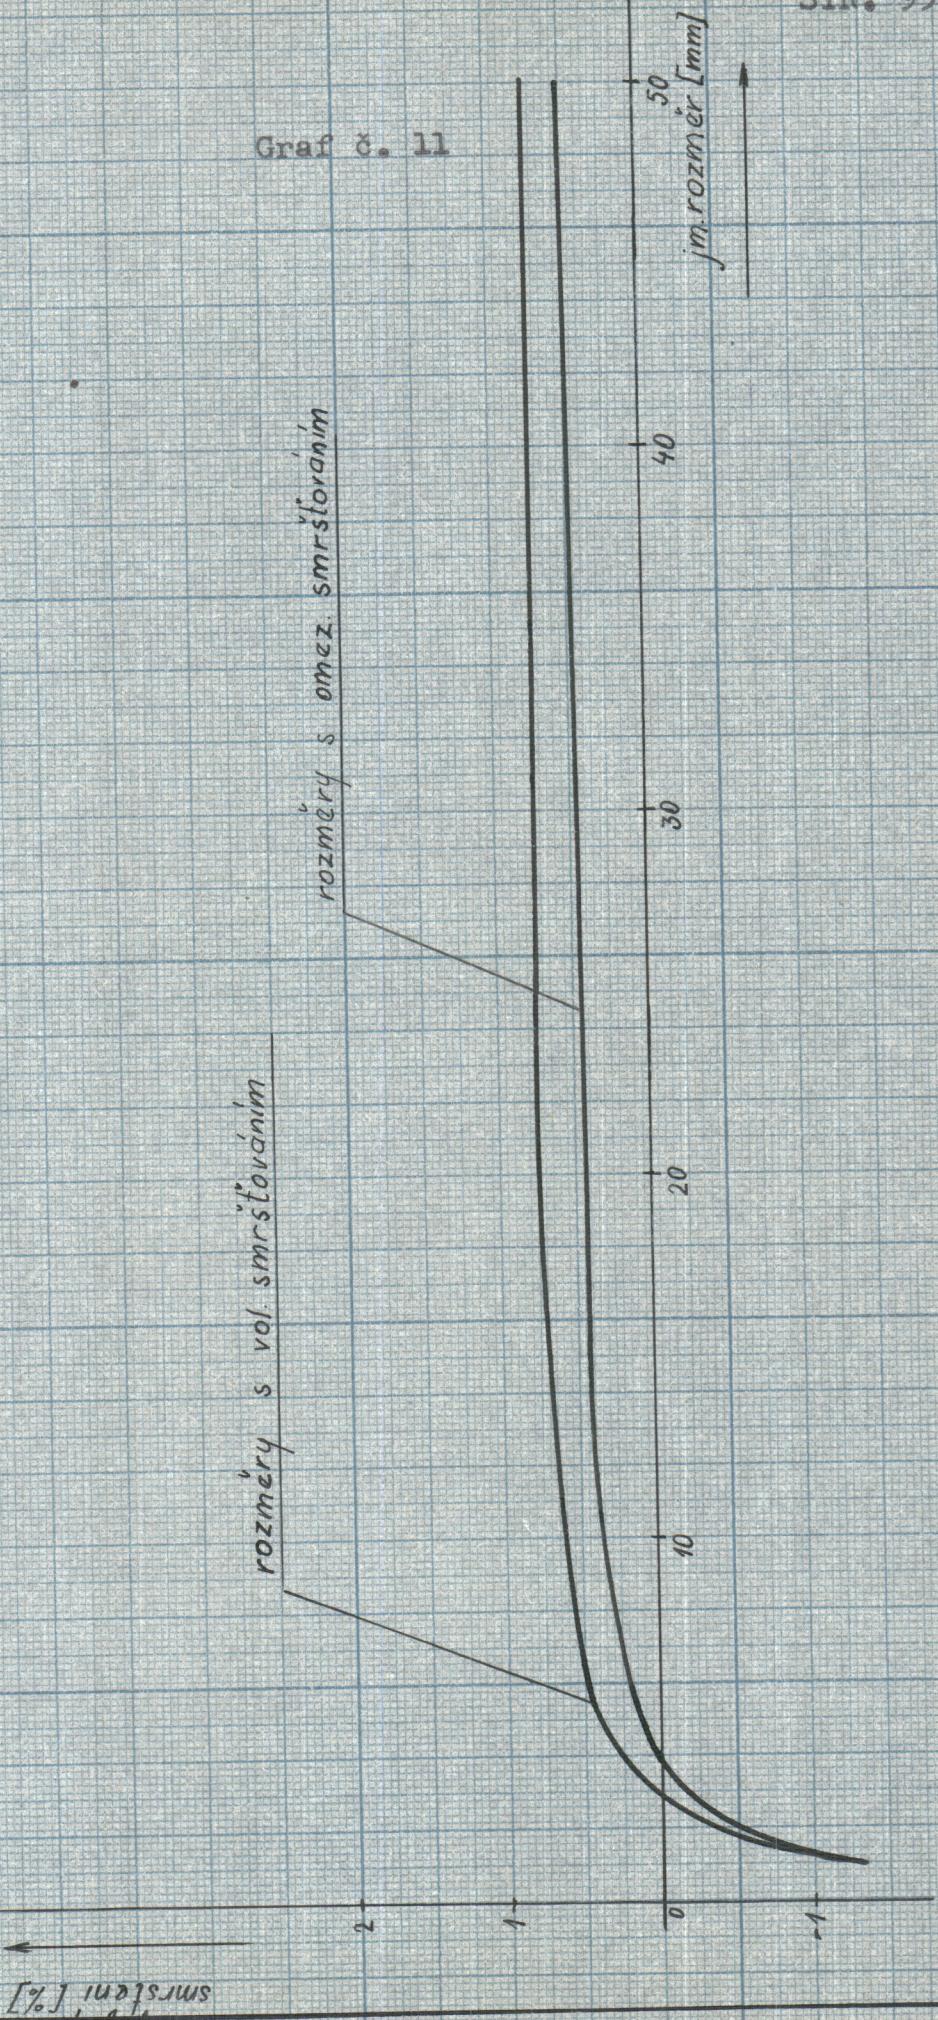

**5. Posouzení vlastností odlitků, odlévaných metodou lití do keram. forem a tlakového lití.**

Je nutné, abychom dostávali odlitky lité těmito metodami nejen dobré rozměrové přesnosti a drsnosti povrchu, ale aby jejich mechanické vlastnosti, hustota, byly co nejlepší a půrovitost co nejmenší.

**5.1. Posouzení podle hustoty odlitku.**

**5.1.1. Hustota a metody jejího zjištění.**

Hustota homogenní látky je velikost hmoty, obsažené v objemové jednotce. Je označována  $\rho$ . V soustavě CGS její jednotka je  $g \text{ cm}^{-3}$  a v MKS  $\text{kg cm}^{-3}$ . Při určování půrovitých těles dostáváme t.z. objemovou hustotu, jež je vlastně střední hustota všech tvořících složek.

Zjištování hustoty látek se provádí:  
 přímá metoda: hmota  $M$  se stanoví vážením, objem  $V$  výpočtem z naměřených hodnot,  
 nepřímá metoda: měřením hmoty u stejného objemu kapaliny též teploty, jakou má hmota  $M$ , je-li známa její hustota  $s$ .

**5.1.2. Určení hustoty odlitku nepřímou metodou.**

Nejdříve odlitek zvážíme na vzduchu ( $G_1$ ). Pak jej ponoříme do vody a znova zvážíme. ( $G_2$ ). Pro teplotu kapaliny  $t$  a barometrický tlak  $b$ , redukovaný na nulovou teplotu, vyhledáme v tabulkách hodnoty  $s$  a  $\sigma$ .

$$S = \frac{G_1}{m} (s - \sigma) + \sigma$$

$$m = G_1 - G_2$$

$\sigma$  — spec. hmota vzduchu  
 $s$  — hustota vody

## 5.1.3. Hustota odlitku litého do keram. formy.

Naměřené hodnoty:

váha na vzduchu . . . . .  $G_1 = 80,98$  g  
váha ve vodě . . . . .  $G_2 = 50,32$  g  
rozdíl vah . . . . .  $m = 30,66$  g  
teplota vody . . . . .  $t = 19^\circ C$   
bar. tlak vzduchu . . . . .  $b = 740$  mm Hg  
hustota vody při  $t = 19^\circ C$  . . . .  $s = 0,9984$  g/cm<sup>3</sup>  
spec. hmota vzduchu při  $b=740$ mmHg  $\rho = 0,0011$  g/cm<sup>3</sup>

$$S = \frac{G_1}{m} (s - \rho) + \rho = \frac{80,98}{30,66} (0,9984 - 0,0011) = 2,641$$

Hustota  $S = 2,641$  g/cm<sup>3</sup>.

## 5.1.4. Hustota odlitku odlévaného metodou lití kovů pod tlakem.

Naměřené hodnoty:

váha na vzduchu . . . . .  $G_1 = 11,43$  g  
váha ve vodě . . . . .  $G_2 = 7,06$  g  
rozdíl vah . . . . .  $m = 4,37$  g  
teplota vody . . . . .  $t = 23^\circ C$   
bar. tlak vzduchu . . . . .  $b = 740$  mm Hg  
hustota vody při  $t = 23^\circ C$  . . . .  $s = 0,9975$  g/cm<sup>3</sup>  
spec. hmota vzduchu při  $b=740$ mmHg  $\rho = 0,0011$  g/cm<sup>3</sup>

$$S = \frac{G_1}{m} (s - \rho) + \rho = \frac{11,43}{4,37} (0,9975 - 0,0011) = 2,615$$

Hustota  $S = 2,615$  g/cm<sup>3</sup>.Hustota materiálu ČSN 424331  $S = 2,650$  g/cm<sup>3</sup>.

5.1.5. Zhodnocení měření.

Získané výsledky ukazují, že hustota odlitku litého do keram. formy, je větší než hustota odlitku, litého tlakovým litím. To znamená, že pórovitost u prvně jmenovaného odlitku je menší.

5.2. Posouzení vlastností odlitků podle makro a mikrovýbrusů.

5.2.1. Příprava výbrusů.

Výbrusy se připravují na smirkových papírech zrnění 1 M; 1 F; 0; 4/0. Předleštují se na soukených kotoučích. Leštění se provádí na sametových kotoučích. Jako brousicí kapaliny se používá Dujardin 3.

5.2.2. Makro a mikrovýbrusy odlitků vyrobených litím do keram. forem a tlak. litím a jejich zhodnocení.



Obr. č. 1

Zvětšení 50 x

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 99.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek




Obr.č. 2

Zvětšení 50 x



Obr.č. 3

Zvětšení 50 x

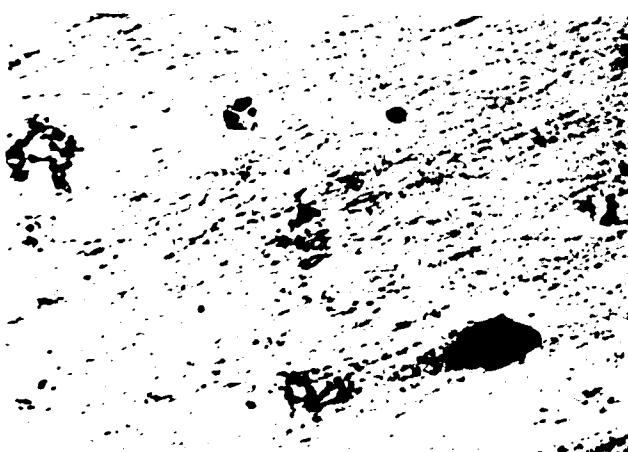

Obr.č. 4


Zvětšení 50 x





Obr.č. 5 Zvětšení 50 x



Obr.č. 6 Zvětšení 50 x

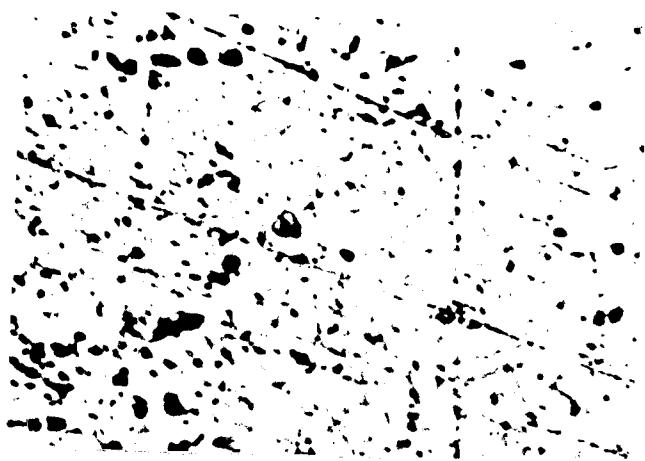

Obr.č. 7 Zvětšení 50 x

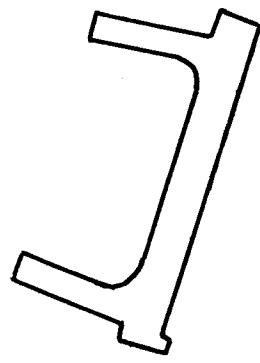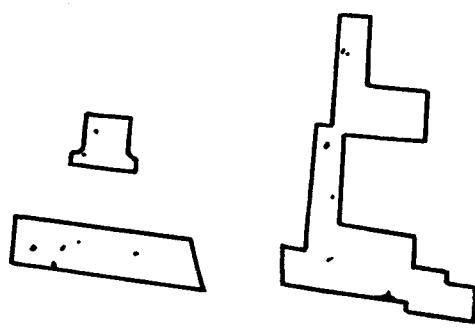


VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozmerová přesnost.


DP — STR. 101.

20. ČERVENCE 1963



Jiří Adámek

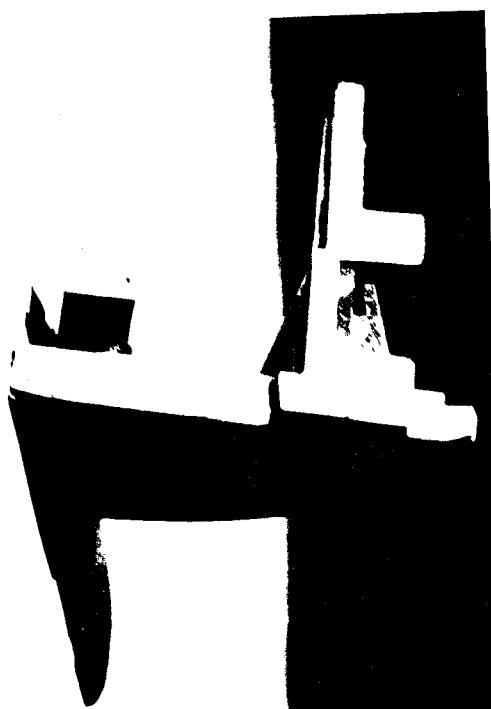

Obr. č. 8

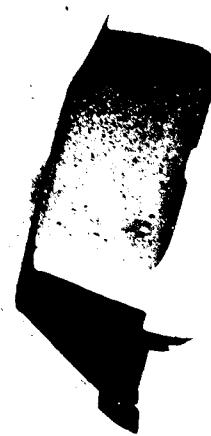

Obr. č. 9

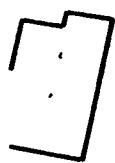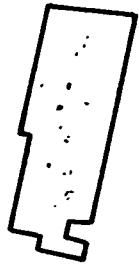

VŠST LIBEREC  
DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 102.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek



Obr.č. 10



Obr.č. 11

**5.2.3. Seznam fotografií.**

obr.č.

- 1 okraj odlitku litého do keram. formy
- 2 roh odlitku " " " "
- 3 oblast mikropórovitosti odlitku litého do keram. formy
- 4 okraj odlitku litého do keram. formy
- 5 oblast mikropórovitosti odlitku litého pod tlakem
- 6 okraj odlitku litého pod tlakem
- 7 mikropórovitost uprostřed odlitku
- 8 řez odlitkem litým do keram. forem
- 9 " " " " " "
- 10 řez odlitkem litým pod tlakem
- 11 " " " " " "

**5.2.4. Vyhodnocení makro a mikrovýbrusů.**

U odlitků odlévaných metodou lití kovů pod tlakem je homogenita snižována plynovými bublinami. Je to zaviněno tím, že vlastní naplnění dutiny formy trvá krátkou dobu a vzduch se nemůže všechny z formy odvzdušňovacími kanály uvolnit.

Pórovitost se vyskytuje u nestejnoměrné tř. stěny, náhlých přechodů, velkého nashromáždění materiálu.

Příčinou bublinatosti odlitků odlévaných do keram. forem zpravidla bývá nedostatečně vypálená forma, která je zdrojem plynu ze zbytků modelových hmot.

V místech, ve kterých tavenina tuhla naposled, je možnost vzniku staženin. U odlitků s nestejnou tl. stěn, nesprávné polohy a průřezu vtoku, se

mohou vytvořit řediny - místní nashromaždění mikrostaženin. Posouzením makrovýbrusu odlitků možno říci, že větší pórositost se vyskytuje u odlitků tlak. lití (obr.č. 10, 11) než u odlitků litých do keram. forem (obr.č. 8, 9). Mikropórositost u odlitků obou technologií je menší na okraji (obr.č. 1, 2, 4) než uprostřed (obr.č. 3, 7).

6. Jakost povrchu odložků, vyrobených litím do keram. forem a tlakovým litím.

Aby se jednotlivé součásti, dílčí celky strojů a zařízení bez dodatečného ručního opracování mohly dobře montovat, je nutné, aby jejich povrch měl co nejlepší jakost. Proto drsnost součástí musí být v souladu s technickými normami. Platí zde norma ČSN 014450.

6.1. Metody měření drsnosti povrchu.

- a, kvalitativní, subjektivní metoda ocenění drsnosti povrchu plochy pozorováním a srovnáním se vzorkovnicí,
- b, kvantitativní, stanovení číselných hodnot ( $R_{\max}$ ;  $R_z$ ;  $R_a$ ;  $R_q$ ).

6.2. Vlastní zkoušky měření drsnosti povrchu.

Měření bylo prováděno na odložcích základna č. H 132 C - 18 D a můstek č. H 434-61 B 1.

Měření bylo prováděno na přístroji Somet typu MDP 2. Při měření profiliometrem se snímá profil měř. povrchu diamantovým hrotom tvaru čtyřbokého jehlanu s vrcholovým úhlem  $90^\circ$  a zaoblením  $r = 3\mu$ . Integrační přístroj přímo ukazuje hodnoty střední aritmetické odchylky od střední čáry profilu  $R_a$ . Naměřené hodnoty jsou seřazeny v tabelárně.

Přesné lití:

apretovaný odlitek	.....	tab. č. 54
surový odlitek	.....	" 55

Tlakové lití:

surový odlitek	.....	" 56
----------------	-------	------

Forma na vytav. modely . . . . tab.č.57

Z výsledeků měření vidíme, že jakost odlitrků tlakového lití je lepší než u odlitrků litych do keram. forem.

Sovětská literatura uvádí porovnání jakosti povrchu odlitrků tlakového lití a lití do keram. forem takto:

Třída jakosti  
podle GOST 2781-51

	4	5	6	7	8
Tlakové lití		x	x	x	
		xx	xx	xx	

Lití do keram.				
forem	x	x	x	
		xx	xx	

x = sov. sledování jakosti povrchu

xx = amer. sledování jakosti povrchu

Jakost povrchu u tlak. lití závisí na režimu plnění formy a na drsnosti vstřík. formy. Drsnost vstřík. formy musí být o třídu nižší než drsnost odlitku.

U lití do keram. forem závisí na složení odlévaného kovu, na složení žáruvzdorného materiálu pro keram. formy, na drsnosti formy pro vyt. modely.

VŠST LIBEREC

DP-ST 136/63

Rozměrová přesnost.

DP — STR. 107.

20. ČERVENCE 1963

Jiří Adámek

Tabulka č. 54

měření	vzorek č.		
	1	2	3
1.	5,0	4,0	4,6
2.	4,6	4,2	4,8
3.	4,8	4,6	4,4

$$\bar{R}_a = 4,6 \mu$$

Tabulka č. 55

měření	vzorek č.		
	1	2	3
1.	0,4	1,5	1,2
2.	1,1	1,5	0,7
3.	0,5	1,2	1,1

$$\bar{R}_a = 1,0 \mu$$

Tabulka č. 56

měření	vzorek č.		
	1	2	3
1.	0,35	0,40	0,34
2.	0,38	0,36	0,41
3.	0,46	0,32	0,38

$$\bar{R}_a = 0,38 \mu$$

Tabulka č. 57

měření		
	1.	2.
1.	0,05	
2.	0,06	
3.	0,06	

$$\bar{R}_a = 0,056 \mu$$

VŠST LIBEREC DP-ST 136/63	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 108. 20. ČERVENCE 1963 Jiří Adámek
------------------------------	---------------------	--

7. Volba technologie podle požadovaných vlastností  
přesnosti a jakosti povrchu.

V n.p. Mikrotechna volba technologie se pro-  
vádí podle kriterií:

- a, otázka hustoty odlitku a tím otázka pevnosti,
- b, otázka seriovosti,
- c, otázka jakosti povrchu,
- d, otázka rozměrové přesnosti.

ad a, měřením hustoty odlitků, vyrobených oběma  
technologiemi a posouzením výbrusů lépe vy-  
hovuje technologie přesného lití,

ad b, při větších seriích se výhodněji používá  
tlakového lití,

ad c, jakost povrchu u odlitků vyrobených tlakovým  
litím je lepší než u odlitků, vyrobených  
litím do keram. forem; u nich je povrch  
opískován a proto jeho kvalita je horší.

ad d, rozměrová přesnost u technologie tlakového  
lití je větší než u lití do keram. forem.

VŠST LIBEREC DP-ST 136/63	Rozměrová přesnost.	DP — STR. 109. 20. ČERVENCE 1963 Jiří Adámek
------------------------------	---------------------	--

8. Stanovení hospodárného počtu kusů pro technologii lití kovu do keram. forem a tlakového lití.

Určení hospodárného počtu kusů pro tu nebo onu technologii je do jisté míry závislé na složitosti daného výrobku. Pro výpočet byl vybrán odlitek střední složitosti skříně převodu č. 9032D1.

Skříň převodů byla vyrobena obráběním, přesným litím a tlakovým litím.

### **Údaje o výrobě:**

## Technologie třískového obrábění:

Vyrobeno celkem k . . . . . . . . . . .	803 ks
Režie v n.p. Mikrotechna R . . . . .	300 %
Cena materiálu na 1 ks M <sub>t</sub> . . . . .	4,12 Kčs
Mzda na 1 ks M <sub>z</sub> . . . . . . . . .	8,72 Kčs

$$M_z \text{ cel} = M_z \cdot k = 8,77 \cdot 803 = 6.823,14 \text{ Kčs}$$

$$M_t \text{ cel} = M_t \cdot k = 4,12 \cdot 803 = 3.312,37 \text{ Kčs}$$

$$R = M_z \text{cel.3} = 6.823,14 \cdot 3 = 20.469,22 \text{ Kčs}$$

$$\text{Výrobní náklady } N = M_z \text{ cel} + M_t \text{ cel} + R = 6.823,14 + \\ + 3.312,37 + 20.469,22 = 30.604,76$$

Výrobní náklady skříně převodů, vyrobené třískovým  
obráběním = 30.604,76 Kčs.

## Technologie lití do keram. forem:

Vyrobeno celkem k . . . . .	803 ks
Cena formy pro výrobu vyt.modelů F . . .	3.261 Kčs
Režie v n.p. Mikrotechna R . . . . .	300 %
Cena materiálu na 1 ks M <sub>t</sub> . . . . .	0,79 Kčs
Mzda na 1 ks za odlévání . . . . .	4,59 Kčs
Mzda na 1 ks za obrábění odlitku . . . .	0,27 Kčs
Celková mzda na 1 ks M <sub>c</sub> . . . . .	4,86 Kčs

$$M_{z,cel} = M_z \cdot k = 4,86 \cdot 803 = 3.903,14 \text{ Kčs}$$

$$M_t \text{ cel} = M_t \cdot k = 0,79 \cdot 803 = 636,37 \text{ Kčs}$$

$$R = M_z \text{cel.}3 = 11.709,00 \text{ Kčs}$$

Výrobní náklady N =  $M_z \cdot cel + M_t \cdot cel + R + F = 3.903,14 +$   
 $+ 636,37 + 11.709,00 + 3.261,00 = 19.508,37$

Výrobní náklady skříně převodů, vyrobené litím  
do keram. forem = 19.508,37 Kčs.

Technologie lití kovu pod tlakem:

Vyrobeno celkem k . . . . . 803 ks

Cena formy pro tl.lití na stroj Polák 40/8 15000Kčs

Režie v n.p. Mikrotechna R . . . . . 300 %

Cena materiálu na 1 ks  $M_t$  . . . . . 0,79 Kčs

Mzda na kus při tlak. lití . . . . . 0,55 Kčs

Mzda na 1 ks za obrábění odlitku . . . . . 1,55 Kčs

Celková mzda na 1 ks  $M_z$  . . . . . 2,10 Kčs

$$M_z \cdot cel = M_z \cdot k = 2,10 \cdot 803 = 1.686,30 \text{ Kčs}$$

$$M_t \cdot cel = M_t \cdot k = 0,79 \cdot 803 = 636,37 \text{ Kčs}$$

$$R = M_z \cdot cel \cdot 3 = 1.686,30 \cdot 3 = 5.058,90 \text{ Kčs}$$

Výrobní náklady N =  $M_z \cdot cel + M_t \cdot cel + R + F = 1.686,30 +$   
 $636,37 + 5.058,90 + 15.000,00 = 22.381,20$

Výrobní náklady skříně převodů, vyrobené litím  
kovu pod tlakem = 22.381,20 Kčs.

Stanovení hosp. počtu kusů je následující:

$$C_1 = P_1 \cdot x + S_1$$

$$C_2 = P_2 \cdot x + S_2$$

$$C_1 = C_2 \Rightarrow x = \frac{S_2 - S_1}{P_1 - P_2}$$

$C_1$  . . . celkové náklady na výrobu u technol. lití  
do keram. forem

$C_2$  . . . celkové náklady na výrobu technol. lití  
kovu pod tlakem

$P_1$  . . . proměnlivé náklady na výrobu technol. lití  
do keram. forem

P<sub>2</sub> . . . proměnlivé náklady na výrobu technol.  
lití kovu pod tlakem

S<sub>1</sub> . . . stálé náklady na výrobu technol. lití  
do keram. forem

S<sub>2</sub> . . . stálé náklady na výrobu technol. lití  
kovu pod tlakem

x . . . počet vyroběných kusů

Do proměnlivých nákladů počítáme pouze mzdy, protože náklady za materiál jsou stejné. Do stálých nákladů počítáme cenu za formy.

$$x = \frac{15.000 - 3.261}{4,86 - 2,10} = 3.939$$

Ekonomicky výhodnější lití metodou lití kovu pod tlakem bude až od 3.939 ks.

9. Závěr.

Sledoval jsem stav technologií lití do keram.  
forem a tlakového lití, zvláště rozměrovou přesnost  
a jakost povrchu.

Závěrem lze říci:

- a, V provozu se prakticky neprovádí soustavná kontrola rozměrové přesnosti. Provádí se jen u odlitků, u nichž odběratel v přejímacích předpisech žádá o dodržení odchylyky menší než stanovují normy ČSN 014470 a ČSN 421431.
- b, Z porovnání získaných výsledků a norem je patrno, že naše normy jsou pro menší rozměry volnější a pro velké rozměry přísné.
- c, Rozměrová přesnost u metody lití kovu pod tlakem je vyšší, než u metody lití do keram. forem.
- d, Hustota materiálu je větší u odlitků, vyrobených metodou lití do keram. forem.
- e, Odstraňováním keramiky odlitků, vyrobených metodou lití do keram. forem, otryskáním se zhoršuje jakost povrchu odlitků.

Seznam použité literatury:

Doškář J. a kol.: Přesné lití do keram. forem,  
Praha 1961

Doškář J. - Kaštánek: Přesné lití - výroba přesných  
odlitků metodou vyt. modelů,  
Praha 1961

Ozerov V. A. a kol.: Litjo po vyplavljajemým moděl-  
jam, Mašgiš 1958

Guľjajev B. B. a kol.: Točnost otlivok, Mašgiš 1960

Brabenec: Příručka pro slévače

Schlesinger G.: Jakost povrchu, Praha 1950

Mlčoch L. a kol.: Měřidla a měření ve strojírnách,  
Praha 1955

Cyhelský L. - Zelinka L.: Statistické metody v pří-  
kladech, Praha 1961

Horák Z. a kol.: Technická fysika, Praha 1961  
Zkušenosti s technologií přesného  
lití v VŘR Uherský Brod

O přesném lití metodou vytavitele-  
ných a spalitelných modelů.  
Celostátní konference Gottwaldov  
1960

Šebel J.: Lití kovů pod tlakem, Praha 1961

Šebel J.: Formy tlakového lití, Praha 1961

Červášek J.: Lití kovů pod tlakem,

Wasgestianová: Základy metalografické techniky

Obolencev F.D.: Káčestvo litých plofícnostěj,  
Mašgiš 1961