

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

(PROJEKTU, UMĚLECKÉHO DÍLA, UMĚLECKÉHO VÝKONU) č. 315

pro Karla Fialu

obor 23 - 07 - 8 strojírenská technologie

Vedoucí katedry Vám ve smyslu nařízení vlády ČSSR č. 90/1980 Sb., o státních závěrečných zkouškách a státních rigorózních zkouškách, určuje tuto diplomovou práci:

Název tématu: Obrábění vřeteníku horizontky W 75 na NC stroji
v kp. TOS Varnsdorf

Zásady pro vypracování:

1. Rozbor úkolu, současný stav, kvalitativní a kvantitativní požadavky na obrábění vřeteníku, určení vhodného výrobního zařízení.
2. Výběr nástrojů, návrh upínače a pomocného zařízení pro vyoraný NC obráběcí stroj a řídící systém. Návrh organizace pracoviště.
3. Návrh komplexního pohybového cyklu, posouzení jeho variant, výběr optimální varianty. Příprava a zpracování programu pro podmínky programování v kp. TOS Varnsdorf. Podle možnosti odladění programu.
4. Porovnání původní a nové technologie obrábění, technicko-ekonomické zhodnocení.

VYSOKÁ ŠKOLA STROJNÍ A TEXTILNÍ
Ústřední knihovna
LIBEREC 1, STUDENTSKÁ 8
PSČ 431 17

V 241/85

Rozsah grafických prací: **2 výkresy**

Rozsah průvodní zprávy: **40 stran textu + dokumentace programu**

Seznam odborné literatury:

Vlach, B.: **Téhnologie obrábění na číslicově řízených strojích,**
SNTL - ALFA 1982.

Katalog nástrojů pro NC stroje, OSAN Praha

Návod k programování pro řídící systém NS 361

Podklady kp. TOS Varnsdorf

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Miroslav Martínek**

konzultant: **Zdeněk Hušák, TOS, závod 02**

Datum zadání diplomové práce: **15. 10. 1984**

Termín odevzdání diplomové práce: **24. 5. 1985**



Gazda
Doc. Ing. Jaromír Gazda, CSc.
Vedoucí katedry

Hudec
Doc. RNDr. Bohuslav Hudec
Děkuje

v **Liberci** dne **30. 9. 1985**

VYSOKÁ ŠKOLA STROJNÍ A TEXTILNÍ V LIBERCI
nositelka Řádu práce

fakulta strojní

katedra obrábění a montáže

obor 23 - 07 - 8

strojírenská technologie

zaměření

obrábění a montáž

OBRÁBĚNÍ VŘETENÍKU HORIZONTKY W 75 NA NC STROJI

V K.P. TOS VARNSDORF

KOM - OM - 315

KAREL F I A L A

Vedoucí práce : Ing. Miroslav Martínek, VŠST Liberec

Konzultant : Zdeněk Hušák, k.p. TOS Varnsdorf

Rozsah práce a příloh :

Počet stran : 51

Počet příloh : 8

Počet tabulek : 4

Počet obrázků : 7

Počet výkresů : 4

24. května 1985

Místopřísežné prohlášení

Místopřísežně prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury.

V Liberci 24.května 1985

Karel Fiala

Karel Fiala

OBSAH

	str.
1. Úvod	4
2. Hospodářský význam zadání	5
2.1. Charakteristika TOSu Varnsdorf	5
2.1.1. Historie podniku	6
2.1.2. Současnost podniku	6
3. Stávající technologie	7
4. Návrh nové technologie	8
4.1. Volba NC stroje	9
4.2. Návrh organizace pracoviště	9
5. Technologická příprava pro NC stroj	12
5.1. Vyřešení upnutí obrobku	14
5.2. Volba nástrojů	14
5.2.1. Normalizované nástroje	16
5.2.2. Speciální nástroje	17
5.3. Postup při obrábění a volba řezných podmínek	21
5.4. Výpočet souřadnicových bodů	25
5.5. Vypracování programových listů	34
5.6. Určení jednotkového a dávkového času	41
5.6.1. Určení času t_{ck}	42
5.6.2. Určení času t_{A111}	43
5.6.3. Určení času t_{BC}	44
6. Hodnocení efektivnosti	45
6.1. Srovnání výrobních časů	45
6.2. Srovnání režijních a mzdových nákladů	45
7. Závěr	46
Použitá literatura	48
Seznam příloh	50
	51

1. ÚVOD

Realizace perspektivních cílů socialistické společnosti ve sféře výrobní i nevýrobní je objektivně podmíněna výrazným rozvojem vědy a techniky, jejím uplatněním ve všech oblastech společenského života. Rozhodujícím činitelem rozvoje společenské výroby, a tím i vyššího stupně uspokojování potřeb společnosti je růst společenské produktivity práce. K jejímu růstu je základním předpokladem neustálé a cílevědomé uplatňování vědy a techniky v praxi.

Vědeckotechnický rozvoj se stává rozhodující oblastí hospodářské politiky KSČ a je rozhodujícím faktorem současného a zejména dlouhodobého rozvoje naší ekonomiky.

Význam strojírenského odvětví pro rozvoj národního hospodářství v období let 1975 až 1990 je patrný v podílu strojírenství v % na celkové průmyslové výrobě :

Rok	1975	1980	1985	1990
Podíl v %	28,3	29,7	31,1	32,3

Za těchto předpokladů růstu a při stagnaci počtu pracovníků se uvažuje s růstem strojírenské výroby v příštích dvaceti letech asi 3,5 násobek objemu výroby z roku 1970.

Plánovaný růst strojírenské produkce můžeme zabezpečit jedině růstem produktivity práce, tzn. uplatňováním progresívních technologií, zaváděním moderní a produktivní výrobní techniky a vysokou urovni řízení a organizace práce ve strojírenství.

Velmi důležitým prostředkem v tomto procesu se stává automatizace výrobního procesu především proto, že kromě standarizačetechnologie je v současné době jedinou cestou automatizace obrábění v kusových, malosériových a středně sériových výrobách. Číslicově řízenými stroji lze dosáhnout výrazného

zvýšení produktivity práce, ale na druhé straně si vynucuje v výrazné zásahy do organizace a řízení, do přípravy výroby.

2. HOSPODÁŘSKÝ VÝZNAM ZADÁNÍ

Požadovaný nárůst výroby musí řešit i k.p.TOS Varnsdorf. Jedním z možných řešení je racionalizace technologie výroby. Za tímto cílem se v podniku snaží o převod operací z konvenčních strojů v koncertovanější operace na NC strojích. Těch již v podniku několik pracuje. Jsou to číslicově řízené vodorovné vyvrtávačky a jedno obráběcí centrum. Zatímco vodorovné vyvrtávačky nejsou zdaleka 100% vytížené, je obráběcí centrum výrobně přetížené. Z tohoto hlediska se v podniku snaží o převod výroby některých výrobků z konvenčních strojů na NC stroje. Jedním z těchto výrobků je i vřeteník W75 č.v. 0 08 03 0353.

Důvody, které vedly podnik k tomuto rozhodnutí je několik. Přitom lze vlastně vycházet z ekonomického uplatnění NC strojů ve výrobě :

- 1/ Rychlou přizpůsobivost NC strojů při přechodu na jiný obrobek s možností slučování operací na jedno upnutí obrobku.
- 2/ Přesné kapacitní plánování, které umožňuje vyšší využití směnového časového fondu.
- 3/ Plynulé odvádění výrobků, přičemž je dodržena jejich stálá jakost tím, že je neovlivňuje obsluha.
- 4/ Možnost uplatnění vyšších forem řízení samočinným počítacem.
- 5/ Zkrácení průběžné doby výroby.
- 6/ Použitím optimálních řezných podmínek se zkrátí strojní časy.
- 7/ Výrazné zvýšení produktivity práce při obvykle nižších po-

žadavcích na kvalitu obsluhy, z toho vyplývá úspora kvalifikovaných pracovníků.

Kromě těchto bodů je to ještě také z důvodů snížení psychické a fyzické námahy pracovníků obsluhy a zvyšuje se i kulturní úroveň výrobního procesu. Naproti tomu vzrostou náklady na údržbu a opravy, nutno zavést nové funkce /programátor, seřizovač nástrojů/ atd.

Při záměně zastaralého konvenčního stroje jiným, modernějším konvenčním strojem se v podstatě nemění princip jejich ovládání, způsob technologické přípravy výroby, nutnost značného množství přípravků. Při záměně konvenčního stroje NC strojem se toto vše od základů mění. Číslicově řízené stroje, tím že umožňují zavádět automatizaci do malosériové a kusové výroby se objektivně dostávají do rozporu i s konvenčním průběhem jiných podnikových činností, vznikajících na nejrůznější místech podniku mimo vlastní technologický provoz nových strojů. Okruh ekonomických nároků a účinků NC strojů se tak oproti strojům konvenčním značně rozšiřuje.

2.1. CHARAKTERISTIKA K.P. TOS VARNSDORF

2.1.1. Historie podniku

TST k.p. TOS Varnsdorf je závodem, ve kterém se po šedesát let vyrábějí vodorovné vyvrtávačky. V tomto období prodělala technika značný rozvoj, který ovlivnil i vývoj obráběcích strojů. Tohoto vývoje se vždy varnsdorfský závod zúčatňoval.

Závod vznikl v roce 1900, kdy Otto Petsche společně s Robertem Kochem a Arno Plauertem založili storjírenský závod ve Varnsdorfu. Na podzim roku 1903 se stal Arno Plauert jejím je-

jím jediným majitelem a v lednu pojmenoval firmu svým jménem. V této době byly v podniku vyráběny jednoduché soustruhy a parní pumpy. Vzhledem k tomu, že obráběcí stroje zaručovaly stálejší odbyt, byl výrobní program rozšířen o vodorovné vyvrtávačky, obrážečky a hoblovky. Již v roce 1920 začíná firma Plauert s vývozem vodorovných vyvrtávaček do ciziny. Počátkem třicátých let byla v podniku zavedena výroba sklíčidel systému Schütte a výrobní program upraven tak, že bylo vyráběno 8 typů vodorovných vyvrtávaček, několik typů hrotových soustruhů, frézek, vrtaček a rámových pil.

Po osvobození Československa Rudou armádou dochází k reorganizaci podniku, který se zaměřuje výhradně na výrobu vodorovných vyvrtávaček. Současně je podnik rozšiřován o slévárnu Hille v Kumburku a o firmu Renger v České Kamenici. Spojením těchto závodů vzniká n.p. TOS Varnsdorf. V roce 1960 se slučují tři největší závody ve Varnsdorfu: TOS Varnsdorf, Severočeská armatúrka a Uničovské strojírny v jeden podnik TOS.

V letech 1964 - 1965 byla dokončena výstavba moderních objektů, aby závod mohl plně využít nashromážděných zkušenosí dvou generací při výrobě našich moderních strojů.

2.1.2. Současná charakteristika podniku

K.p. TOS Varnsdorf je významným československým závodem úzce specializovaným na výrobu vodorovných vyvrtávaček střední velikosti. Tento program je doplněn v provozu Česká Kamenice výrobou okružních pil, brusek a ostřiček. Po celou dobu své existence věnuje mimořádnou pozornost technickému rozvoji svých výrobků, cílevědomé modernizaci a rozšíření své výrobní základny. Vývoj našich obráběcích strojů je zaměřen na maximální uspokojování potřeb našich, ale především zahraničních zákazníků, kde jsou neustále uplatňovány požadavky na zvýšení

přesnosti, výkonu a zjednodušení obsluhy obráběcích strojů, což je jednou z hlavních cest pro zvýšení produktivity práce.

3. STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGIE

V současné době se dokončovací operace č.14. vřeteníku W75 provádí na konvenčních vodorovných vyvrtávačkách W 100 podle technologického postupu, který je uveden jako příloha č.1. Přidokončovací operaci č.14. na vřeteníku W75 je v mnoha případech nutno dodržet přesnou rozteč kalibrických děr i samotnou přesnost a drsnost těchto kalibrických děr v toleranci, která se dá na těchto konvenčních vodorovných vyvrtávačkách vzhledem k jejich fyzickému opatřebení těžko dosáhnout. Z toho vyplývá, že na těchto strojích musí pracovat zkušení dělníci, kterých je stále nedostatek.

Na přesnosti dokončovacích operací jsou pak závislé náklady na montážní práce, které s rostoucí nepřesností neúměrně rostou, ale také hlučnost, životnost a celková funkce stroje tj. především přesnost najízdění. Tyto parametry jsou pak rozhodující při prodeji, který je při dnešní světové konkurenční stále obtížnější.

Spolu s požadovaným nárustem výroby, snížením počtu obráběcích strojů a výrobních dělníků, a z toho vyplývající nutnost zvyšování produktivity práce jsou toto jedny z příčin změny výroby vřeteníku W75.

4. NÁVRH NOVÉ TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ VŘETENÍKU W75

Při navrhování nové technologie, ve které se uvažuje s násazením NC strojů, je nutno brát v úvahu vhodnost opracovávaných prvků na daném NC stroji tj. drsnost povrchů, přesnost roztečí a přesnost děr.

Drsnost obráběných ploch se pohybuje u vyvrtávání v rozmezí 1,6 - 12,5 , u frézování a zarovnávání v rozmezí 3,2 - 12,5 . Přesnost roztečí se pohybuje v rozmezí $\pm 0,02$ - $\pm 0,1$.Přesnost kalibrických děr je H7 a J6.

Dále je také nutno brát v úvahu počet vyráběných kusů za rok, který činí v současné době 13 dávek po 10 kusech, to je 130 kusů ročně.Tento počet se bude v příštích letech zvyšovat. Nově navrhovaná technologie vychází ze stávající výkresové dokumentace a z následujících požadavků závodu:

- a/ s nárustom výroby je nutno zvýšit produktivitu práce
- b/ snížení počtu obráběcích strojů
- c/ snížení počtu výrobních dělníků
- d/ snížení podílu manipulace a mezioperační dopravy
- e/ zvýšení kvality práce při snížení pracnosti
- f/ maximální vytížení NC strojů instalovaných v podniku
- g/ zvýšení kultury,hygieny a bezpečnosti práce

4.1. VOLBA NC STROJE

Při volbě NC stroje je notno vycházet z tvaru obrobku a z požadavků podniku o maximální vytížení horizontálních vyráváček řízených číslicově,které jsou v podniku instalovány : WHQ 9, DIXI, WHN 11, WHN 9A, WHN 9B.

Obráběcí centrum WHQ 9 nelze použít z důvodu výrobního přetížení a z nutnosti,že při obrábění je nutno několika ruč-

ních zásahů, z čehož vyplývá, že obráběcí centrum by zde neplnilo svůj účel. Při výběru z dalších NC strojů jsem porovnával základní technické parametry jednotlivých strojů:

- maximální rozměr obrobku
- velikost upínací plochy stolu
- pohyby v osách X,Y,Z
- možnost otáčení stolu
- vzdálenost čela vřetena od osy stolu
- rozsah otáček a posuvů
- výkon a celkový příkon stroje
- rozměry stroje

Po srovnání základních parametrů a možností obrábění na jednotlivých NC strojích nejlépe vyhovuje daným požadavkům horizontální vyvrtávačka WHN 9B s řídícím systémem NS 361.


- všechny operace je možno zařadit na tento stroj
- velikost obrobku odpovídá možnostem stroje
- rozsah otáček a posuvů je dostatečný
- výkon stroje je úměrný k navrhovaným operacím
- rozměry stroje jsou relativně malé

Vodorovná vyvrtávačka WHN 9B je určena pro přesné souřadnicové vrtání, vyvrtávání, rezání závitů a frézování středně velkých obrobků. Je to stroj s ruční výměnou nástrojů. Stroj je vybaven řídícím systémem NS 361, který umožnuje:

- řízení ve třech osách X,Y,Z
- absolutní i přírustkové programování /zákl. jedn. 0,01/
- 42 korekcí ∆ nebo 1 nástroje
- podprogrami pro řízení pevných cyklů
- obvody pro hlídání přejezdů
- řízení dojezdů ve zpomalovacích bodech

obr. 4.1.-1.

WHN 9B

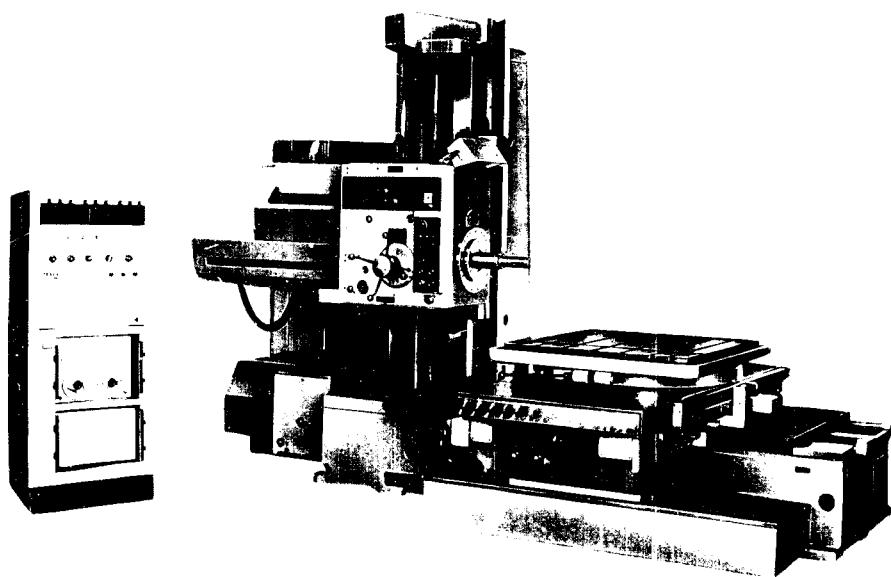

Hlavní technické údaje stroje WHN 9B :

průměr pracovního vřetena	90mm
kuželová dutina	ISO 40
upínací plocha stolu	1000x1200mm
maximální zatížení stolu	3000kg
podélné přestavení stolu /Z/	1000mm
příčné přestavení stolu /X/	1250mm
svislý pohyb vřeteníku /Y/	900mm
výsuv pracovního vřetena	680mm
vzdálenost osy vřetena od plochy stolu	0-900mm
výkon el.motoru pro pohon vřetena	20kW
posuvy všech skupin	2-3200mm/min
rychlodosuv všech skupin	3200mm/MIN
rozsah otáček pracovního vřetena	9-1120min ⁻¹
celkový příkon stroje	32kVA
rozměry:délka x šířka x výška	4680x2300x2690mm

4.2. NÁVRH ORGANIZACE PRACOVÍSTĚ

Uspořádání pracoviště, ať již se jedná o strojní nebo ruční pracoviště, kontrolní stanoviště nebo o prostorové spojení mezi nimi, musí vycházet z pohybu součástí a obsluhy.

Při organizaci pracoviště je třeba zachovávat určité vzdálenosti mezi jednotlivými stroji, mezi strojem a stěnami, sloupy a dopravní cestou. Tyto vzdálenosti, závislé na bezpečnosti práce a podmínkách bezpečné obsluhy mají co nejménší, aby se zbytečně nezvětšovala plocha provozu.

Dále má velký vliv na organizaci pracoviště materiálový tok.

Důležité je odkud kam materiál postupuje a v jakém množství. Musí nás zajímat i prostorová struktura dílny, kde jednotlivá výrobní zařízení jsou mezi sobou navzájem v důsledku materiálového toku prostorově vázány.

Důležité je i uspořádání pracoviště vzhledem k dopravní cestě tj. vzdálenosti stroje od dopravní cesty i úhlu, který svírá hlavní osa stroje s dopravní cestou. Jde především o navážení součástí, zabránění zranění od sousedního stroje i o využití přirozeného světla.

Z těchto požadavků jsem vycházel při návrhu pracoviště, který je na obr. 4.2.-1.

- 1/ stroj
- 2/ řídící systém
- 3/ elektrická instalace
- 4/ zásobník nástrojů
- 5/ pracovní stůl pro seřizování nástrojů
- 6/ skříň pro nepoužité nástroje
- 7/ skříň na upínací přípravky
- 8/ skříň pro úschovu měřidel a výkresové dokumentace
- 9/ sklad vyhrubovaných i hotových obrobků


10/ místo pro očištění a kontrolu obrobku

11/ dopravní cesta

12/ jeřáb

obr.4.2.-1.

M 1:70

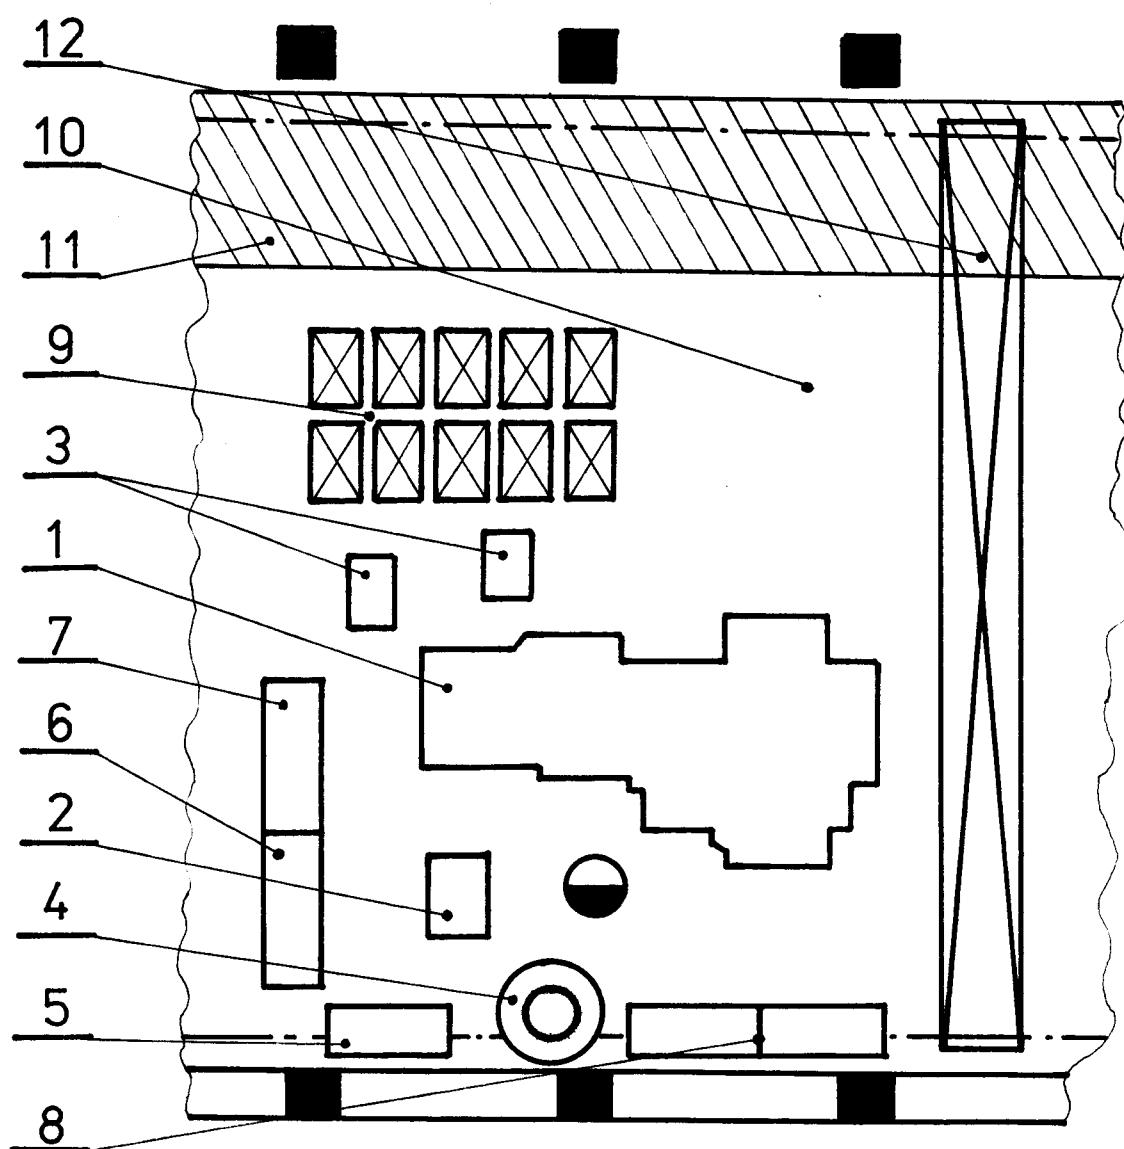

5. TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA PRO NC STROJ

Výsledkem technologické přípravy je vypracování programu, podle něhož se pak řídí obrábění všech prvků na obrobku. Proto je nutno tuto část zpracovat velmi podrobně.

Technologickou přípravu pro NC stroj WHN 9B pro obrábění vreteníku W75 jsem rozdělil do těchto dílčích činností:

- a/ Vyřešení upnutí obrobku vzhledem k práci na NC stroji
- b/ Volba nástrojů pro obrábění jednotlivých prvků
- c/ Sestavení pořadí obrábění jednotlivých prvků s přiřazením nástrojů a řezných podmínek
- d/ Výpočet souřadnicových bodů
- e/ Vypracování programových listů
- f/ Zhotovení děrné pásky a její odladění na NC stroji
- g/ Určení jednotkového a dávkového času

5.1. VYŘEŠENÍ UPNUTÍ OBROBKU


Vyřešení upnutí obrobku je velmi důležitý faktor při obrábění součástí na číslicově řízených strojích. Upínací součásti je nutno volit tak, aby bylo možno obrobit požadované prvky na obrobku ve všech směrech při zaručené přesnosti. Kromě toho se podle upnutí součásti a podle poloh dorazových ploch počítají souřadnice, které udávají polohu jednotlivých prvků. Drážka š-18 ve směru "C" a díra ø26,5 ve směru "D" leží 40mm od boční stěny vreteníku, která je technologickou základnou, což neumožňuje tyto dva prvky obrobit na jedno upnutí spolu s ostatními. Aby toto bylo možné je nutno vreteník položit na dvě broušené lišty. Druhou technologickou základnou je vodící plocha. TA se dotýká dvou dorazů, na které je tlačena pomocí upínací desky a tak je vymezena poloha vreteníku v ose Z.

Poloha v ose X se nastaví tak, že se vřeteník upne zhruba 175mm od okraje stolu dle obr.5.1.-1. Přesná poloha vřeteníku se nastaví pomocí kontrolního trnu, kterým se najede na osu XI", a na anulačním přepínači se nastaví souřadnice osy XI".

Ke stolu je vřeteník připevněn z jedné strany pomocí dvou upínek ČSN 24 36 55 a z druhé strany pomocí upínky č.v.

4 KOM OM 315 03.

obr.5.1.-1.

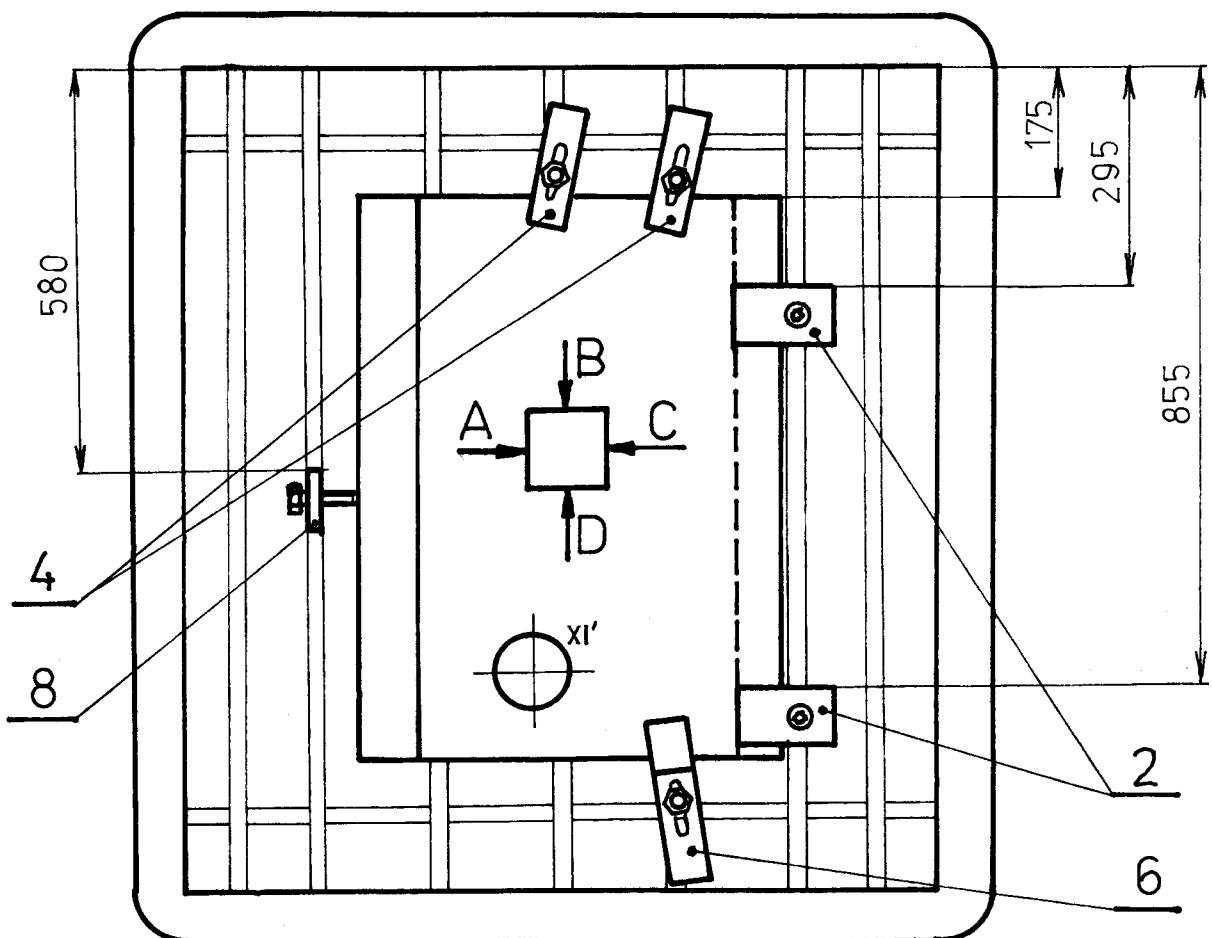

K přesnému ustavení vřeteníku na stole stroje je tedy potřeba:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1/ 2x lišta | č.v. 4 KOM OM 315 04 |
| 2/ 2x doraz | č.v. 4 KOM OM 315 01 |
| 3/ 2x šroub M20x150 | ČSN 02 11 43 |
| 4/ 2x upínka 23x160 | ČSN 24 36 55 |
| 5/ 2x šroub M20x140 | ČSN 02 11 73 |

6/	1x upínka	č.v. 4 KOM OM 315 03
7/	1x šroub M20x250	ČSN 02 11 73
8/	1x upínací deska č.v. 4KOM OM 315 02	
9/	1x šroub M20x80	ČSN 02 11 73
10/	5x T kameny M20	ČSN 02 15 29
11/	3x matice M20	ČSN 24 35 30

5.2. VOLBA OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ

Na číslicivě řízené vodorovné vyvrtávačce WHN 9B je možno vrtat, vyvrtávat, hrubovat a vystružovat otvory, rezat závity a frézovat. Pro obrábění těchto prvků lze použít nástrojů normalizovaných nebo v případě potřeby se může použít nářadí speciální. Nástroje se vyměňují ručně, upínání je hydraulické pomocí bajonetového zámku a kuželové dutiny vřetena.

Při volbě nástrojů jsem spolupracoval s oddělením pro programování NC strojů k.p. TOS Varnsdorf. Použité nástroje jsou obsaženy v katalogu nářadí pro vodorovné vyvrtávačky OSAN s upínacím kuželem ISO 40, v podnikové normě TOS Varnsdorf NPN 098-101, a v katalogu nářadí ČSN řezné nástroje. V případě nenormalizovaných nástrojů je nutno použít nástroje speciální, které jsem nakreslil do tabulky 5.2.-2. Nástroje jsou nakresleny pouze s rozměry, které je nutno při výrobě dodržet, aby bylo možno dané prvky obrobit.

Vybrané nástroje jsem seřadil do nástrojové sestavy pro obrábění. Nástroje jsou seřazeny po sobě podle použití při obrábění. Nástrojová sestava je uvedena v tabulce 5.2.-1.

Pozn.: Pro řezání závitů bude použit přístroj GB 3 s nastavitelnou bezpečnostní spojkou a s pružným osovým vyrovnáním.

tabulka 5.2.-1.

číslo nástroje	zářez - rozmer	délka rástvory	označení	norma
001	vrtný vrták $\phi 6$	160	VH6	TP 100
002	vývrtávací hubovací $\phi 67,3$	160	VYV67,3	TP 24
003	vývrtávací $\phi 70$ vystrižovací $\phi 50,7$	160	VYV70	TP 24
004	vývrtávací klave universální $\phi 19,5$	160	VYV19,5	TP 23
005	vrták $\phi 9,5$	160	V9,5	TP 23
006	záhlubník $\phi 11x9,7$	160	ZH11x9,7	spec. nástroj
007	záhlubník $\phi 16,5x9,7$	160	ZH16,5x9,7	spec. nástroj
008	výstružník $\phi 10x7$	160	VY10x7	TP 24
009	vrták $\phi 10,5$	160	V10,5	TP 23
010	záhlubník $\phi 10x16,4$	160	ZH10x16,4	TP 24
011	záhlubník $\phi 10x16,5$	160	ZH10x16,5	TP 24
012	trubkový vrták $\phi 25$	160	VH25	TP 24
013	vývrtávací týg hubovací $\phi 25,8$	160	VYV25,8	TP 24
014	vývrtávací týg vystrižovací $\phi 25,8$	160	VYV25,8	TP 24
015	vývrtávací týg hubovací $\phi 32$	160	VYV32	TP 24
016	vývrtávací týg hubovací $\phi 32$	160	VYV32	TP 24
017	vrták $\phi 19$	160	V19	TP 24
018	vázhubník $\phi 15,8$	160	VH15,8	TP 24
019	výstružník $\phi 20x17$	160	VY20x17	TP 24
020	zápichovací nůž $\phi 1,1$	160	ZN1,1	TP 24
021	vývrtávací týg hubovací $\phi 49,8$	160	VYV49,8	TP 24
022	vývrtávací týg vystrižovací $\phi 30x17$	160	VYV30x17	TP 24
023	vývrtávací týg vystrižovací $\phi 30x17$	160	VYV30x17	TP 24
024	trubkový vrták $\phi 32$	160	VH32	TP 24
025	vývrtávací týg hubovací $\phi 34,8$	160	VYV34,8	TP 24
026	vývrtávací týg vystrižovací $\phi 34,8$	160	VYV34,8	TP 24
027	vývrtávací týg hubovací $\phi 34,8$	160	VYV34,8	TP 24
028	záhlubník $\phi 10,5x34,8$	160	ZH10,5x34,8	TP 24
029	záhlubník $\phi 10,5x34,8$	160	ZH10,5x34,8	TP 24
030	vrták $\phi 17$	160	V17	TP 24
031	vázhubník $\phi 17,8$	160	VH17,8	TP 24
032	výstružník $\phi 18x17$	160	VYV18x17	TP 24

tabulka 5.2.-1.

číslo nástroje	Název - rozměr	délka nástroje	Označení	Norma
023	rovnávací nůž trubkový vrták $\varnothing 82$	300,0	ON82	PN 24 25 16
034	vyvrtávací hlava vyhrubovací $\varnothing 126$	140,0	TV126	NPN 100
035	vyvrtávací hlava stavitelná $\varnothing 129,8$	100,0	Vhr129,8	PN 24 23 78
036	vyvrtávací tyc hrubovací $\varnothing 130H7$	150,0	Vhs130H7	PN 24 23 67
037	vyvrtávací tyc hrubovací $\varnothing 131$	220,0	VTh131	spec.nástroj 7
038	vrták $\varnothing 20$	230,0	Vr20	ČSN 22 11 40
039	trubkový vrták $\varnothing 47$	250,0	TV47	NPN 099
040	vyvrtávací tyc hrubovací $\varnothing 49,8$	125,0	VTh49,8	PN 24 24 13 2
041	vyvrtávací tyc vystružovací $\varnothing 50H7$	125,0	TTV50H7	PN 24 24 13 2
042	vyvrtávací tyc hrubovací $\varnothing 58$	160,0	VTh58	PN 24 24 13 2
043	čepová fréza $\varnothing 25$	180,0	Fr25	ČSN 20 30 42
044	vrták $\varnothing 14$	190,0	Vr14	ČSN 22 11 40
045	závitník M16	300,0	M16	ČSN 22 21 14
046	trubkový vrták $\varnothing 76$	240,0	TV76	NPN 100
047	vyvrtávací tyc hrubovací $\varnothing 79,8$	200,0	VTh79,8	PN 24 24 13 2
048	vyvrtávací tyc vystružovací $\varnothing 80J6$	200,0	TTV80J6	PN 24 24 13 2
049	rovnávací nůž $\varnothing 100$	240,0	ON100	PN 24 25 16
050	trubkový vrták $\varnothing 49$	500,0	TV49	NPN 099
051	vyvrtávací tyc hrubovací $\varnothing 51,8$	500,0	VTh51,8	PN 24 24 13 2
052	vyvrtávací tyc vystružovací $\varnothing 52H7$	500,0	TTV52H7	PN 24 24 13 2
053	trubkový vrták $\varnothing 59$	500,0	TV59	NPN 099
054	vyvrtávací tyc hrubovací $\varnothing 61,8$	500,0	VTh61,8	PN 24 24 13 2
055	vyvrtávací tyc vystružovací $\varnothing 62J6$	500,0	TTV62J6	ČSN 22 11 40
056	vrták $\varnothing 22$	320,0	VR22	PN 24 24 13 2
057	vývrtávací tyc hrubovací $\varnothing 23,8$	90,0	VTh23,8	PN 24 24 13 2
058	vyvrtávací tyc vystružovací $\varnothing 24H7$	90,0	TTV24H7	PN 24 24 13 2
059	rovnávací hlavička $\varnothing 55$	240,0	OH55	spec.nástroj 9
060	zapichovací nůž s-1,3	200,0	ZN1,3	spec.nástroj 10
061	vrták $\varnothing 17$	350,0	Vr17	ČSN 22 11 40
062	výhrubník $\varnothing 17,8$	350,0	Vh17,8	ČSN 22 14 11
063	výstružník $\varnothing 18H7$	350,0	Vs18H7	ČSN 22 14 31

tabuľka 5.2.-1.

číslo nástroje	Název - rozměr	délka nástroje	Označení	Norma
064	orovnávací hlavička $\varnothing 45$	260,0	OH45	spec. nástroj 12
065	vrták $\varnothing 19$	430,0	Vr19	ČSN 22 11 40
066	výhrubník $\varnothing 19,8$	430,0	Vh19,8	ČSN 22 14 11
067	výstružník $\varnothing 20H7$	430,0	Vs20H7	ČSN 22 14 31
068	orovnávací hlavička $\varnothing 45$	300,0	OH45	spec. nástroj 14
069	vrták $\varnothing 19$	300,0	Vr19	ČSN 22 11 40
070	výhrubník $\varnothing 19,8$	500,0	Vh19,8	ČSN 22 14 11
071	výstružník $\varnothing 20H7$	500,0	Vs20H7	ČSN 22 14 31
072	vrták $\varnothing 28$	320,0	Vr28	ČSN 22 11 40
073	výhrubník $\varnothing 29,8$	320,0	Vh29,8	ČSN 22 14 11
074	výhrubník $\varnothing 30H7$	320,0	Vs30H7	ČSN 22 14 31
075	vrták $\varnothing 19$	500,0	Vr19	ČSN 22 11 40
076	výhrubník $\varnothing 19,8$	500,0	Vh19,8	ČSN 22 14 11
077	výstružník $\varnothing 20H7$	500,0	Vs20H7	ČSN 22 14 31
078	vrták $\varnothing 24$	260,0	Vr24	ČSN 22 11 40
079	výhrubník $\varnothing 24,8$	260,0	Vh24,8	ČSN 22 14 11
080	výstružník $\varnothing 25H7$	260,0	Vs25H7	ČSN 22 14 31
081	orovnávací hlavička $\varnothing 55$	150,0	OH55	spec. nástroj 17
082	celní válcová fréza $\varnothing 20$	180,0	Vr10	ČSN 22 21 14
083	vrták $\varnothing 10$	210,0	Fr20	ČSN 22 11 40
084	vrták $\varnothing 15$	230,0	Vr5	ČSN 22 11 40
085	vrták $\varnothing 24$	430,0	Vr24	ČSN 22 11 40
086	výhrubník $\varnothing 24,8$	430,0	Vh24,8	ČSN 22 14 11
087	výstružník $\varnothing 25H7$	430,0	Vs25H7	ČSN 22 14 31
088	vyvrtávací tyč hrubovací $\varnothing 27,8$	90,0	VTh27,8	PN 24 24 13 2
089	vyvrtávací tyč výstružovací $\varnothing 28H7$	90,0	VTh28H7	PN 24 24 13 2
090	čepeľová fréza $\varnothing 18$	200,0	Fr18	ČSN 22 21 14
091	orovnávací hlavička $\varnothing 112/\varnothing 66/$	120,0	OH112	spec. nástroj 18
092	záhlubník $\varnothing 45x30H7$	100,0	Zh45	spec. nástroj 19
093	čepová fréza $\varnothing 5$	180,0	Fr5	ČSN 22 21 14
094	vrták $\varnothing 25/155/$	180,0	Vr25	ČSN 22 11 40
095	kotoučová fréza $\varnothing 80$	120,0	Fr80	ČSN 22 21 32


tabulka 5.2.-1.

číslo n ástroje	Název - rozměr	délka nástroje	Označení	Norma
096	vyvrtávací tyč hrubovací $\varnothing 25$	125,0	VTh25	PN 24 24 13 2
097	vrták $\varnothing 14$	350,0	Vr14	ČSN 22 11 40
098	závitník M16	350,0	M16	ČSN 20 30 42
099	trubkový vrták $\varnothing 49$	250,0	TV49	NPN 099
100	vyvrtávací tyč hrubovací $\varnothing 51,8$	160,0	VTh51,8	PN 24 24 13 2
101	vyvrtávací tyč vystružovací $\varnothing 52J6$	160,0	VTv52J6	PN 24 24 13 2
102	trubkový vrták $\varnothing 68$	240,0	TV68	NPN 100
103	vyvrtávací tyč hrubovací $\varnothing 71,8$	160,0	VTh71,8	PN 24 24 13 2
104	vyvrtávací tyč vystružovací $\varnothing 72J6$	160,0	VTv72J6	PN 24 24 13 2
105	zapichovací nůž $\text{š}-4$	100,0	ZN4	spec.nástroj 19
106	vyvrtávací tyč hrubovací $\varnothing 67,8$	200,0	VTh67,8	PN 24 24 13 2
107	vyvrtávací tyč vystružovací $\varnothing 68H7$	200,0	VTv68H7	PN 24 24 13 2
108	zapichovací nůž $\text{š}-2,63$	150,0	ZN2,63	spec.nástroj 20
109	záhlubník $\varnothing 92$	100,0	Zh92	spec.nástroj 21
110	záhlubník $\varnothing 92$	230,0	Zh92	spec.nástroj 22

tabulka 5.2.-2.


s.n. č.1. zahľoubení $\phi 21 \times 1$

index /D-D/

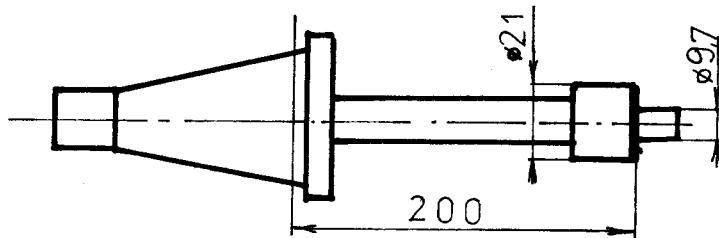


s.n. č.2. zahľoubení $\phi 16,5 \times 6$

index /D-D/

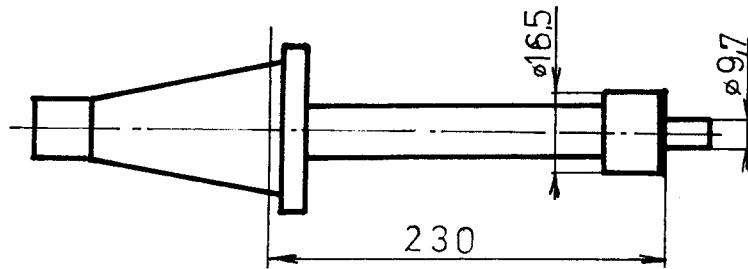


s.n. č.3. zahľoubení $\phi 28 \times 6$

index /D-D/

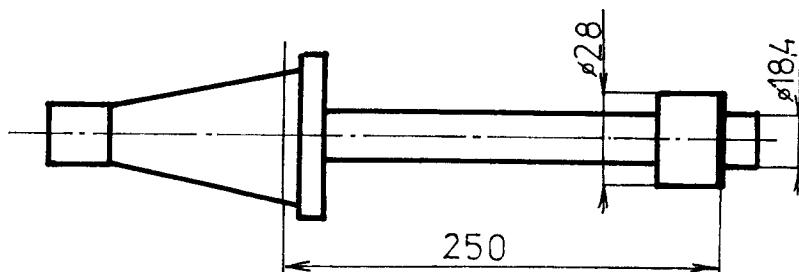

s.n. č.4. vybráni $\phi 62$


OSA XXIV"/A-A/, XXVII /E-E/

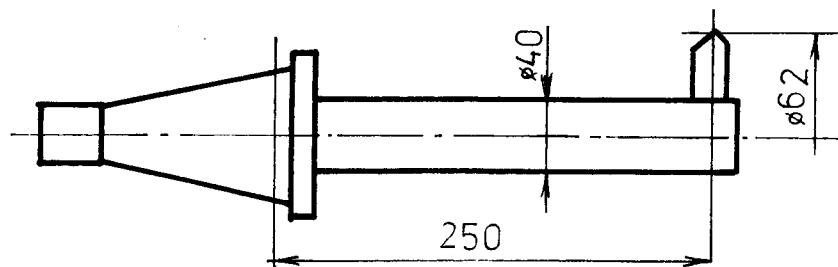

s.n. č.5. zápich š-1,1H13

OSA XLIV"/C-C/, XXII /B-B/, XVII /F-F/, XVI /E-E/, XXVII /E-E/


XXX"/E-E/, XXIX"/E-E/

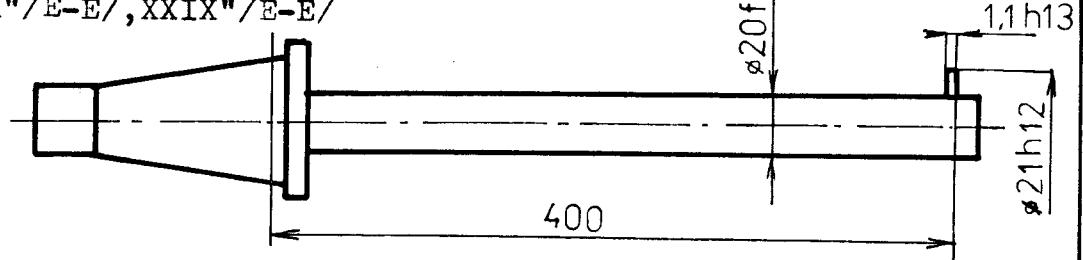

tabulka 5.2.-2.


s.n. č.6. zahľoubení $\phi 46,5 \times 5$

OSA LI"/0-0/, LII"/0-0/

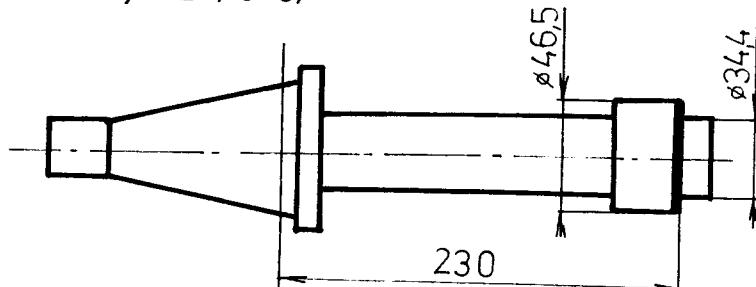


s.n. č.7. vybréní $\phi 131$

OSA XLI"/C-C/

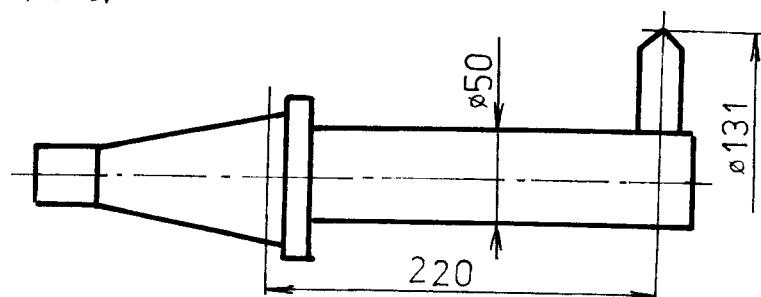


s.n. č.8. nástavec $\phi 80e7$

OSA VIII"/D-D/

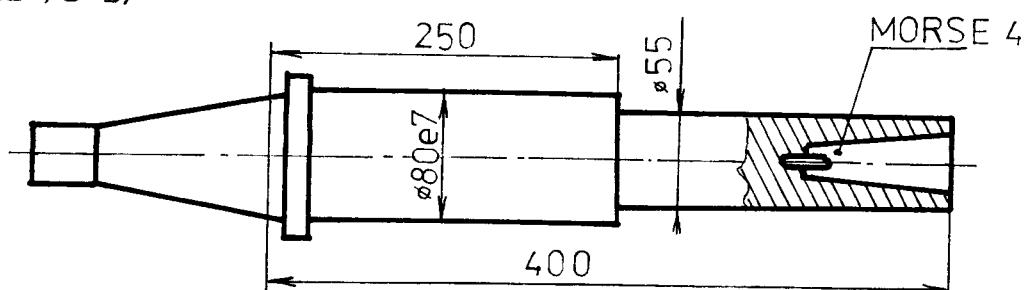


s.n. č.9. orovnání $\phi 55$

OSA XXXI"/D-D/

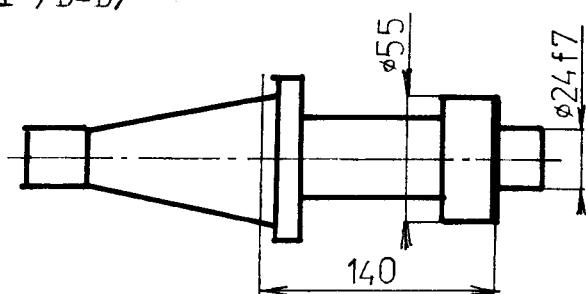

s.n. č.10. zápich š-1, 3H13


OSA XXXI"/D-D/

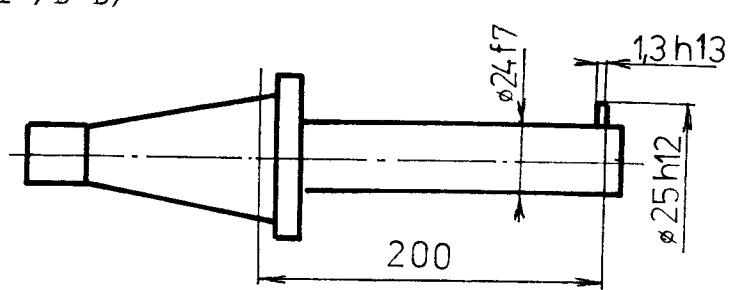

tabulka 5.2.-2.


s.n. č.11. nástavec $\varnothing 24f7$

OSA XXXI"/D-D/

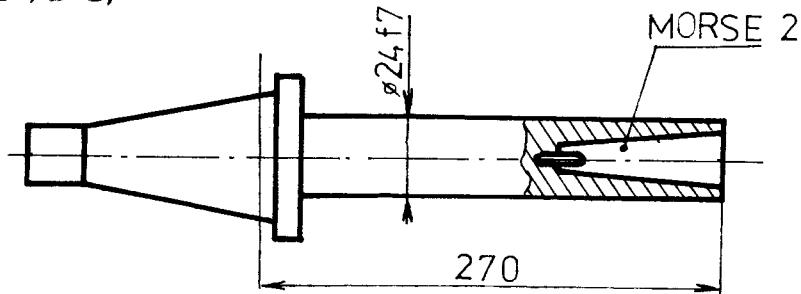


s.n. č.12. orovnání $\varnothing 41$

OSA XXXI"/D-D/

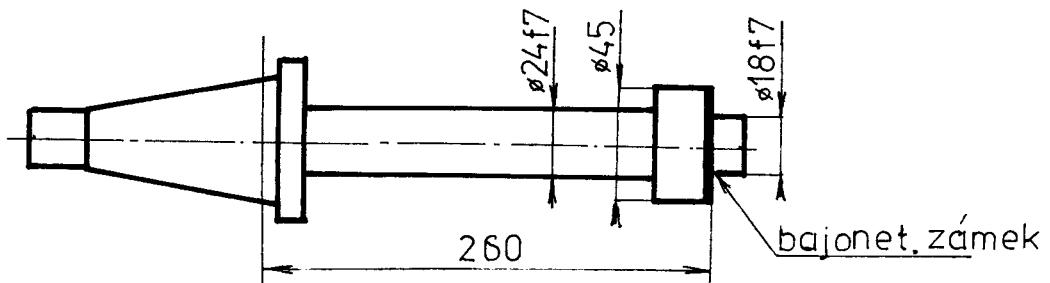


s.n. č.13. nástavec $\varnothing 25f7$

OSA XVII /F-F/, XXVII /E-E/, XIIa /H-H/

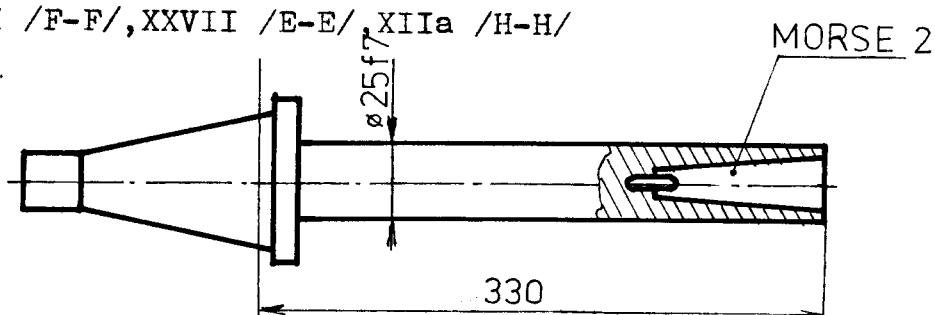


s.n. č.14. zadní orovnání $\varnothing 45$

OSA XVII /F-F/, XVI /E-E/, XV /D-D/

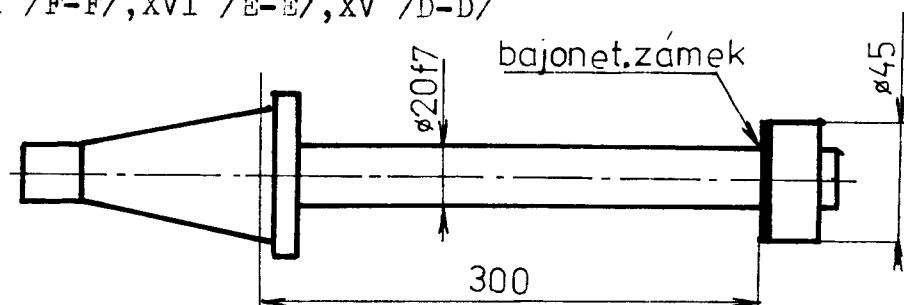

s.n. č.15. nástavec $\varnothing 30f7$


OSA XXVI /E-E/

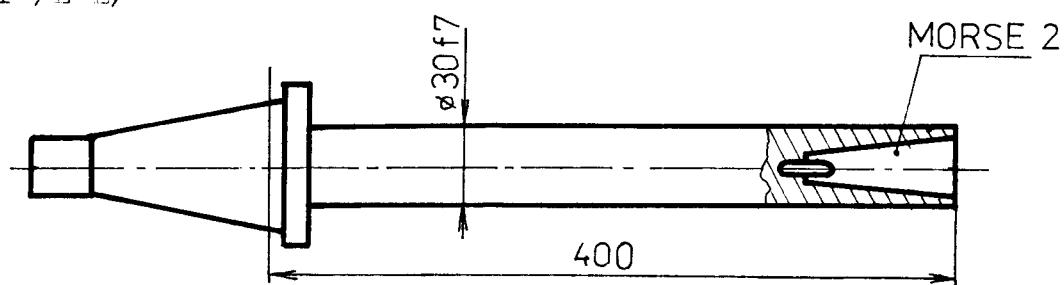

Tabulka 5.2.-2.


s.n. č.16. nástavec Ø20f7

OSA XXXII"/E-E/

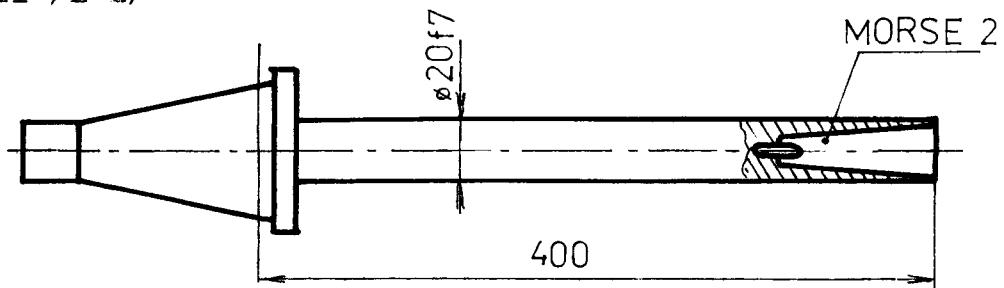


s.n. č.17. orovnání Ø55

OSA XXIX"/E-E/, XXX"/E-E/

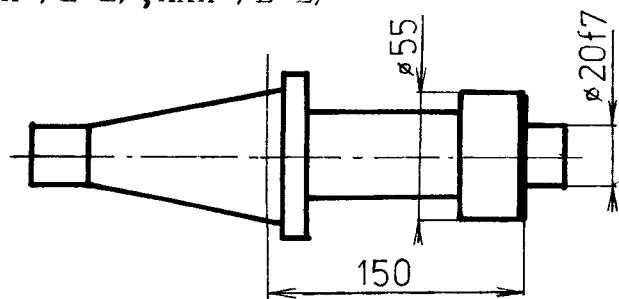


s.n. č.18. zadní orovnání Ø112

OSA XXI/C-C/, XX /B-B/

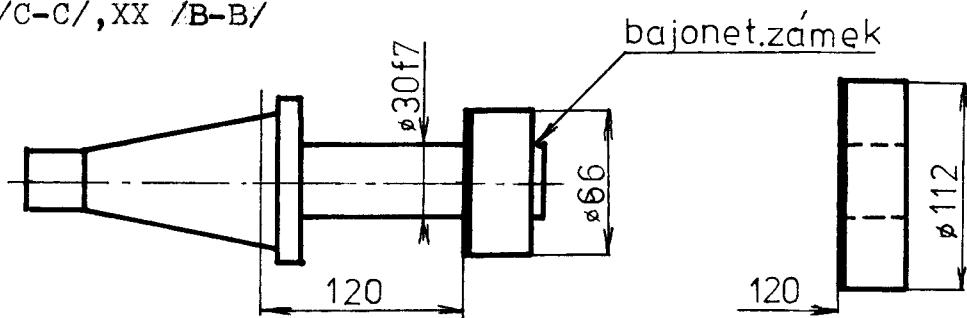


s.n. č.19. zápich š-4

OSA IX"/D-D/, X"/D-D/

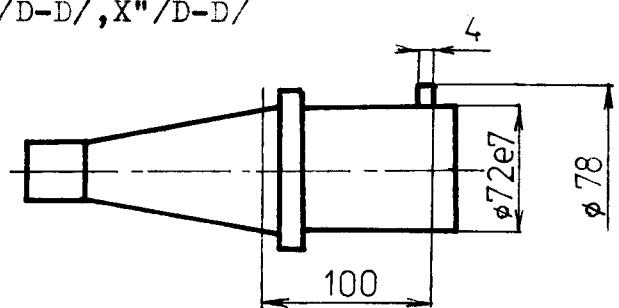


s.n. č.20. zápich š-2,65H13

OSA XX"/K-K/

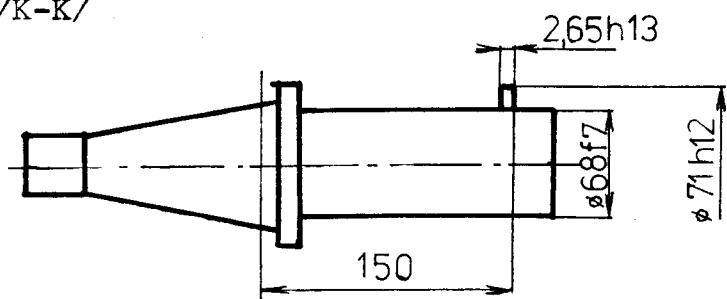


tabulka 5.2.-2.

s.n. č.21 zahľoubení ø92
OSA XXI"/J-J/

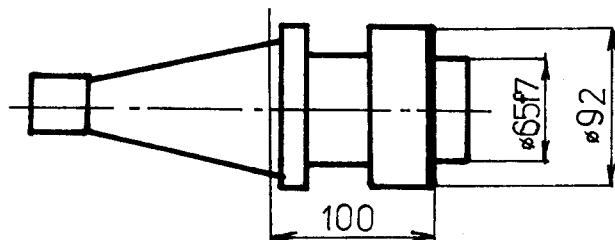

s.n. č.22. zadní zahľoubení ø92
OSA XXI"/J-J/

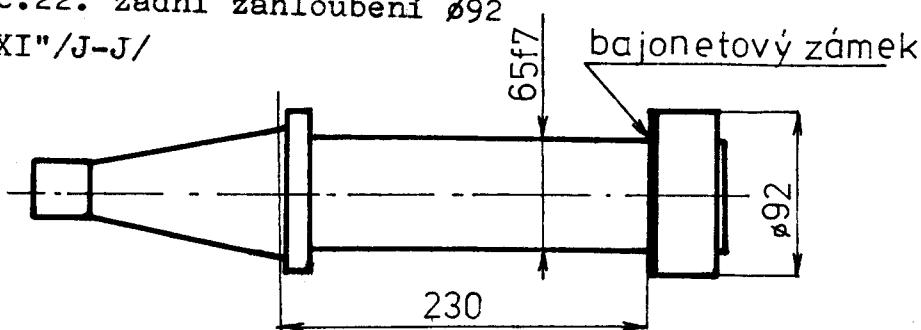

5.3. POSTUP PŘI OBRÁBĚNÍ A VOLBA ŘEZNÝCH PODMÍNEK

Další činností po vyřešení upnutí obrobku a po volbě nástrojů pro obrábění jednotlivých prvků je určení řezných podmínek pro jednotlivé nástroje a postupu při obrábění. Při stanovování řezných podmínek je nutno vycházet z průměrné jakosti a odchylek měr směrem k horšímu, aby nevzniklo nebezpečí poškození nástroje nebo stroje. Při volbě řezných podmínek jsem vycházel z doporučených hodnot výrobce a z hodnot udávaných ve strojnických tabulkách. Tyto hodnoty jsou u jednotlivých druhů nástrojů :

TV : $v = 20 - 35 \text{ m} \cdot \text{min}^{-1}$	$s = 0,23 \text{ mm} \cdot \text{ot}^{-1}$
VTh : $v = 60 - 70 \text{ m} \cdot \text{min}^{-1}$	$s = 0,14 \text{ mm} \cdot \text{ot}^{-1}$
VTv : $v = 70 - 88 \text{ m} \cdot \text{min}^{-1}$	$s = 0,07 \text{ mm} \cdot \text{ot}^{-1}$
Vr : $v = 15 - 20 \text{ m} \cdot \text{min}^{-1}$	$s = 0,1 - 0,4 \text{ mm} \cdot \text{ot}^{-1}$
Vh : $v = 18 \text{ m} \cdot \text{min}^{-1}$	$s = 0,1 - 0,4 \text{ mm} \cdot \text{ot}^{-1}$
Vs : $v = 5 \text{ m} \cdot \text{min}^{-1}$	$s = 0,5 - 3,0 \text{ mm} \cdot \text{ot}^{-1}$

$$Zv : v = 8 - 15 \text{ m} \cdot \text{min}^{-1}$$

$$Fr : v = 18 - 40 \text{ m} \cdot \text{min}^{-1} \quad s = 0,15 - 0,35 \text{ mm} \cdot \text{ot}^{-1}$$

Při sestavování postupového listu je třeba postupovat tak, aby jednotlivé úkony byly řazeny za sebou s minimálními časovými ztrátami. Proto je nutno daným nástrojem obracet všechny prvky dané strany s maximálním využitím automatického cyklu.

Ekonomický dopad neoptimálního rozdělení operace do skupin úkonů a pak na úkony je značný. Proto je nutno tyto úkony optimálně volit a seřadit.

Po konzultaci s pracovníky z oddělení pro programování v k.p. TOS Varnsdorf jsem vybral ze čtyř variant pracovního postupu variantu, která je uvedena v tabulce 5.3.-1., jako nejoptimálnější.

Tyto čtyři varianty jsem porovnával z hlediska počtu výměn nástrojů, z počtu změn směru v osách X, Y, Z, z počtu řazení otáček a posuvů a z délky dráhy, kterou urazí vřeteno s nástrojem během celého pracovního cyklu.

Z důvodu velké rozsáhlosti programu není možné ostatní varianty uvést.

tabulka 5.3.-1.

tabulka 5.3.-1.

Směr	Osa	Popis práce	číslo nástroje	Nástroj	otáčky min ⁻¹	kód otáček	posuv mm.min ⁻¹	kód posuvu
A	XXXV"	vystružit Ø30H7	022	VTV30H7	900	97	64	16
	XXI	VRmat Ø62	023	TV62	160	66	40	14
	XX	vrtat Ø62	023	TV62	160	66	40	14
	XXI	vyhrubovat Ø64,8	024	VTh64,8	315	76	50	15
		vyhrubovat Ø64,8	024	VTh64,8	315	76	50	15
	XX	vystružit Ø65H7	025	VTV65H7	400	78	32	13
	XXI"	vystružit Ø65H7	025	VTV65H7	400	78	32	13
	LII"	vrtat Ø26,5	026	Vr26,5	224	81	50	15
	LII"	vrtat Ø26,5	026	Vr26,5	224	81	50	15
	LII	vyhrubovat Ø29,8	021	VTh29,8	710	95	100	18
	LII	vyhrubovat Ø29,8	021	VTh29,8	710	95	100	18
	LII	vyhrubovat Ø34,5	027	VTh34,5	630	94	100	18
	LII	vyhrubovat Ø34,5	027	VTh34,5	630	94	100	18
	LII	zahloudit Ø46,5	028	Zh46,5	90	61	32	13
	LII	zahloudit Ø46,5	028	Zh46,5	90	61	32	13
	LII	řezat závit M36x1,5	029	M36x1,5	63	44	100	18
	LII	řezat závit M36x1,5	029	M36x1,5	63	44	100	18
	XCVII	vrtat Ø17	030	Vr17	280	75	64	16
	XCVII	vyhrubovat Ø17,8	031	Vh17,8	315	76	64	16
	XCVI	vystružit Ø18H7	032	Vs18H7	90	61	125	19
	XCVI	vrtat Ø56	012	TV56	160	66	40	14
	XCVI	orovnat Ø82	033	ON82	45	29	16	10
	XCVI	vrtat Ø126	034	TV126	71	45	16	10
	XCVI	vyhrubovat Ø130H7	035	Vhr130H7	200	68	25	12,5
	XLVIII	zádni vybrání Ø121	036	Vhs130H7	160	66	25	12
	XCVI	orovnání Ø156	037	VTh131	160	65	32	13
	XCVI	OROVNÁNÍ Ø196	004	Vhub80	140	62	32	13
	XX	orovnání Ø251	004	Vhub80	100	61	32	13
	XX	orovnání Ø140	004	Vhub80	90	66	32	13
	XXI	orovnání Ø140	004	Vhub80	160	66	32	13
		sundat viko						

tabulka 5.3.-1.

Směr	Osa	Pepis práce	číslo nástroje	Nástroj	otáčky min ⁻¹	Kód otáček	posuvy mm. min ⁻¹	kód posuvu
A	index	vrtat ø20	038	Vr20	250	74	54	16
XXVI"	vrtat ø47	039	TV47	200	72	50	15	15
XXVII"	vrtat ø47	039	TV47	200	72	50	15	15
XXVI"	vyhrubovat ø49,8	040	VT49,8	400	78	64	16	16
XXVII"	vystružit ø50H7	041	VTv50H7	500	88	32	13	13
index	vystružit ø50H7	041	VTv50H7	500	88	32	13	13
VIII"	zahloudit ø58	042	VTn58	355	85	50	15	15
drážka š-25	vrtat ø76	043	Fr25	315	55	40	14	14
vrtat ø49	vyhrubovat ø79,8	046	TV76	125	64	25	12	12
orování ø100	vystružit ø80J6	047	VT79,8	280	75	40	14	14
vrtat ø49	vystružit ø51,8	048	VTv80J6	315	76	20	11	11
vrtat ø59	vystružit ø52H7	049	ON100	32	26	40	14	14
vrtat ø24	vyhrubovat ø61,8	050	TV49	180	71	50	15	15
vrtat ø24	vystružit ø62J6	051	VTn51,8	400	78	50	15	15
vrtat ø24	vystružit ø62J6	052	VTv52H7	500	88	32	13	13
vrtat ø24	vyhrubovat ø61,8	053	TV59	140	65	32	13	13
vrtat ø24	vystružit ø62J6	054	VT61,8	315	76	50	15	15
vrtat ø24	vystružit ø62J6	055	VTv62J6	400	78	25	12	12
vrtat ø24	vystružit ø62J6	078	Vr24	180	57	50	15	15
vrtat ø24	vyhrubovat ø24,8	079	Vh24,8	200	58	50	15	15
vrtat ø24,8	vyhrubovat ø24,8	079	Vh24,8	200	58	50	15	15
vrtat ø25H7	vystružit ø25H7	080	Vs25H7	63	44	100	18	18
vrtat ø25H7	vystružit ø25H7	080	Vs25H7	63	44	100	18	18
vrtat ø19	vyhrubovat ø19,8	065	Vr19	250	74	64	16	16
vrtat ø19	vyhrubovat ø19,8	066	Vh19,8	250	74	64	16	16
vrtat ø19	vystružit ø20H7	067	Vs20H7	80	46	100	18	18
vrtat ø20H7	vystružit ø20H7	067	Vs20H7	80	46	100	18	18
zápich š-1,1H13	zápich š-1,1H13	020	ZN1,1	71	37			
XVII	zápich š-1,1H13	020	ZN1,1	71	37			

tabulka 5.3.-1.

Směr	Osa	Popis práce	číslo nástroje	Nástroj	otáčky min ⁻¹	ked otáček	posuv mm.min ⁻¹	kod posuvu
A	XVII	zadní orovnání Ø45	068	OH45	250	74	64	16
	XVI	zadní orovnání Ø45	068	OH45	250	74	125	19
	XXXI"	vrtat Ø22	056	Vr22	224	73	64	16
		vyhrubovat Ø23,8	057	VTh23,8	860	97	125	19
		vystružit Ø24H7	058	VTv24H7	1061	98	64	16
		orovnání Ø55	059	OH55	250	74	64	16
		zápich Š-1, JH13	060	ZN1,3	71	37	125	19
		vrtat Ø17	061	Vr17	280	75	64	16
		vyhrubovat Ø17,8	062	Vh17,8	315	76	64	16
		vystružit Ø18H7	063	Vs18H7	90	61	125	19
		orovnání Ø45	064	OH45	250	74	64	16
		vrtat Ø19	017	Vr19	250	74	64	16
		vrtat Ø19	017	Vr19	250	74	64	16
		vrtat Ø19	017	Vr19	250	74	64	16
		vyhrubovat Ø19,8	018	Vh19,8	250	74	64	16
		vyhrubovat Ø19,8	018	Vh19,8	250	74	64	16
		vyhrubovat Ø19,8	018	Vh19,8	250	74	64	16
		vystružit Ø20H7	019	Vs20H7	80	46	100	18
		vystružit Ø20H7	019	Vs20H7	80	46	100	18
		vystružit Ø20H7	019	Vs20H7	80	46	100	18
		vrtat Ø19	069	Vr19	250	74	64	16
		vyhrubovat Ø19,8	070	Vh19,8	250	74	64	16
		vystružit Ø20H7	071	Vs20H7	80	46	100	18
		vrtat Ø26,5	026	Vr26,5	160	81	50	15
		vyhrubovat Ø29,8	026	Vr26,5	160	81	50	15
		vyhrubovat Ø29,8	021	VTh29,8	710	95	100	18
		vystružit Ø30H7	022	VTv30H7	900	96	100	18
		vystružit Ø30H7	022	VTv30H7	900	96	64	16
		vrtat Ø14	044	Vr14	355	85	64	16
	XXV"	vystružit Ø30H7	044	Vr14	355	85	64	16
	XXVI	vrtat Ø14	044	Vr14	355	85	64	16
	XXVII	vrtat Ø14	044	Vr14	355	85	64	16
	index	vrtat Ø14	044	Vr14	355	85	64	16
	index	vrtat Ø14	044	Vr14	355	85	64	16
	index	vrtat Ø14	044	Vr14	355	85	64	16

tabulkka 5.3.-1.

Směr	Osa	Popis práce	číslo nástroje	Nástroj	otácky min ⁻¹	kód otáček	posuv mm.min ⁻¹	kód posuvu
A	index	řezat závit M16	045	M16	100	62	200	27
	index	řezat závit M16	045	M16	100	62	200	27
	index	řezat závit M16	045	M16	100	62	200	27
	XXVI	vrtat ø28	072	Vr28	160	66	50	15
		vyhrubovat ø29,8	073	Vh29,8	180	67	50	15
		vystružit ø30H7	074	Vs30H7	50	42	100	18
		vrtat ø19	075	Vr19	250	74	64	16
		vyhrubovat ø19,8	076	Vh19,8	250	74	64	16
		vystružit ø20H7	077	Vs20H7	80	46	100	18
		vybrání ø62	015	VTh62	355	77	50	15
XXVII	vrtat ø19	065	Vr19	250	74	64	16	16
		vyhrubovat ø19,8	066	Vh19,8	250	74	64	16
		vystružit ø20H7	067	Vs20H7	80	46	100	18
		zápich š-1,1H13	020	ZN1,1	71	37		
		zápich š-1,1H13	020	ZN1,1	71	37		
		zápich š-1,1H13	020	ZN1,1	71	37		
		orovnání ø55	081	OH55	200	68		
		orovnání ø55	081	OH55	200	68		
		frézovat rámeček š-40	082	Fr20	450	91	80	17
		a stěnu u osy XVII						
B	vrtat ø10	083	Vr10	560	93	80	17	17
	vrtat ø3	084	Vr5	900	97	80	17	17
	vrtat ø26,5	026	Vr26,5	224	81	50	17	17
	vrtat ø26,5	026	Vr26,5	224	81	50	15	15
	vrtat ø24	085	Vr24	224	81	50	15	15
	vrtat ø24	085	Vr24	224	81	50	15	15
	vyhrubovat ø24,8	086	Vh24,8	250	82	50	15	15
	vyhrubovat ø24,8	086	Vh24,8	250	82	50	15	15
	vystružit ø25H7	087	Vs25H7	80	46	80	17	17
	vystružit ø25H7	087	Vs25H7	80	46	80	17	17
index	vyhrubovat ø27,8	088	VTh27,8	710	95	100	18	18
	vyhrubovat ø27,8	088	VTh27,8	710	95	100	18	18

tabulka 5.3.-1.

Směr	OSA	Popis práce	číslo nástroje	Nástroj	čtačky min ⁻¹	kod otáček mm/min	posuvy	kod posuvu
B	index	vystružit ø28H7	089	VTV28H7	900	97	54	16
C	index	vystružit ø28H7	089	VTV28H7	900	97	54	16
	index	drážka š-18	090	Fri8	500	92	40	14
	index	drážka š-18	090	Fri8	500	92	40	14
	XX	vrtat ø26,5	026	Vr26,5	160	81	50	15
	XXI	vrtat ø26,5	026	Vr26,5	160	81	50	15
	XX	vyhrubovat ø29,8	021	VTh29,8	710	95	100	18
	XX	vyhrubovat ø29,8	021	VTh29,8	710	95	100	18
	XXI	vystružit ø30H7	022	VTV30H7	900	97	64	16
	XXI	vystružit ø30H7	022	VTV30H7	900	97	64	16
	XX	vnitřní orovnání ø112	091	OH 112/66/	100	62		
	INDEX	vnitřní orovnání ø112	091	OH 112/66/	100	62		
	index	zahlooubení ø45	092	Zh45	100	62		
	XV	mazací kapsy	093	Fr5	560	93	64	16
	INDEX	mazací kapsy	094	Vr25	280	75	32	13
	index	mazací kapsy boční	095	Fr80	140	55	80	17
	XV	vrtat ø19	017	Vrl9	250	74	64	16
		vyhrubovat ø19,8	018	Vhl9,8	250	74	64	16
		vystružit ø20H7	019	Vs20H7	80	46	100	18
		zadní orovnání ø45	068	OH45	250	74	64	16
		vyhrubovat ø23,8	057	VTh23,8	900	97	125	19
		vystružit ø25	096	VTh25	900	97	125	19
		vrtat ø24	078	Vr24	180	71	50	15
		vyhrubovat ø24,8	079	Vh24,8	200	72	50	15
		vystružit ø25H7	080	Vs25H7	63	•44	100	18
		vrtat ø22	056	Vr22	224	73	64	16
		vrtat ø14	097	Vrl4	355	77	64	16
		řezat závit M16	098	M16	100	62	200	27
		vrtat ø56	012	TV56	140	65	32	13
	X"	vrtat ø56	012	TV56	140	65	32	13
	IX"	vyhrubovat ø60	013	VTh60	355	77	50	15
	IX"	vyhrubovat ø60	013	VTh60	355	77	50	15

tabulka 5.3.-1.

Směr	Osa	Popis práce	číslo nástroje	Nástroj	otáčky min	kód otáček	posuv mm.min ⁻¹	kód posuvu
C	IX"	vrtat $\phi 49$	099	TV49	180	67	40	14
	X"	vrtat $\phi 49$	099	TV49	180	67	40	14
	IX"	vyhrubovat $\phi 51,8$	100	VTh51,8	400	78	50	15
	X"	vyhrubovat $\phi 51,8$	100	VTh51,8	400	78	50	15
	IX"	vystružit $\phi 52J6$	101	VTv52J6	500	88	32	13
	X"	vystružit $\phi 52J6$	101	VTv52J6	500	88	32	13
	IX"	vrtat $\phi 68$	102	TV68	140	65	32	13
	X"	vrtat $\phi 68$	102	TV68	140	65	32	13
	IX"	vyhrubovat $\phi 71,8$	103	VTh71,8	280	75	40	14
	X"	vyhrubovat $\phi 71,8$	103	VTh71,8	280	75	40	14
D	IX"	vystružit $\phi 72J6$	104	VTv72J6	355	77	25	12
	X"	vystružit $\phi 72J6$	104	VTv72J6	355	77	25	12
	IX"	zápich Š-4	105	ZN Š-4	100	53		
	X"	zápich Š-4	105	ZN Š-4	100	53		
	XX"	vyhrubovat $\phi 67,8$	106	VTh67,8	315	76	50	15
	XXI"	vystružit $\phi 68H7$	106	VTv68H7	355	77	25	15
	XXI"	zápich Š-2, 65H13	107	ZN Š-2, 65	112	53		
	XXI"	vyhrubovat $\phi 64,8$	024	VTh64,8	315	76	50	15
	XXI"	vystružit $\phi 65H7$	025	VTv65H7	400	78	25	12
	XXI"	zahlobit $\phi 92$	109	Zh92	50	34	20	11
	XXI"	zadní zahlobení $\phi 92$	110	Zh92	50	34		

5.4. VÝPOČET SOUŘADNICOVÝCH BODŮ

Před vlastním výpočtem souřadnicových bodů je nutno si ujasnit polohu ploch, na které se bude vřeteník dorážet vzhledem k osám stolu. Teprve potom je možno vypracovat podklady pro seřízení jednotlivých souřadnic. Tomuto seřízení souřadnic před vlastním obráběním odpovídá souřadnicová soustava stroje, která je určena pevným vstažným bodem na stroji.

Seřízení souřadnic je na obr. č. 5.4.-1., 5.4.-2., 5.4.-3.

Pro souřadnicovou soustavu stroje platí :

X=0, když osa stolu je 385mm vlevo od osy vřetena


Y=0, když je střed vřetena 75mm nad lištou č.v.4 KOM OM 315 04

Z=0, když je čelo vřetena 865mm od osy stolu

Seřízení souřadnice X :

Pomocí kontrolního trnu Ø50/l=250 a pomocí indikátorových hodinek se najede střed otáčení stolu a na anulačním přepínači se nastaví souřadnice X=038500.


obr. 5.4.-1.

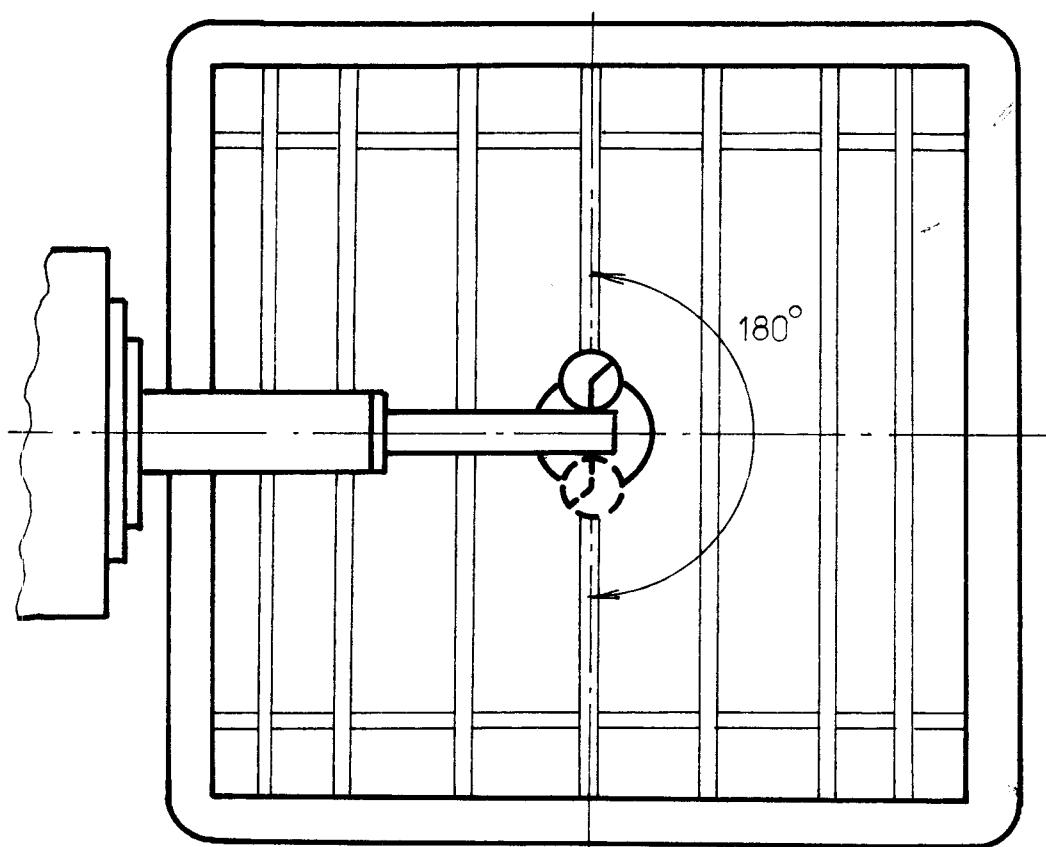

Seřízení souřadnice Y :

Pomocí kontrolního trnu $\phi 50/l=250$ a kocové měrky $l=50$ najet na lištu č.v. 4 KOM OM 315 04 a na anulačním přepínači nastavit souřadnici $Y=007500$.


obr.5.4.-2.

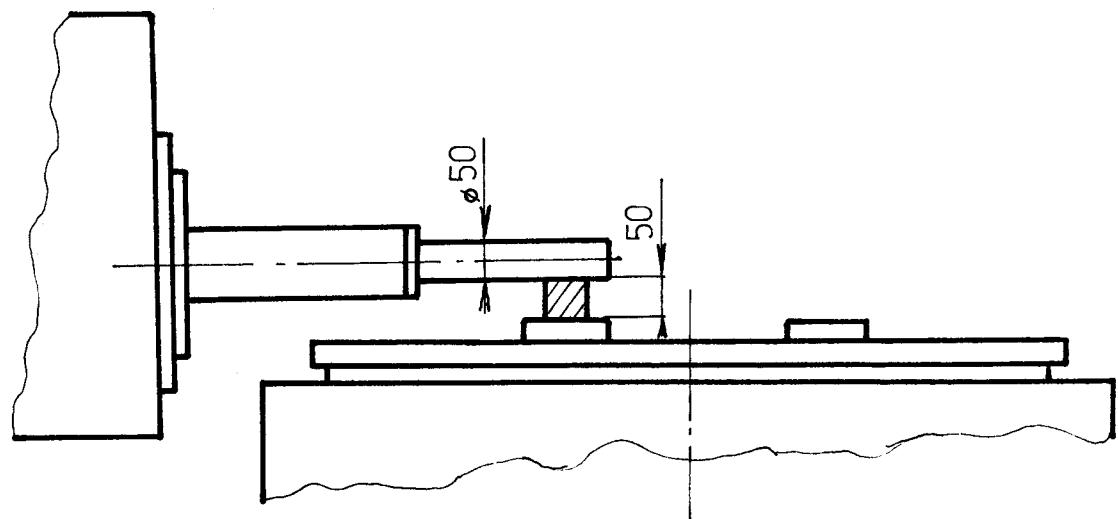

Seřízení souřadnice Z :

Pomocí kontrolního trnu $\phi 50/l=250$ a koncové měrky $l=400$ najet k dorazu na stole a na anulačním přepínači nastavit souřadnici $Z=095000$


obr.5.4.-3.

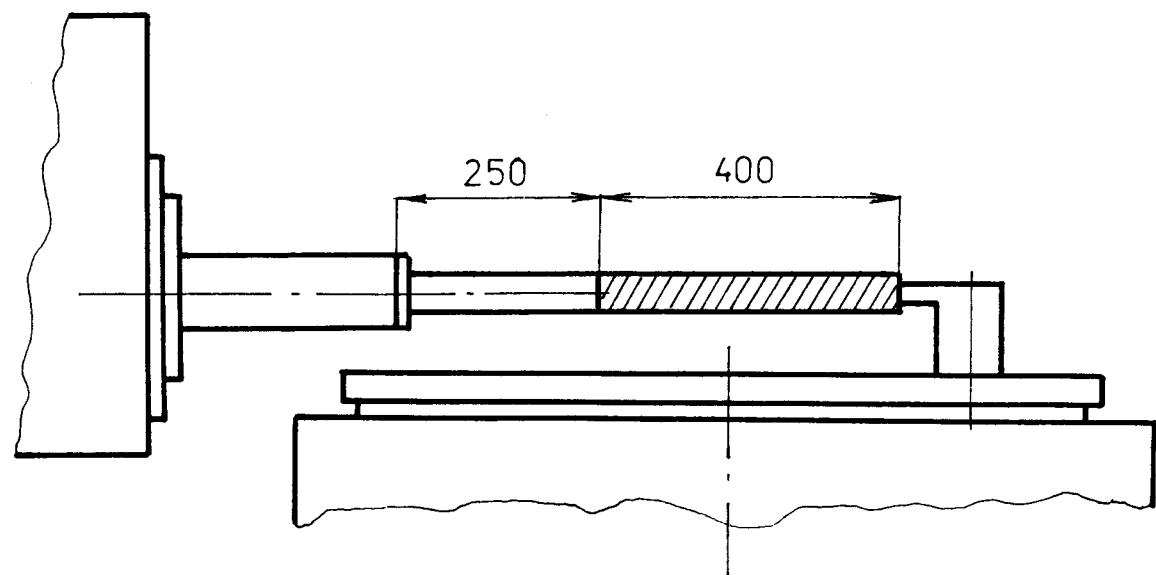

Při výpočtu souřadnicových bodů je výhodné, bez ohledu na skutečný pohyb souřadnic, si představit vřeteno jako jediný pohybující se element stroje.

Souřadnice jednotlivých bodů je třeba vypočítat předem a zaznamenat do souřadnicových listů. Programátor pak nemusí sledovat dráhu nástroje. Zvláštní pozornost je třeba věnovat určení souřadnice Z, protože při obrábění prvního kusu znamenají nepřesnosti v této souřadnici nepředvídané kolize. Hodnotu souřadnice Z je třeba při najízdění rychloposuvem zvětšit o 3-5mm podle kvality polotovaru nebo předchozího obrobení. Určení souřadnice Z vyplývá z obr. 5.4.-4.. Je zřejmé, že hodnota S může nabývat jak kladných tak záporných hodnot, které závisí na poloze obráběného prvku vzhledem k ose stolu.

obr. 5.4.-4.

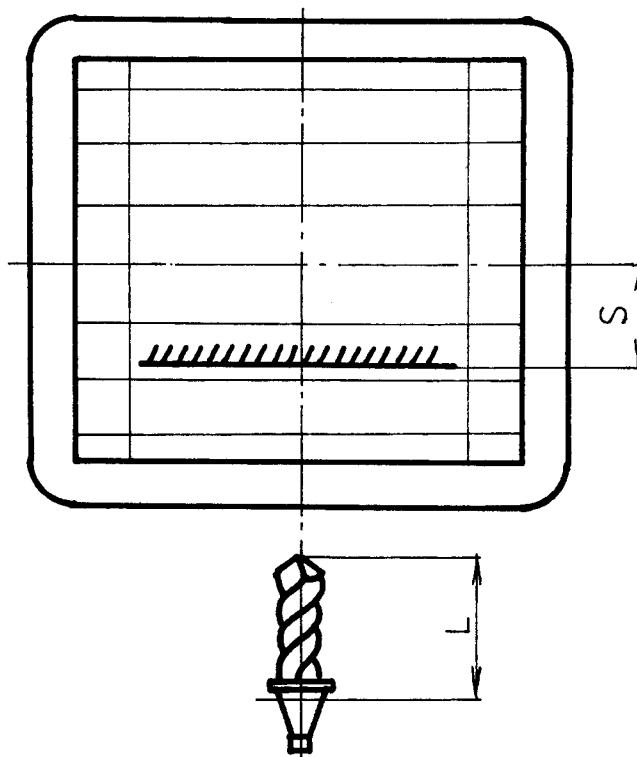

$$\begin{aligned}S_V &= \text{vzdálenost stěny od osy stolu} \\L_V &= \text{délka nástroje} \\X_V &= \text{vzdálenost čela vřetena od osy stolu při postavení} \\Z = 000000 &/ 1365 \text{ mm} / \\Z_V &= X_V - L_V \pm S_V\end{aligned}$$

Konečná souřadnice u nástrojů s osovým pohybem se vypočítá z hodnoty Z_V a hloubky obrábění H_V : $ZH_V = Z_V + H_V$. Tyto hodnoty jsem zaznamenal spolu se vzdáleností stěn od osy, délkami nástrojů a souřadnicemi jednotlivých prvků do tab. 5.4.-1.

tabulka 5.4.-1.

Prvek	Nástroj	L _V	X _V	Y _V	S _V	Z _V ¹³⁶⁵ - L _V + S _V	H _V	ZH _V ¹ = Z _V ¹ + H _V
ø88H7	TV85	024000	017067	041200	-026800	085700	001800	087500
	VTh87,8	016000				093700	001800	095500
	VTv88H7	016000				093700	001800	095500
ø9,8	Vr9,8	022000	006467			087700	001600	089300
ø9,8	Vr9,8	022000	039650			087700	001100	088800
ø21	Zh21	020000				089700	000100	089800
ø16,5	Zh16,5	023000	006467			086700	000600	087300
ø10H7	Vs10H7	020000				089700	001600	091300
ø10H7	Vs10H7	020000	039650			089700	001100	090800
ø18,5	Vr18,5	020000	032000			089700	001400	091100
ø28	Zh28	025000				084700	000600	085300
M20x1,5	M20x1,5	030000				079700	001400	081100
ø60H7	TV56	025000	053000			084700	002000	086700
	VTh59,8	016000				093700	002000	095700
	VTv60H7	016000				093700	002000	095700
ø62	VTh62	025000				084700	005000	089700
ø32	Fr32	022000			-018500	096000	000300	096300
ø19	Vr19	029000	048000		-026800	080700	002800	083500
ø19	Vr19	029000	060537	042779		080700	003800	084700
ø19	Vr19	029000	051300	012500		080700	004800	085500
ø19	Vr19	029000	020500	022400		080700	007500	088200
ø19,8	Vh19,8	028000				081700	007500	089200
ø19,8	Vh19,8	028000	051300	012500		081700	004800	086500
ø19,8	Vh19,8	028000	060537	042779		081700	003800	085500
ø19,8	Vh19,8	028000	048000	041200		081700	002800	084500
ø20H7	Vs20H7	028000				081700	002800	084500
ø20H7	Vs20H7	028000	060537	042779		081700	003800	085500
ø20H7	Vs20H7	028000	051300	012500		081700	004800	086500
ø20H7	Vs20H7	028000	020500	022400		081700	007500	089200
z 1,1	ZN ¹ ,1	040000				068700	005020	074720
z 1,1	ZN1,1	040000	051300	012500		068700	002420	072120
ø30H7	VTh29,8	009000	060537	042779		100700	001100	101800
	VTv30H7	009000				100700	001100	101800
ø62	TV62	022000	061200	022500		087700	001100	088800
ø62	TV62	022000		012500		087700	001100	088800
ø64,8	VTh64,8	020000				089700	001100	090800
ø64,8	VTh64,8	020000		022500		089700	001100	090800
ø65H7	VTv65H7	020000				089700	001100	090800
ø65H7	VTv65H7	020000		012500		089700	001100	090800
ø26,5	VR26,5	035000	066900	034000		074700	002200	076900
ø26,5	Vr26,5	035000	012500	022400		074700	002200	074900
ø29,8	VTh29,8	009000				00700	002200	102900
ø29,8	VTh29,8	009000	066900	034000		00700	002200	102900
ø34,5	VTh34,5	012500				097200	002200	099400
ø34,5	VTh34,5	012500	012500	022400		097200	002200	099400
ø46,5	Zh46,5	023000				086700	000500	087200
ø46,5	Zh46,5	023000	066900	034000		086700	000500	087200
M36x1,5	M36x1,5	030000				079700	002200	081900
M36x1,5	M36x1,5	030000	012500	022400		079700	002200	081900
ø18H7	Vr17	018000				091700	002000	093700
	Vh17,8	018000				091700	002000	093700
	Vs18H7	018000				091700	002000	093700
ø56	TV56	025000	007015	031300		084700	001100	085800
ø82	ON82	030000				079700	000300	080000
ø130H7	TV126	014000	027500	026500		085700	001100	086700
	Vhr129,8	010000				099700	001100	00800
	Vhs130H7	015000				094700	001100	095800
ø156	VhU80	020000				089700	000300	090000

tabulka 5.4.-1.

Prvek	Nástroj	L _V	X _V	Y _V	S _V	Z _V = 1365 - - L _V + S _V	H _V	ZH _V = z _V + H _V
ø131	VTh131	022000				087700	007500	095200
ø196	VhU80	020000	017067	041200		089700	000300	090000
ø251	VhU80	020000	053000			089700	000300	090000
ø140	VhU80	020000	061200	012500		089700	000300	090000
ø140	VhU80	020000		022500		089700	000300	090000
ø20	Vr20	023000	069280	030000	-018500	095000	002000	097000
ø47	TV47	025000	066000	048205		093000	003500	096500
ø47	TV47	025000	048000	041200		093000	004500	097500
ø49,8	VTh49,8	012500				105500	004500	110000
ø49,8	VTh49,8	012500	066000	048205		105500	003500	109000
ø50H7	VTv50H7	012500				105500	003500	109000
ø50H7	VTv50H7	012500	048000	041200		105500	004500	110000
ø58	VTh58	016000				102000	000300	102300
š25	Fr25	018000	040000			100000	000300	100300
ø80J6	TV76	024000	021500		-005000	107500	002500	110000
	VTh79,8	020000				111500	002500	114000
	VTv80J6	020000				111500	002500	114000
ø100	ON100	025000				107500	000000	107500
ø52H7	TV49	050000			+019500	106000	005000	111000
	VTh51,8	050000				106000	005500	111000
	VTv52H7	050000				106000	005500	111000
ø62J6	TV59	050000				106000	002400	108400
	VTh61,8	050000				106000	002400	108400
	VTv62J6	050000				106000	002400	108400
ø24	Vr24	026000	012500	038135	-005100	105400	002500	107900
ø24	Vr24	026000	003800	043400	-018500	092000	001800	093800
ø24,8	Vh24,8	026000				092000	001800	093800
ø24,8	Vh24,8	026000	012500	038135	-005100	105400	002500	107900
ø25H7	Vs25H7	026000				105400	002500	107900
ø25H7	Vs25H7	026000	003800	043400	-018500	092000	001800	093800
ø19	Vr19	043000			-002300	091200	004000	095200
ø19	Vr19	043000	011850	052800		091200	004000	095200
ø19,8	Vh19,8	043000				091200	004000	095200
ø19,8	Vh19,8	043000	003800	043400		091200	004000	095200
ø20H7	Vs20H7	043000				091200	004000	095200
ø20H7	Vs20H7	043000	011850	052800		091200	004000	095200
z š1,1	ZN1,1	040000			-018500	078000	017110	095110
z š1,1	ZN1,1	040000	003800	043400		078000	017110	095110
ø45	OH45	030000				088000	020200	108200
ø45	OH45	030000	011850	052800		088000	020200	108200
ø24H7	Vr22	032000	022600		-014800	089700	002900	092600
	VTh23,8	009000				112700	002900	115600
	VTv24H7	009000				112700	002900	115600
ø55	OH55	014000			-018500	104000	003700	107700
z š1,3	ZN1,3	020000				098000	004595	102595
ø18H7	Vr17	035000			-002500	099000	003000	102000
	Vh17,8	035000				099000	003000	102000
	Vs18H7	035000				099000	003000	102000
ø45	OH45	026000			-018500	092000	016000	108000
ø19	Vr19	029000	018800	0	-014900	092600	004000	096600
ø19	Vr19	029000	014700	043400		092600	004000	096600
ø19	Vr19	029000	008000	026500	-018500	089000	003000	092000
ø19,8	Vh19,8	028000				090000	003000	093000
ø19,8	Vh19,8	028000	014700	043400	-014900	093600	004000	097600
ø19,8	Vh19,8	028000	018800	052800		093600	004000	097600
ø20H7	Vs20H7	028000				093600	004000	097600
ø20H7	Vs20H7	028000	014700	043400		093600	004000	097600
ø29H7	Vs20H7	028000	008000	026500	-018500	090000	003000	093000

tabulka 5.4.-1.

Prvek	Nástroj	L _V	X _V	Y _V	S _V	Z _V =1365- -L _V +S _V	H _V	ZH _V =Z _V +H _V
ø20H7	Vr19	050000			+021300	107800	002800	110600
	Vh19,8	050000				107800	002800	110600
	Vs20H7	050000				107800	002800	110600
ø26,5	Vr26,5	035000	007015	031300	-018500	083000	001800	084800
ø26,5	Vr26,5	035000	060537	042779		083000	001800	084800
ø29,8	VTh29,8	009000				109000	001800	110800
ø29,8	VTh29,8	009000	007015	031300		109000	001800	110800
ø30H7	VTv30H7	009000				109000	001800	110800
ø30H7	VTv30H7	009000	060537	042779		109000	001800	110800
ø14	Vr14	019000	044400	036300		099000	003500	112500
ø14	Vr14	019000	038200			099000	003500	112500
ø14	Vr14	019000	032000			099000	003500	112500
M16	M16	030000				088000	002200	090200
M16	M16	030000	038200			088000	002200	090200
M16	M16	030000	044400			088000	002200	090200
ø30H7	Vr28	050000	007015	031300	-001000	085500	002500	088000
	Vh29,8	050000				085500	002500	088000
	Vs30H7	050000				085500	002500	088000
ø20H7	Vr19	050000			+021300	107800	002800	110600
	Vh19,8	050000				107800	002800	110600
	Vs20H7	050000				107800	002800	110600
ø62	VTh62	025000	012500	038135	-018500	093000	004500	097500
z Š1,1	ZN1,1	040000				078000	032010	110010
z Š1,1	ZN1,1	040000	014700	043400		078000	006800	084800
z Š1,1	ZN1,1	040000	018800	052800		078000	006800	084800
ø55	OH55	015000				103000	003700	106700
ø55	OH55	015000	014700	043400		103000	003700	106700
ø20	Fr20	018000				100000	000200	100200
ø10	Vr10	021000	043455	034500	-035000	080500	004800	084800
ø5	Vr5	023000			-030700	082800	001700	084500
ø26,5	Vr26,5	035000	064500	058000	-038500	063000	020000	083000
ø26,5	Vr26,5	035000	062200	004500		063000	020000	083000
ø24	Vr24	043000			-018500	075000	028000	103000
ø24	Vr24	043000	064500	058000		075000	028000	103000
ø24,8	Vh24,8	043000				075000	028000	103000
ø24,8	Vh24,8	043000	062200	004500		075000	028000	103000
ø25H7	Vs25H7	043000				075000	028000	103000
ø25H7	Vs25H7	043000	064500	058000		075000	028000	103000
ø27,8	VTh27,8	009000			-038500	089000	003000	092000
ø27,8	VTh27,8	009000	062200	004500		089000	003000	092000
ø28H7	VTv28H7	009000				089000	003000	092000
ø28H7	VTv28H7	009000	064500	058000		089000	003000	092000
š18	Fr18	020000	024000		-029800	086700	004200	090900
ø26,5	Vr26,5	035000	015800	012500	-023500	078000	002000	080000
ø26,5	Vr26,5	035000		022500	-024000	077500	002500	080000
ø29,8	VTh29,8	009000				103500	002500	106000
ø29,8	VTh29,8	009000		012500	-023500	104000	002000	106000
ø30H7	VTv30H7	009000				104000	002000	106000
ø30H7	VTv30H7	009000		022500	-024000	103500	002500	106000
ø112	OH112	012000				100500	001500	102000
ø112	OH112	012000		012500	-023500	101000	001000	102000
ø45	Zh45	010000				103000	000600	103600
ø20H7	Vr19	029000	063000	052800		084000	005000	089000
	Vh19,8	028000				085000	005000	090000
	Vs20H7	028000				085000	005000	090000
ø45	OH45	030000				083000	005000	088000
ø25	VTh23,8	009000				104000	000500	104500
	VTh25	009000				104000	009500	104500

tabulka 5.4.-1.

Prvek	Nástroj	L _V	X _V	Y _V	S _V	Z _V 1365- -L _V +S _V	H _V	ZH _V =Z+H _V
ø25H7	Vr24	026000	051600	037700	-024000	086500	004000	090500
	Vh24,8	026000				086500	004000	090500
	Vs25H7	026000				086500	004000	090500
ø22	Vr22	032000			-012000	092500	002800	095300
ø14	Vr14	035000			-009200	092300	002600	094900
M16	M16	035000				092300	002600	094900
ø56	TV56	025000	055500	033100	-024000	087500	004700	092200
ø56	TV56	025000		025000		087500	004700	092200
ø60	VTh60	016000				096500	004700	101200
ø60	VTh60	016000		033100		096500	004700	101200
ø49	TV49	025000			-014300	097200	003000	100200
ø49	TV49	025000		025000		097200	003000	100200
ø51,8	VTh51,8	016000				106200	003000	109200
ø51,8	VTh51,8	016000		033100		106200	003000	109200
ø52J6	VTv52J6	016000				106200	003000	109200
ø52J6	VTv52J6	016000		025000		106200	003000	106200
ø68	TV68	024000			-024000	088500	003510	092010
ø68	TV68	024000		033100		088500	003510	092010
ø71,8	VTh71,8	016000				096500	003510	100010
ø71,8	VTh71,8	016000		025000		096500	003510	100010
ø72J6	VTv72J6	016000				096500	003510	100010
ø72J6	VTv72J6	016000		033100		096500	003510	100010
z š4	ZN4	010000				102500	000810	103310
z š4	ZN4	010000		025000		102500	000810	103310
ø68H7	VTh67,8	020000	067004		-038500	078000	015500	093500
o	VTv68H7	020000				078000	015500	093500
z š2,65	ZN2,65	015000				083000	005130	088130
ø65H7	VTh64,8	020000				078000	015500	093500
	VTv65H7	020000		033100		078000	015500	093500
ø92	Zh92	010000				088000	001600	089600
ø92	OH92	023000				075000	014800	089800

5.5. VYPRACOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH LISTŮ

V další části jsem zabýval vypracováním programového listu, který je přiložen jako příloha č.6. Vlastní program pro řídící systém je sestaven z jednotlivých bloků, což jsou souhrny informací, potřebných pro vykonání dané operace. Informace jsou v bloku složeny ze slov a ta z adresy a předepsaného počtu číslic a u rozměrových údajů/souřadnic/ ještě ze znaménka.

Pro rychlejší orientaci v programovém listu je třeba se seznamit se zakódovanými znaky používanými v programu a s jejich funkcí. I když na pořadí informací v bloku nezáleží/s výjimkou adresy čísla bloku/ doporučuje se psát informace v následujícím sledu :

n000.g00.h00.x+000000.y+000000.z+000000.f00.s00.t000.m00.

Adresy používané v programu :

n - adresa čísla bloku

g - adresa přípravné funkce

h - adresa korekčního přepínače

x - adresa souřadnice X

y - adresa souřadnice Y

z - adresa souřadnice Z

f - adresa stupně pracovního posuvu

s - adresa stupně otáček vřetena

t - adresa čísla nástroje

m - adresa pomocné funkce

Slova používaná v programu :

g61 - přesné najízdění rychloposuvem

g62 - nepřesné najízdění rychloposuvem, signál koincidence
vydán v místě 3. zpomalovacího bodu

g63 - nepřesné najízdění rychloposuvem, signál koincidence

vydán v místě 2.zpomalovacího bodu

g65 - pracovní posuv s přesným najetím

g66 - pracovní posuv bez uplatnění zpomalovacích bodů

g80 - rušení pevných cyklů

g81 - vrtací cyklus

g84 - cyklus na řezání závitů

g40 - rušení korekcií

g41 - korekce nástroje

m00 - nepodmíněný stop programu

m30 - konec programu,vymazání pamětí a převinutí děrné pásky na začátek programu

m03 - otáčení vřetena vpravo

m06 - výměna nástroje

m71 - otočení stolu

m94 - současný pohyb souřadnic X a Y

Po zhotovení tohoto programu pro NC stroj WHN 9B s řídícím systémem NS 361 bylo možno zhotovit děrnou pásku jako nositele informací jak geometrických, tak technologických.

Po odladění děrné pásky v k.p. TOS Varnsdorf bylo možno změřit čas automatického chodu stroje.Tento čas je potřeba pro určení jednotkového času a také pro celkové ekonomické zhodnocení.

5.6. URČENÍ JEDNOTKOVÉHO A DÁVKOVÉHO ČASU

K porovnání ekonomického zhodnocení je nutné vycházet mimo jiné z porovnání jednotkového a dávkového času stávající a nově navrhované technologie.

K určení jednotkového času musíme znát čas cyklový t_{ck} ,t.j. čas,který potřebuje NC stroj na jeden výrobní cyklus.

Určení jednotkového času se potom provede z času cyklového t_{ck} a z času t_{A111} , tj. času upnutí a odepnutí obrobku, zpuštění a zastavení stroje.:

$$t_{AC} = t_A \cdot k_C = / t_{ck} + t_{A111} / \cdot k_C$$

5.6.1. Určení cyklového času

Čas cyklový se stanoví změřením při ověřování programu. Jelikož výměna nástrojů, otáčení stolu, sundání víka a řada prvků, které nejdou obrobit v automatickém cyklu, se musí provést ručně, je třeba k času automatického chodu stroje přičíst i časy na tyto ruční zásahy.

Při výpočtu cyklového času jsem vycházel z následujících předpokladů:

vrtat ø 52H7	1 x 5,7	=	5,7
vrtat ø 62J6	1 x 4,62	=	4,62
vrtat ø 20H7/ø 18H7/	5 x 3,16	=	15,8
vrtat ø 30H7	1 x 3,25	=	3,25
vrtat ø 25H7	2 x 5,96	=	11,92
vrtat ø 22	1 x 1,07	=	1,07
vrtat ø 26,5	2 x 4,6	=	9,2
vrtat ø 14	1 x 0,97	=	0,97
řezat závit M20x1,5	1 x 0,4	=	0,4
řezat závit M36x1,5	2 x 0,79	=	1,58
řezat závit M16	4 x 0,3	=	1,2
orovnání ø 140	2 x 2,1	=	4,2
orovnání ø 156	1 x 1,4	=	1,4
orovnání ø 196	1 x 3,3	=	3,3
orovnání ø 251	1 x 5,2	=	5,2
orovnání ø 100	1 x 0,4	=	0,4
zadní orovnání ø 45/ø 55/	7 x 0,5	=	3,5

zadní orovnání ø 112	2 x 2,2	=	4,4
zadní orovnání ø 92	1 x 0,9	=	0,9
zápich š-4/š-2,62/	3 x 1,6	=	4,8
zápich š-1,1H13/š-1,3H13/	8 x 1,4	=	9,6
sundat víko	1 x 10	=	10
nůž do horní polohy	4 x 0,3	=	1,2
vymout výpich	4 x 0,25	=	1
otočení stolu o 90°	4 x 1,2	=	5
výměna nástroje	139 x 0,3	=	<u>41,7</u>
celkový čas ručních zásahů		=	152 min

Čas automatického chodu stroje je 765 min, potom :

$$t_{ck} = 765 + 152 = 917 \text{ min}$$

5.6.2. Určení času t_{A111}

Čas t_{A111} je čas, který potřebuje obsluha stroje k upnutí a odepnutí obrobku, ke spuštění stroje a jeho zastavení. K určení času je nutno znát času jednotlivých úseků :

očištění dílce	2,0
úprava ploch, očištění stroje od třísek	5,0
vkládání dílce na stůl	5,0
ustavení dílce na stole	10,0
kontrola ustavení	<u>2,0</u>
t_{A111}	= 24,0 min

Potom čas jednotkový s přirážkou času směnového :

$$t_{AC} = t_A \cdot k_C = 941 \cdot 1,16 = 1091,6 \text{ min}$$

Potřebné časové údaje jednotlivých úseků jsem odhadoval a odhadnuté časy jsem konzultoval s pracovníky technologie NC strojů k.p. TOS Varnsdorf.

5.6.3. Určení času dávkového

Při určování dávkového času jsem opět vycházel z normativů pro vodorovné vyvrtávačky a z výkonových norem a tyto hodnoty jsem určil takto :

opatření podkladů	15,0
očištění stolu	10,0
příprava upínek a dorazů	10,0
seřízení souřadnic	30,0
manipulace s páskou	15,0
příprava nástrojů	<u>30,0</u>

$$t_B = 110,0 \text{ min}$$

Čas dávkový s přirážkou času směnového potom bude :

$$t_{BC} = t_B \cdot k_C = 110 \cdot 1,16 = 127,6 \text{ min}$$

6. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI NOVÉ TECHNOLOGIE

6.1. Srovnání výrobních časů

Srovnání stávající a navrhované technologie jsem provedl porovnáním jednotkového a dávkového času a to pro celý výrobní postup :

časy	stávající	navrhovaná	rozdíl
$t_{AC}/\text{min}/$	1500,0	1091,6	408,4
$t_{BC}/\text{min}/$	250,0	127,6	122,4

Z uvedeného porovnání je zřejmé, že jak čas jednotkový, tak čas dávkový se zavedením NC strojů do výrobního postupu zkrátí. U času jednotkového toto zkrácení oproti stávající technologii činí 27,2%, a u času dávkového pak 49,0%.

K tomuto efektu je také nutno připočítat snížení nákladů na

mezioperační dopravu, ale i jisté zvýšení nákladů na technologickou přípravu výroby.

Zavedením NC strojů do výroby dojde i k úspoře pracovních sil, kterou vypočítáme z uspořených časů /jednotkového a dávkového/, z počtu kusů za rok, z počtu dávek za rok a časového fondu strojního dělníka :

$$U_p = \frac{i . / t_{BCr} + n . t_{ACr} /}{E_d . 60} = \frac{13 . / 122,4 + 10.408,4 /}{1800.60} =$$

$U_p = 0,5$ - počet dělníku uspořených za rok

i - počet dávek za rok / 13 /

n - počet kusů v dávce / 10 /

E_d - časový fond strojního dělníka / 1800 /

6.2. SROVNÁNÍ REŽIJNÍCH A MZDOVÝCH NÁKLADŮ

Při hodnocení efektivnosti obrábění vřeteníku je nutno porovnávat celkové náklady na výrobu stávající a nově navrhované technologie. Jak již bylo uvedeno počet dávek za rok $i=13$, počet kusů v dávce $n=10$.

Pro výpočet mzdových nákladů jsem použil vztahu :

$$NM = i . / t_{BC} + n . t_{AC} / . \frac{T_t}{60} =$$

kde T_t je tarif příslušné třídy / 8.tř. - 13 Kčs/hod. /

Pro výpočet režijních nákladů pak :

$$NR = \frac{NM . \%R}{100} =$$

Kde $\%R$ je režie dílny a činí 440% pro všechny mechanické dílny./Je to zprůměrovaná hodnota pro potřeby podniku./

Mzdové a režijní náklady na výrobu vřeteníku při stávající technologii činí :

mzdové : $NM_s = 42954,17$ Kčs
režijní: $\underline{NR_s = 188998,33}$ Kčs
 $A_s = 231952,50$ Kčs

A_s - celkové náklady na výrobu vřeteníku při stávající technologii.

Mzdové a režijní náklady na výrobu vřeteníku nově navrhované technologie činí :

mzdové : $NM_n = 31106,14$ Kčs
režijní: $\underline{NR_n = 136867,02}$ Kčs
 $A_n = 167973,16$ Kčs

A_n - celkové náklady na výrobu vřeteníku nově navrhovanou technologií.

Porovnáním mzdových nákladů vidíme, že roční úspory nákladů budou činit 11848 Kčs. Úspory nákladů režijních pak 52131 Kčs to znamená, že celkové roční úspory nákladů na výrobu vřeteníku budou činit 63980 Kčs tj. 27,58% celkových nákladů na stávající technologii.

7. ZÁVĚR

Závěrem bych chtěl shrnout výsledek mé práce. Ve své práci jsem se zabýval možností obrábění vřeteníku W 75 na NC stroji. Provedl jsem rozbor stávající technologie a vyzdvihl nedostatky, které se mají převedením výroby na NC stroj odstranit. Z instalovaných NC strojů v podniku jsem provedl výběr vhodného NC stroje. Při návrhu nové technologie jsem vycházel z možnosti obráběcího stroje a z možnosti upnutí součásti. Podrobněji jsem se zabýval technologickou přípravou výroby na NC stroji WHN 9B. Vypracoval jsem návrh upínacích elementů pro upnutí vřeteníku. Jednotlivé prvky vřeteníku jsem seřadil tak, aby při obrábění jednotlivých prvků nevznikaly zbytečné ztráty času. Pro obrábění jednotlivých prvků jsem vybral nástroje a určil řezné podmínky. Vypracoval jsem souřadnicové listy a na jejich základě pak programovací listy, jejichž opsáním byla zhotovena děrná páska. Po jejím odladění jsem mohl změřit čas automatického chodu stroje potřebný pro časový rozbor obrábění. Závěrem jsem provedl hodnocení efektivnosti nově navrhované technologie. Výsledkem této práce je, že převedením výroby vřeteníku W 75 na NC stroj v k.p. TOS Varnsdorf se přispěje k zefektivnění a zpřesnění výroby. Zde je nutno podotknout, že toto řešení není z hlediska maximální hospodárnosti výroby a produktivity práce řešením konečným. Pro dosažení ještě výraznějších výsledků by bylo nutno řešit vícestrojovou obsluhu, případně integrovaný výrobní úsek.

Rád byhc poděkoval všem,kterí mi byli nápomocni při řešení zadaného úkolu.Děkuji ing. M.Martínkovi za vedení při zpracování diplomové práce.Děkuji rovněž pracovníkům k.p.TOS Varnsdorf,oddělení technologie NC strojů,zvláště s.Hušákovi za praktické připomínky.

V Liberci 24.května 1985

Janet Šíala

Literatura

- 1/ Vlach,B. : Technologie obrábění na číslicově řízených strojích
SNTL Praha 1978
- 2/ Wolf,V., Urbánek,V., Linc,J. : Hodnocení ekonomické efektivnosti skupinového nasazení NC strojů
VÚSTE 1973
- 3/ Dráb,V. : Technologie I
VŠST Liberec 1979
- 4/ Draský,J. : Technologické projektování strojíren
SNTL Praha 1963
- 5/ Seidler,A. Řezné nástroje ČSN SNTL Praha 1964
- 6/ Katalog OSAN - nářadí pro vodovné vyvrtávačky
- 7/ Normativy pro vodorovné vyvrtávací stroje
- 8/ Návody k obsluze a programování WHN9B s ř.s. NS361

Seznam příloh

- Příloha č.1. : Stávající technologický postup vřeteníku W75
operace č.14
- Příloha č.2. : Výkres - Doraz č.v. 4 KOM OM 315 01
- Příloha č.3. : Výkres - Upínací deska č.v.4 KOM OM 315 02
- Příloha č.4. : Výkres - Upínka č.v. 4 KOM OM 315 03
- Příloha č.5. : Výkres - Lišta č.v. 4 KOM OM 315 04
- Příloha č.6. : Programovací listy
- Příloha č.7. : Vřeteník W75 č.v. 0 08 03 0353
- Příloha č.8. : Čelní deska vřeteníku č.v. 0 08 03 0354

TECHNOLOGICKÝ POSTUP vřeteníku W75 č.v.0 0803 0353

FD 303

DA KRYCI ČÍSLO VÝROBKU				KC	KÓD NÁDVKY	NAZEV	DOPLNĚK	PRACOVNÍ POSTUP			
ZGT	SD	CISTA Hmotnost	KD	KM.STR.	SKL.	ÚLOŽ. M.	ZNAK VÝBĚRU	MIN. DÁV.	TRANSP. D.		
DA OZNACENÍ MATERIAŁU	KC	VYD. MJ5	MNOŽ. ROZM. "A"	PR. "A"	ROZMĚR "B"	PR. "B"	KS/MJ5	A	B	L - VÝKRES	P
ROZMĚR	JAKOST	NORMA - POLOTOVAR						MODEL	OD	DO	P.R. Z P2

ÚDAJE K VÝDEJI MATERIALE




TD 003

DA KRYCI ČISLO VÝROBU KC KÓD NÁZVU								NAZEV	DOPLNĚK			PRACOVNÍ POSTUP					
ZGT	SD	CÍSTA	HMOTNOST	KD	KM.STR.	SKL.	ULOŽ. M.	ZNAK VÝBERU	MIN. DÁV.	TRANSP. D.							
DA	OZNACENÍ	MATERIAŁU	KC	VYD.	MJS	MNOŽ. ROZM.	"A"	PR. "A"	ROZMĚR "B"	PR."B"	KS.MJS	A	B	L - VYKRES	P		
ROZMĚR				JAKOST				NORMA - POLOTOVAR				MODEL		OD	DO	PR. Z	P2
COH. E K VÝDEJI MATERIAŁU																	
OPER.	STŘED.	PRACOVÍSTE	STR. NÁHR.	PRAC. NÁHR.	<u>OSA VIII" /D-D/</u>										MANKA	ZMETKY	DUBRE
TR. PR.	KOEFIC.	ČAS. DÁV.	ČAS. JEDNOT.		<u>Ø80J6 vč. orovnání Ø100</u>												
OP. KS	UP. KS	PRIP.			<u>Ø52H7 vč. zahloubení Ø62J6 na míru 404+0,2 -0,1</u>												
OZN. VÝR. POMŮCKY																	
<u>OSA XXXVII-E-E/</u>																	
<u>Ø20H7 vč. orovnání Ø55 zápich š-1,1H13</u>																	
<u>OSA XXIX" /E-E/</u>																	
<u>Ø20H7 vč. orovnání Ø55 zápich š-1,1H13</u>																	
<u>OSA XXXI" /D-D/</u>																	
<u>Ø24H7 vč. orovnání Ø55 zápich š-1,1H13</u>																	
<u>Ø18H7 vč. orovnání na míru 115,3+0,1</u>																	
<u>OSA XVII /F-F/</u>																	
<u>Ø25</u>																	
<u>Ø20H7 zápich š-1,1H13</u>																	
<u>zadní orovnání na míru 202+0,2</u>																	
<u>OSA XVI /E-E/</u>																	
<u>Ø20H7 zápich š-1,1H13</u>																	
<u>zadní orovnání na míru 202+0,2</u>																	
<u>OSA XXXII" /E-E/</u>																	
<u>2x Ø20H7 na míru 425+3</u>																	
<u>OSA XXVI /E-E/</u>																	
<u>2x Ø30H7</u>																	
<u>Ø20H7 na míru 425+3</u>																	
<u>vrtat 3x Ø14 vč. M16 /hrany nesrážet/</u>																	
 VARNSDORF					VYHOTOVIL:				SCHVALIL:				LISTU:				
													LIST:				

TD 003

DA KRYCÍ ČÍSLO VÝROBKU			KC	KUD NÁZVU	NAZEV	DOPLNĚK	PRACOVNÍ POSTUP								
ZGT	SD	CÍSTA	HMOTNOST	KO	KM.STR.	SKL.	ÚLOŽ. M.	ZNAK VÝBERU	MIN. DÁV.	TRANSP. D.					
DA OZNACENÍ MATERIAŁU			KC	VVD	MJS	MNOŽ. ROZM.	"A"	PR. "A"	ROZMĚR "B"	PR. "B"	KS/MJS	A	B	L - VÝKRES	P
ROZMĚR			JAKOST			NORMA - POLOTOVAR			MODEL			OD	DO	PR. Z	PZ
ÚDaje k výdeji materiálu															
OPER.	STŘED.	PRACOVÍSTE	STŘ. NAHR.	PRAC. NAHR.	<u>OSA XX /L-L/</u>								MANKA	ZMETKY	DUBRÉ
TŘ.PR.	KOEFIG.	ČAS.DÁV.	ČAS. JEDNOT.		<u>Ø30H7</u> vč.vnitřního orovnání Ø112										
OP. KS	UP. KS	PRIP.			<u>OSA XXI /K-K/</u>										
OZN. VÝR. POMŮCKY					<u>Ø30H7</u> vč.vnitřního orovnání Ø112										
zahľoubení Ø45 na míru 18-0,3 na 3 vodících plochách frézovat mazací kapsy vč.propojení <u>OTOČIT STÚL O 90°</u>															
<u>OSA XX" /K-K/</u>															
<u>Ø68H7</u> zápich š-2,65H13															
<u>OSA XXI" /J-J/</u>															
<u>Ø65H7</u> vč.zahl.Ø92															
zadní orovnání Ø92 na míru 132															

32 / △ /

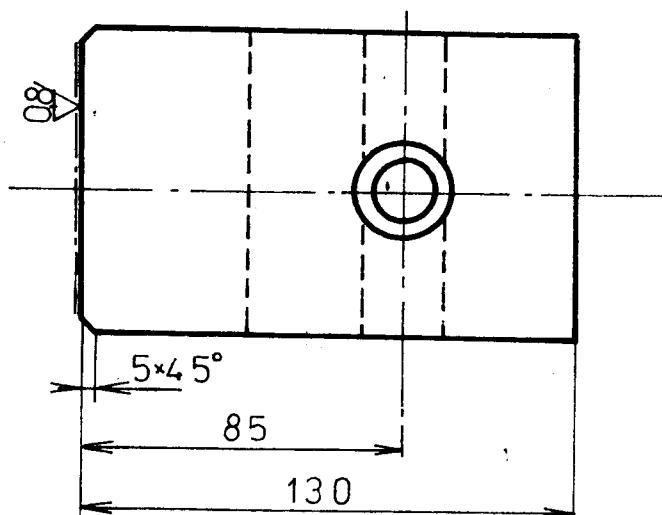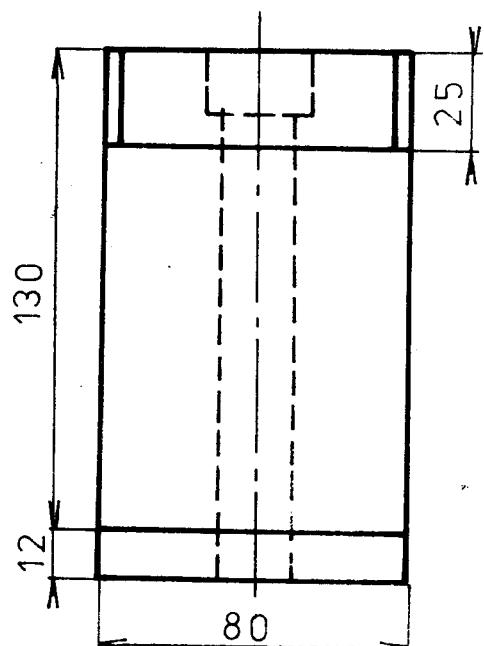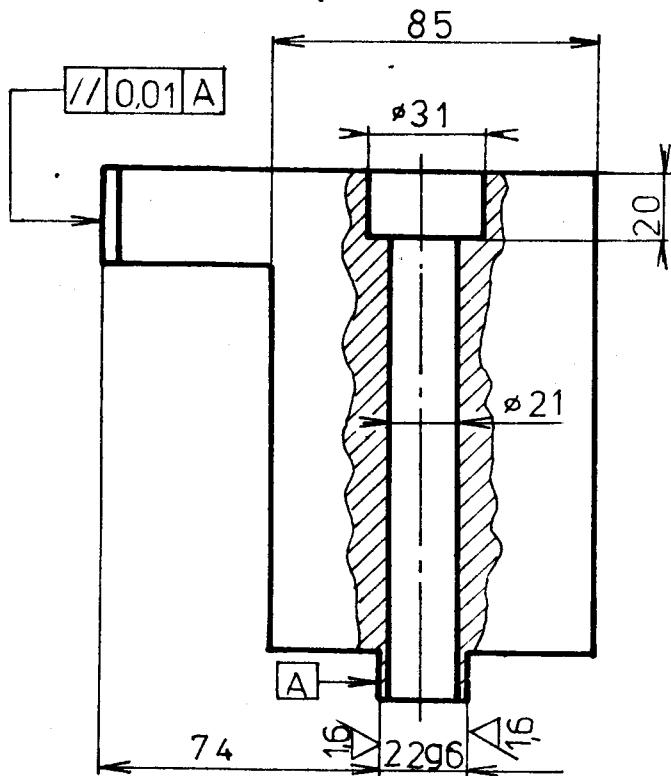

kaleno HRC 65

2 □ 150×150-90

ČSN425520 11500.4

oba kusy brouosit společně

11500 001

FIALA K.



1:2

VŠST
LIBEREC

DORAZ

4-KOM-0M-315-01

32/△/△/

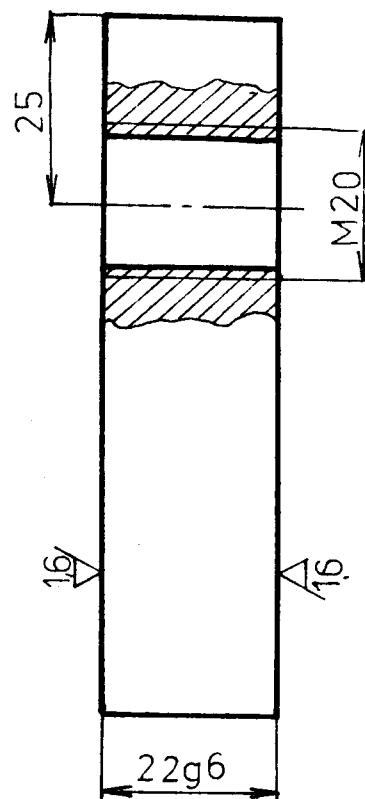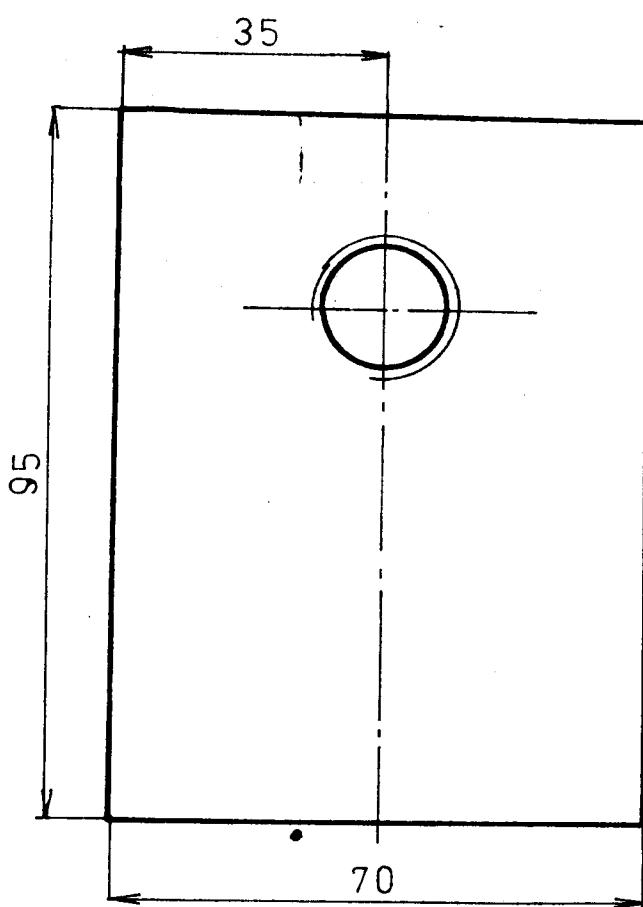

1 25x100-75 ČSN426522 11500 001



Fiala

1:1

VŠST
LIBEREC UPÍNACÍ DESKA

4-KOM-0M-315-02

~ / 125 /

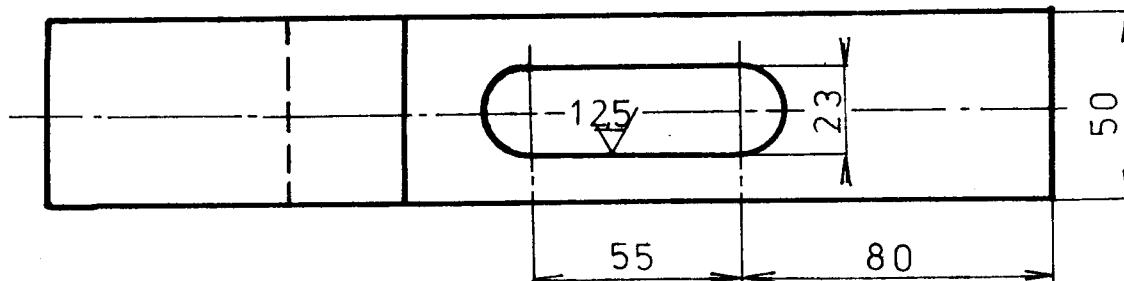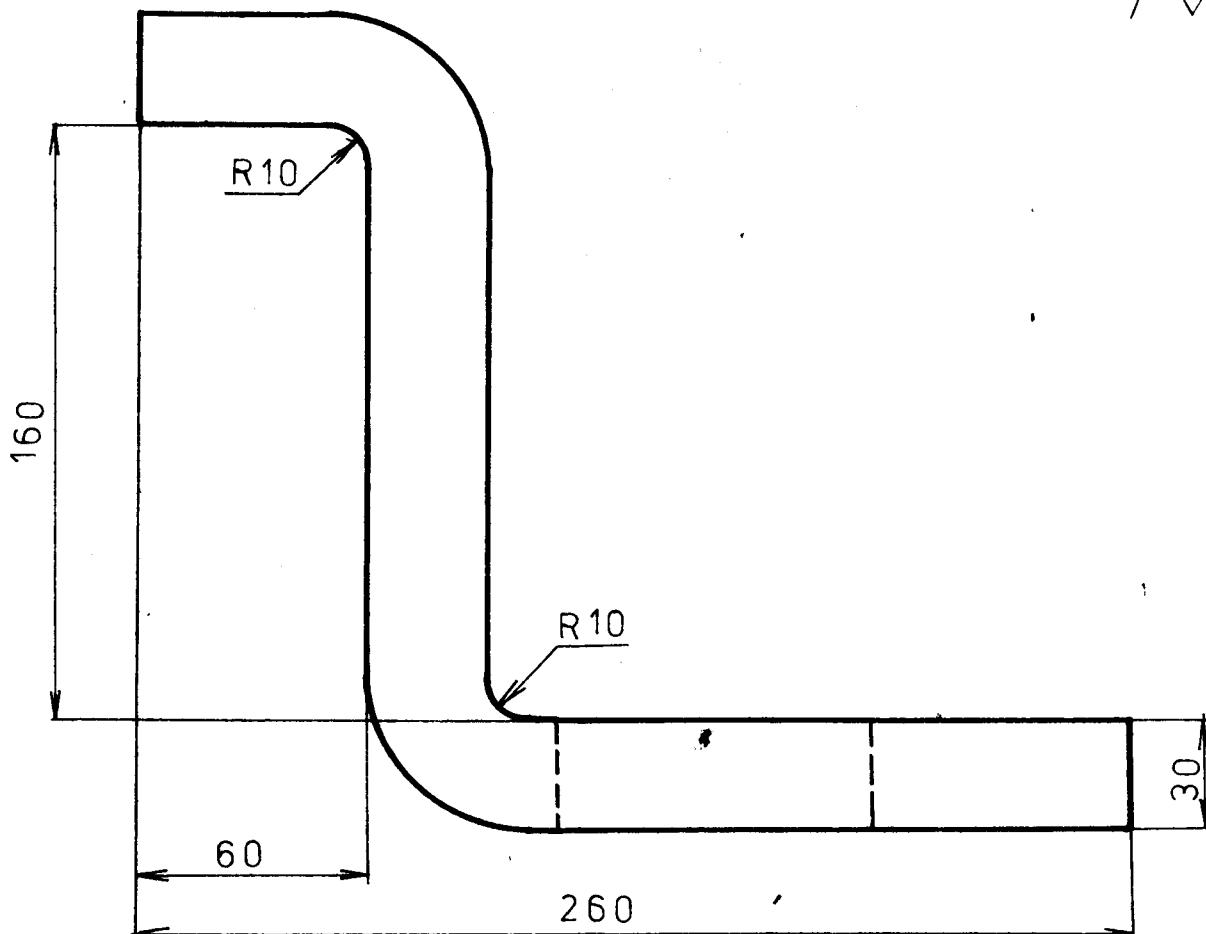

1 30x50-415 ČSN426522 11600 001


FIALA K

1:2

VSŠT
LIBEREC UPÍNKA

4-KOM-0M-315-03

32/△/△/

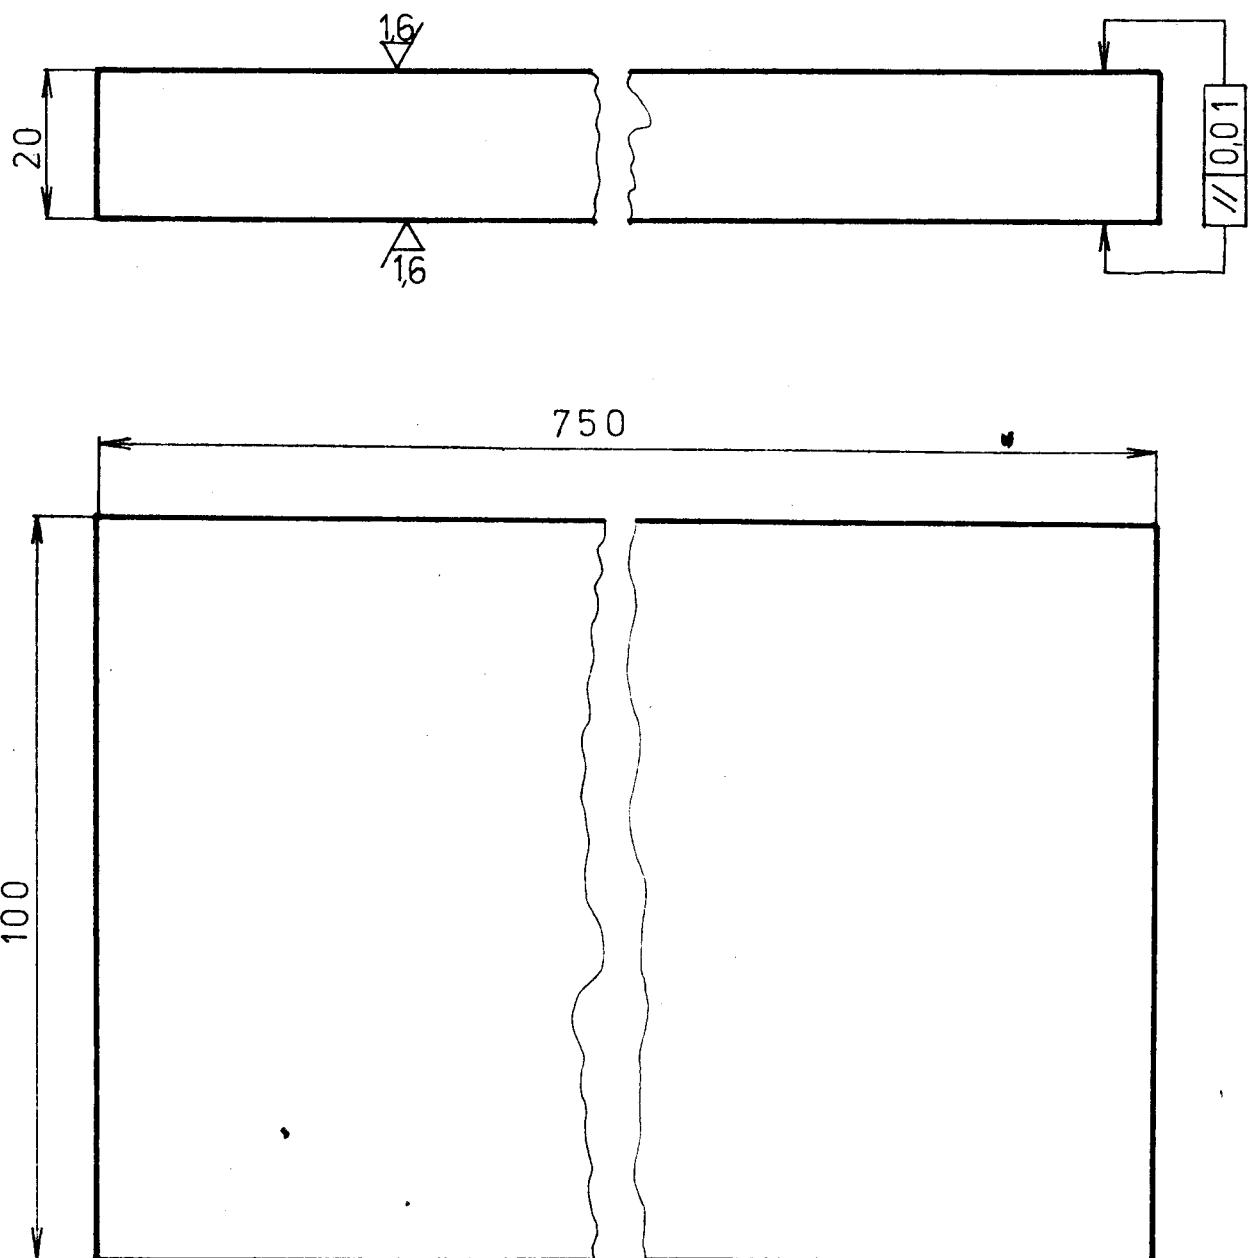

OBA KUSY BROUŠIT SPOLEČNĚ

2 25x110-760 ČSN425522 11500 .001

1:1

FIALA

VŠST
LIBEREC

LISTA

4-KOM-0M-315-04